

Załącznik 3 DO PROTOKOŁU Z ODBIORU WSTĘPNEGO

REDKOM PARK Bielsko
Uwagi bieżące do aktualnie realizowanych Robót

21.11.2024

Inspektor nadzoru robót bud.
Piotr Andrzejczak


P. Andrzejczak
Upr. Bud. nr LOD/2572/DWOK/15

11.12.2024


USTERKI OZNACZONE ● SĄ AKTUALNE.

P.
Uw

DACH

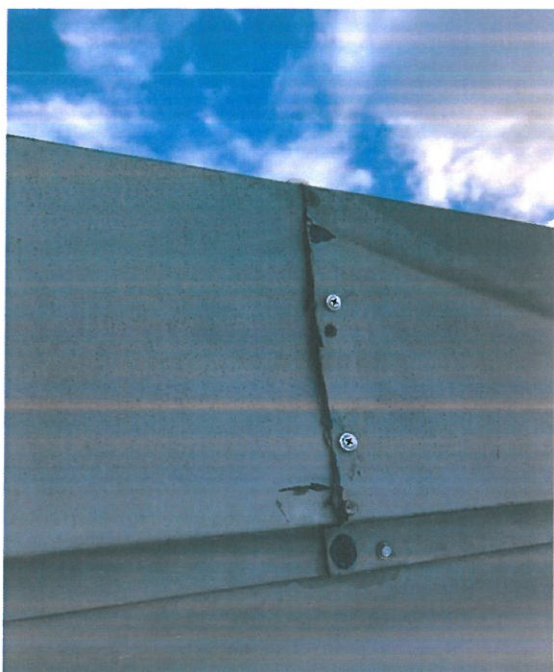


● Zdjęcie 1, Uszczelnić styk arkuszy obróbek attyk – dotyczy całego dachu. Na budowie w dniu 21-11-2024 ustalono zastosowanie taśm uszczelniających

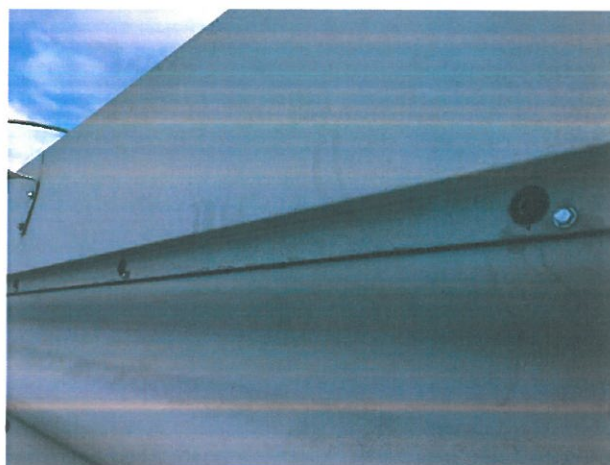


● Zdjęcie 2, Niezakryte otwory po wkrętach powinny być wypełnione




● Zdjęcie 3 – Niedokręcona obróbka, oś H

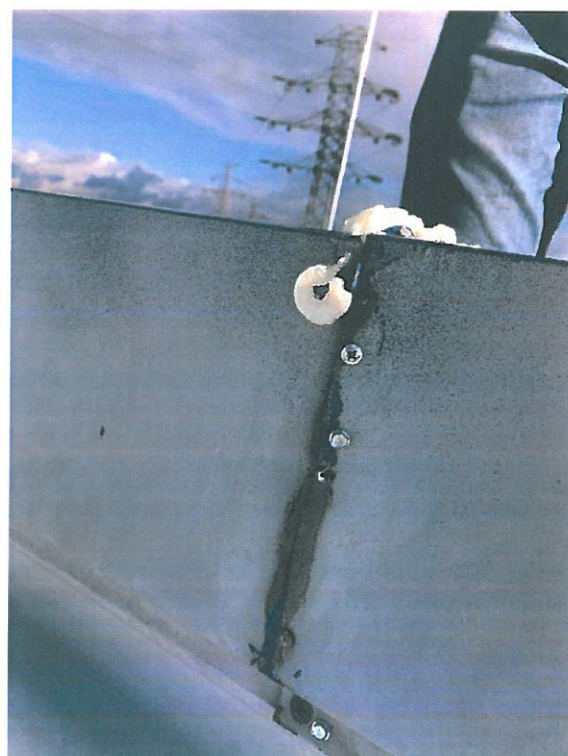


● Zdjęcie 4, Opis jak dla Zdjęcia 1 + usunąć nadmiar piany

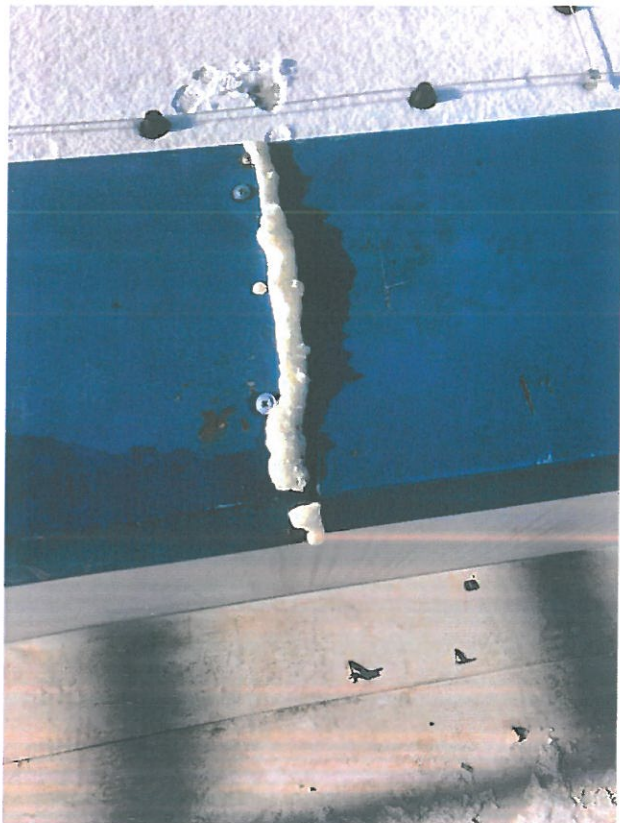

● Zdjęcie 5 , Opis jak dla Zdjęcia 4

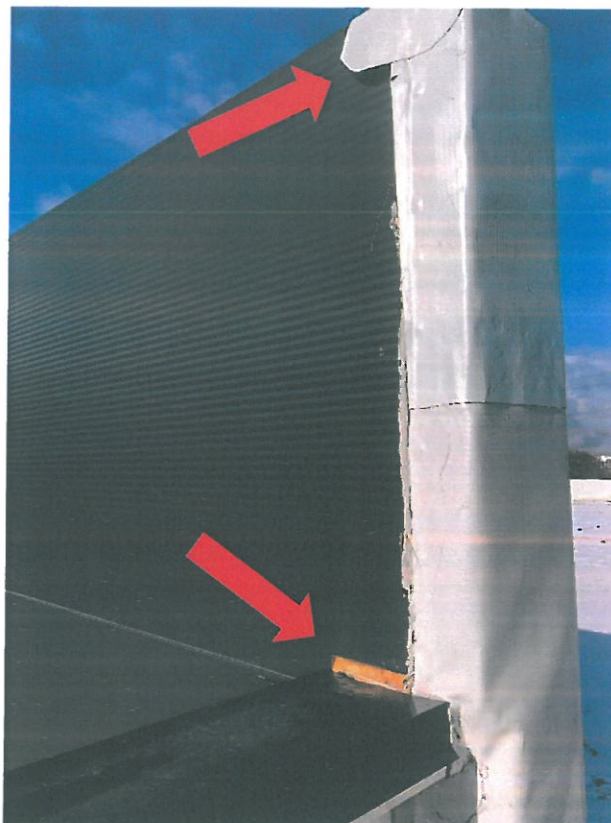

● Zdjęcie 6, Niedogrzana membrana oraz braki w obróbkach, oś 5/C3'

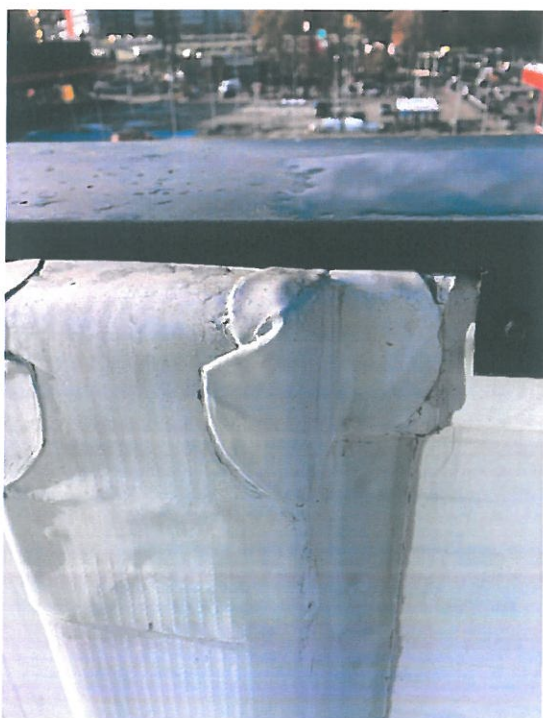

● Zdjęcie 7, Ostra krawędź obróbki wrzyna się w membranę, powodując jej uszkodzenie, oś C3'

USUNIĘTE

Zdjęcie 8



● Zdjęcie 9, Dokończyć montaż obróbek attyk, dotyczy całego dachu




● Zdjęcie 10, Ostra krawędź wrzyna się w membranę, powodując jej uszkodzenie



● Zdjęcie 11, Dokończyć obróbki attyk na styku dachu niskiego z wyższym



● Zdjęcie 12, , Opis jak dla Zdjęcia 11

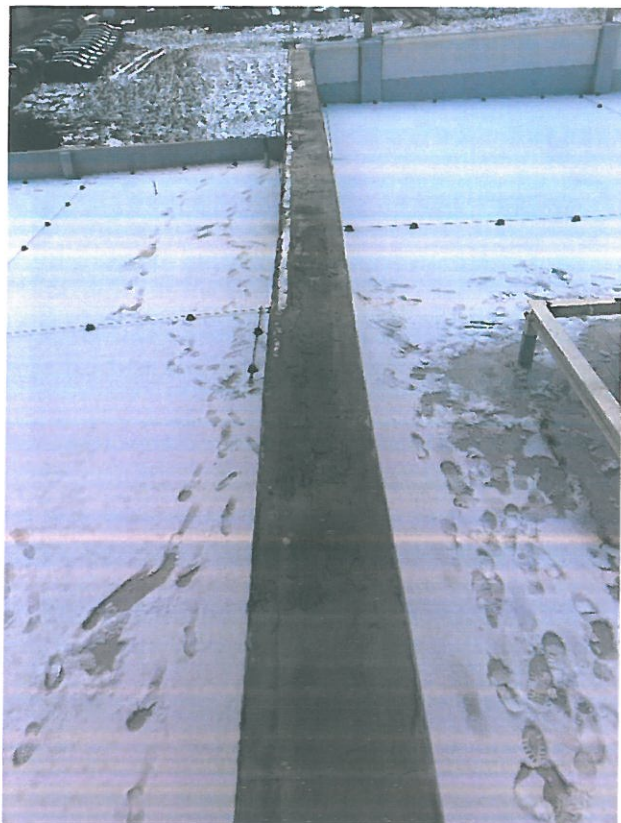

● Zdjęcie 13, Zamontować obróbkę na ścianie pomiędzy Etapem 1 i 2



● Zdjęcie 14, Opis jak dla Zdjęcia 13




● Zdjęcie 15, Oczyszczyć wszystkie wpusty (również na dachu BURGER KING)



● Zdjęcie 16, Udrożnić rynnę na zadaszaniu strefy dostaw




● Zdjęcie 17, Usunąć pozostałości instalacji po demontażu

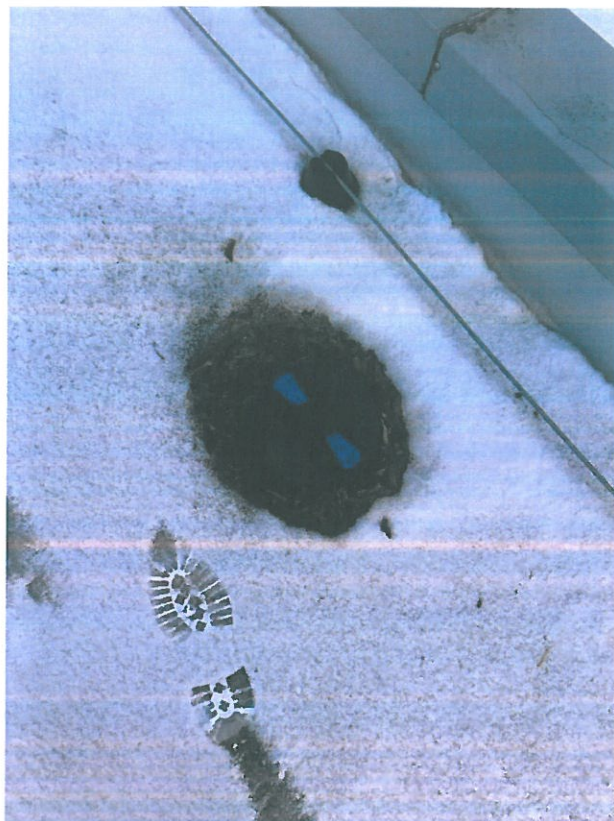


● Zdjęcie 18, Opis jak dla Zdjęcia 15




● Zdjęcie 19, Nieszczelność – uszkodzenie kołnierza uszczelniającego pręt inst. odgromowej, oś E

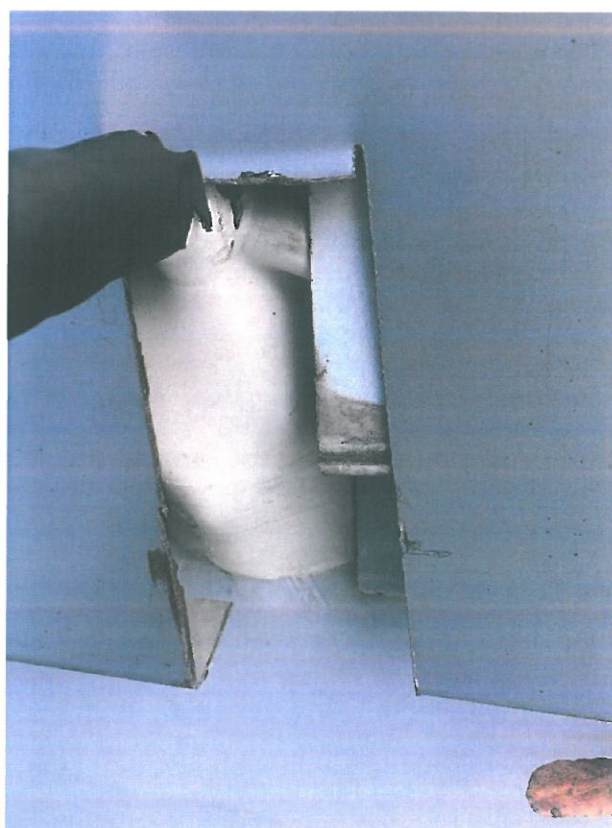

● Zdjęcie 20, Opis jak dla Zdjęcia 19

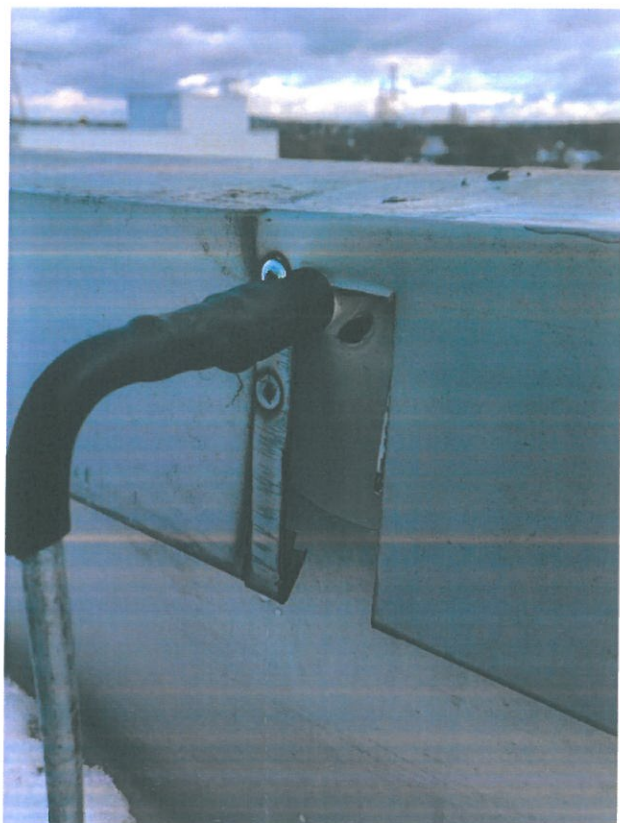


● Zdjęcie 21, Opis jak dla Zdjęcia 19

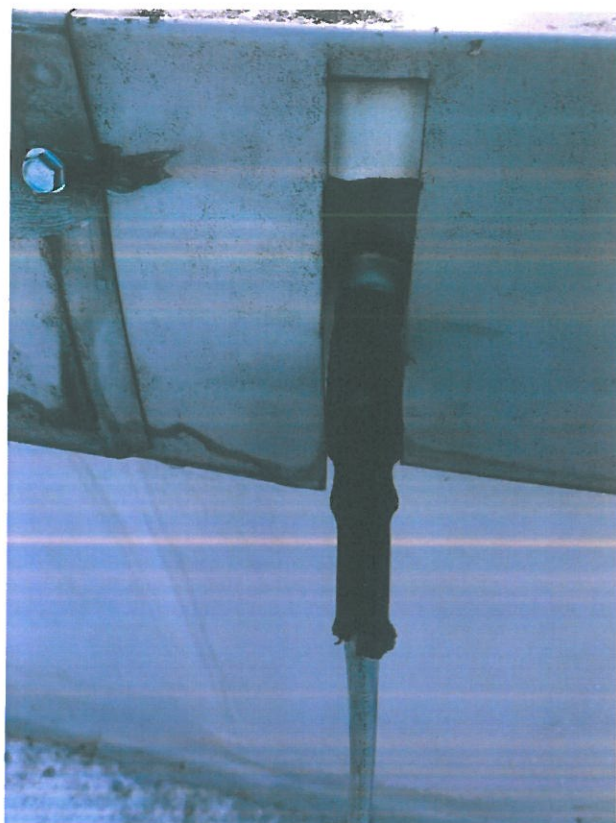

● Zdjęcie 22, Opis jak dla Zdjęcia `9


ELEWACJE

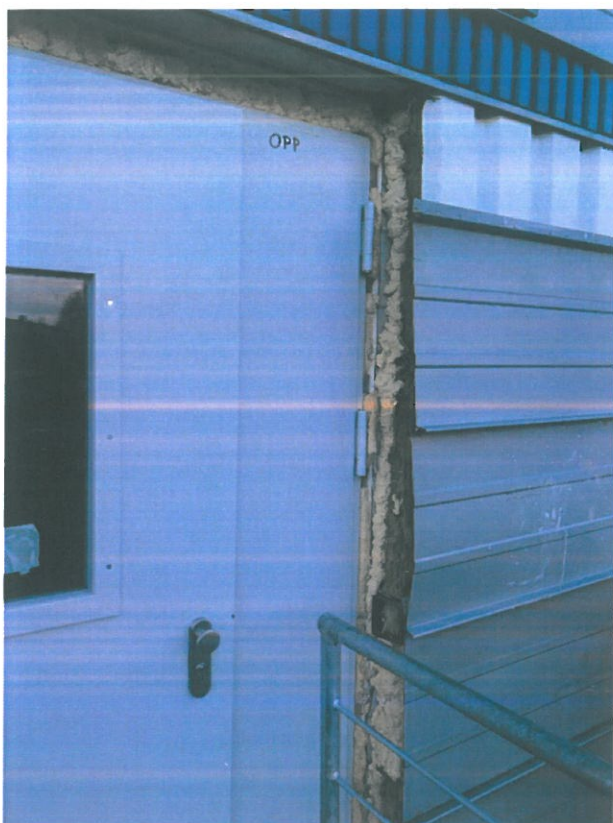

● Zdjęcie 23, Wykonać obróbki drzwi zewnętrznych w płycie warstwowej, dotyczy całej osi 1



● Zdjęcie 24, Opis jak dla Zdjęcia 23

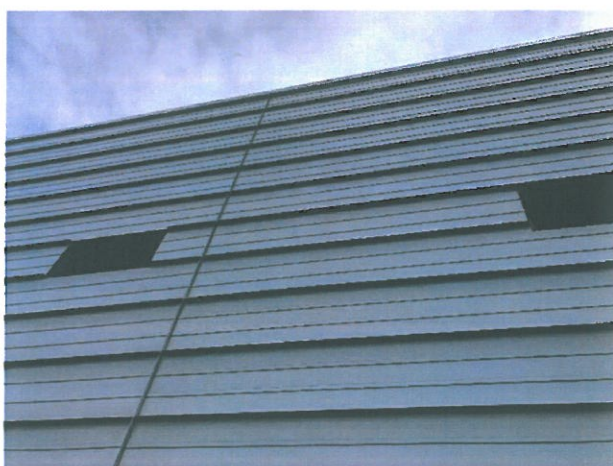

Zdjęcie 25, Wykonać obróbki otworów/ czerpni, oś 1

USUNIĘTE

Zdjęcie 26



Zdjęcie 27, Montaż podsufitki zadaszenia wymaga natychmiastowego zwiększenia tempa i ilości ludzi!




Zdjęcie 28, Wykonać brakujące obróbki ścian osłonowych
WYKONANO



Zdjęcie 29, Na ścianach osłonowych występują liczne braki w obróbkach – przykład nad witryną lokalu WAKACJE.PL. Aktualnie utrudniony dostęp.



Zdjęcie 30, Opis jak dla Zdjęcia 29

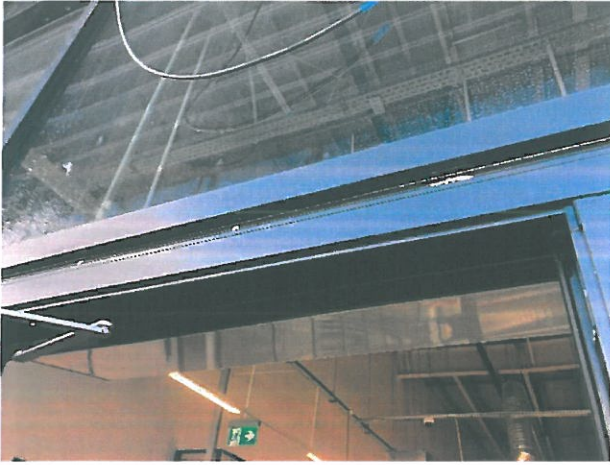

● Zdjęcie 31, Wykonać maskownicę otworów w fasadzie nad drzwiami do MAXI ZOO



● Zdjęcie 32, Opis jak dla Zdjęcia 28


TOALETY OGÓLNODOSTĘPNE




Zdjęcie 33, Wykonać ponowne malowanie zabrudzonych ścian
(lub skutecznie oczyścić)
↓
WYKONANO




Zdjęcie 34, Opis jak dla Zdjęcia 33
↓
WYKONANO

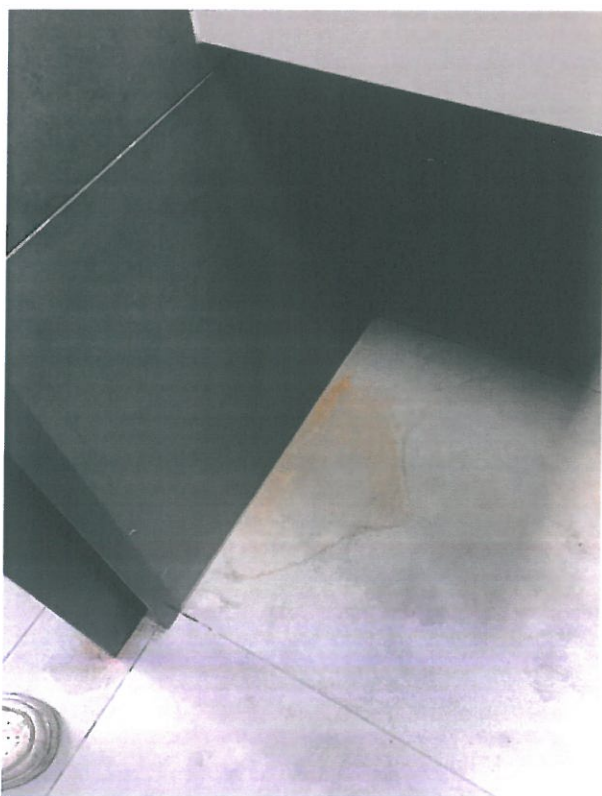


Zdjęcie 35, Usunąć rdzawe zacieki na podłodze oraz ich źródło
↓
WYKONANO

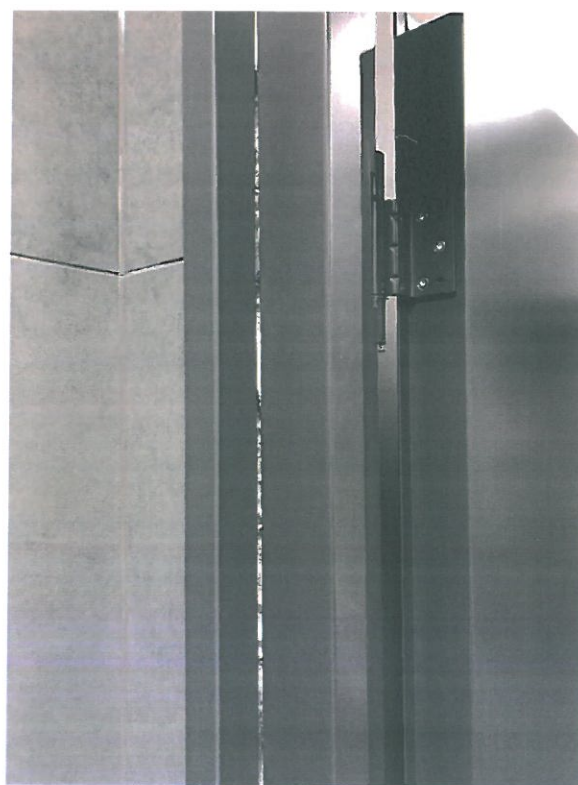

Zdjęcie 36, Niedokładnie spasowane ościeżnice drzwi

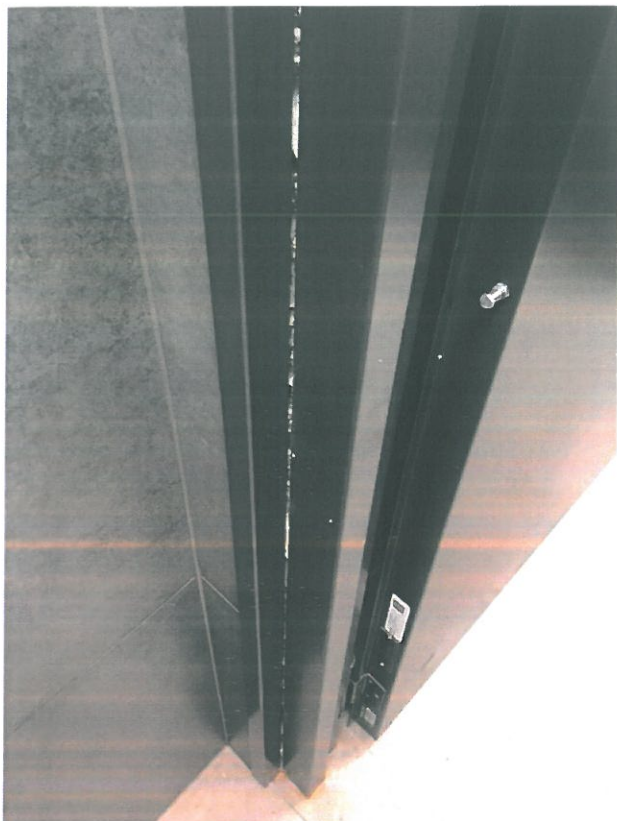


● Zdjęcie 37, Opis jak dla Zdjęcia 36

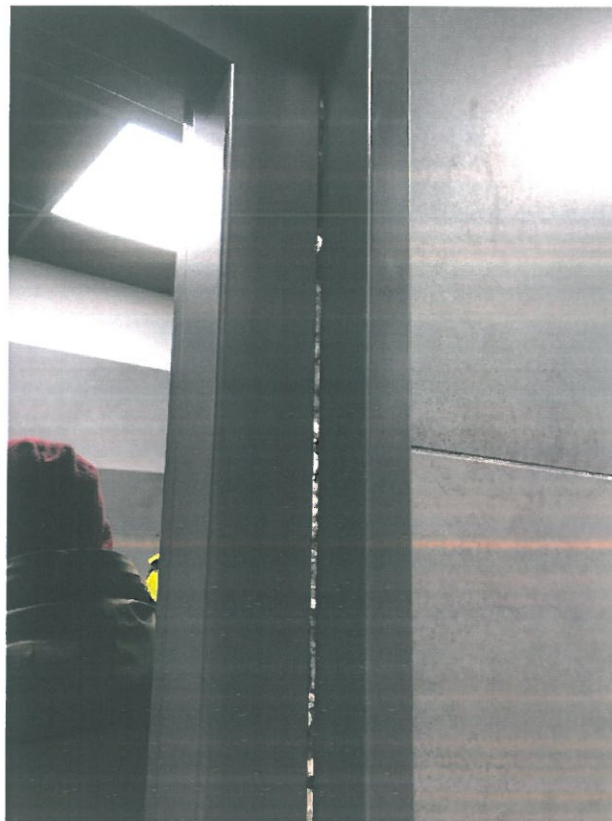


● Zdjęcie 38, Opis jak dla Zdjęcia 36



● Zdjęcie 39, Nieukończone i pozostawione nity w kabinie
toaletowej męskiej
WYKONANO

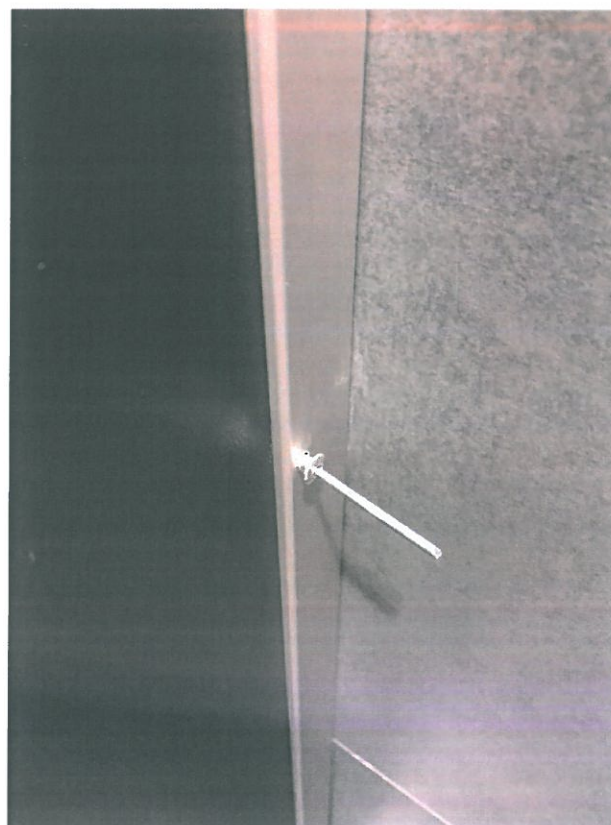

● Zdjęcie 40, Opis jak dla Zdjęcia 39
WYKONANO

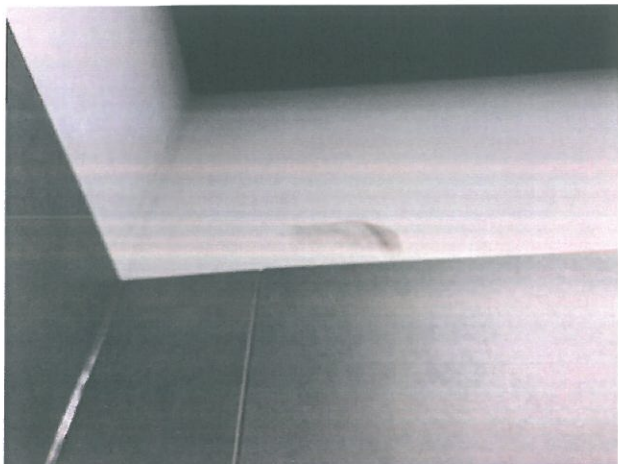

• Zdjęcie 41, Opis jak dla Zdjęcia 33

WYKONANO



• Zdjęcie 42, Wykonać maskownicę za lustrami. Aktualnie zaklejone nieestetycznie taśmą


PRACE OGÓLNOBUDOWLANE




Zdjęcie 43, Wykonać naprawy i malowanie pomieszczeń technicznych




Zdjęcie 44, Wykonać naprawy uszkodzeń schodów w budynku technicznym

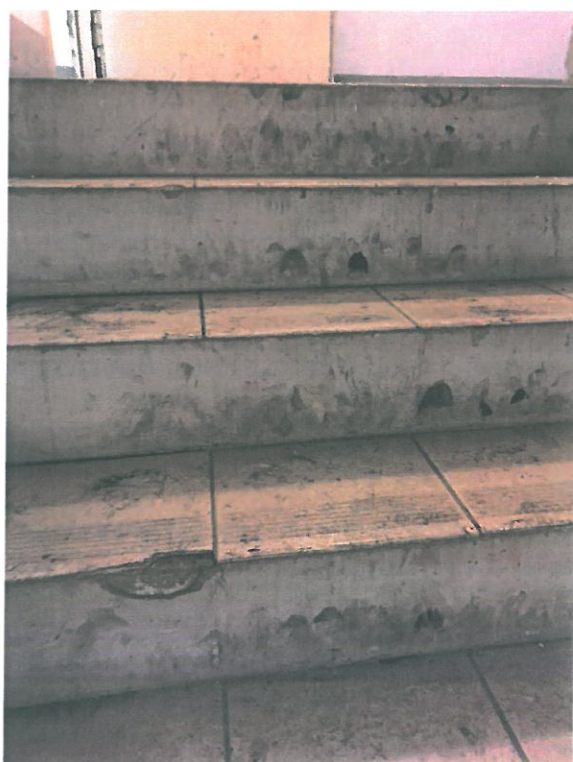

Zdjęcie 45, Opis jak dla Zdjęcia 44

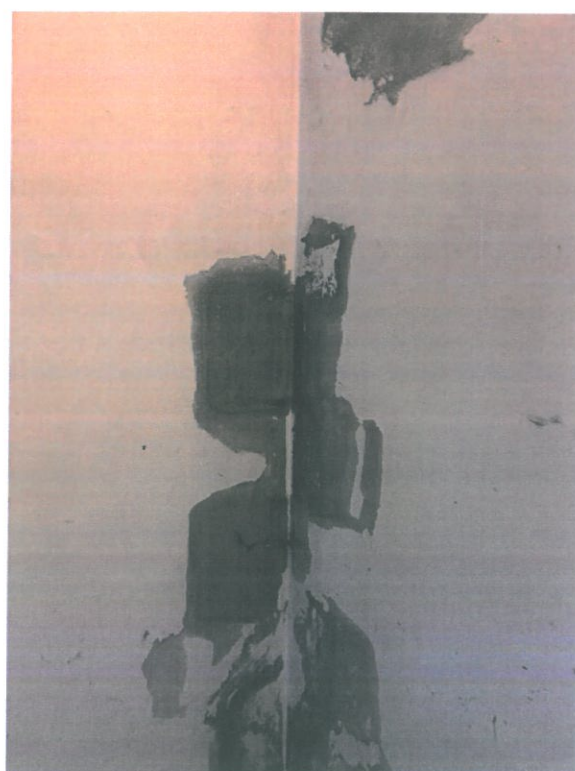


Zdjęcie 46, Opis jak dla Zdjęcia 43

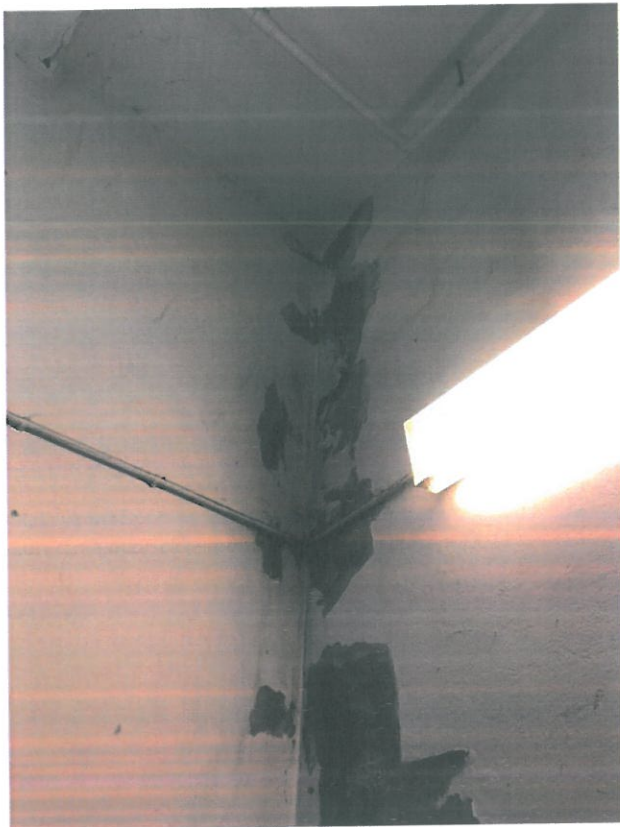

Zdjęcie 47, Opis jak dla Zdjęcia 43



● Zdjęcie 48, Wykonać ponowne malowanie zabrudzonych ścian (lub skutecznie oczyścić) – pomieszczenia „security” T.02

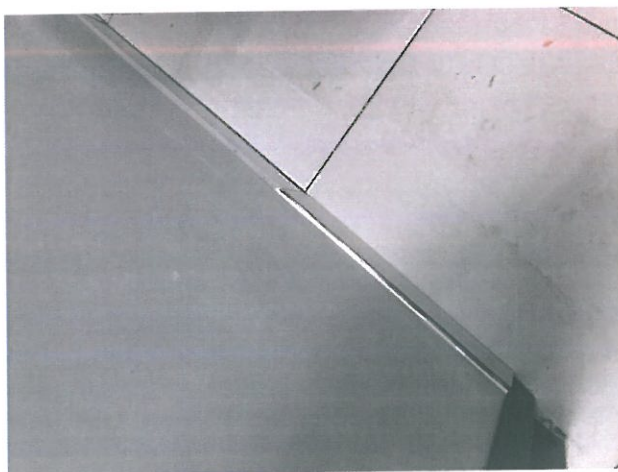

● Zdjęcie 49, wykonać fugowanie cokołów i pomalować



● Zdjęcie 50, Opis jak dla Zdjęcia 48



● Zdjęcie 51, Opis jak dla Zdjęcia 48 + posprzątać pomieszczenia



● Zdjęcie 52, Brak schodów na strop nad pom. security T.02, zgodnie z projektem



● Zdjęcie 53, Nadal są pozostałości elementów po rozbiórkach pod dachem. Zdjęcie z lokalu JYSK

TERENY ZEWNĘTRZNE



● Zdjęcie 54, Wypełnić szczelinę w kostce przy witrynach



● Zdjęcie 55, Opis jak dla Zdjęcia 54



● Zdjęcie 56, Opis jak dla Zdjęcia 54



● Zdjęcie 57, Oczyszczyć mur oporowy od str. Ul. Warszawskiej po składowaniu materiału



● Zdjęcie 58, Opis jak dla Zdjęcia 57



● Zdjęcie 59, Brak zgłoszenia do odbioru zbrojenia i szalunku muru oporowego



Zdjęcie 60, Liczne uskoki w progach wejściowych do lokali handlowych. Należy wyrównać poprzez regulację wys. kostki lub w inny uzgodniony sposób



Zdjęcie 61, Opis jak dla Zdjęcia 60



Zdjęcie 62, Opis jak dla Zdjęcia 60




Zdjęcie 63, Opis jak dla Zdjęcia 60



Zdjęcie 64, Opis jak dla Zdjęcia 54



Zdjęcie 65, Opis jak dla Zdjęcia 60

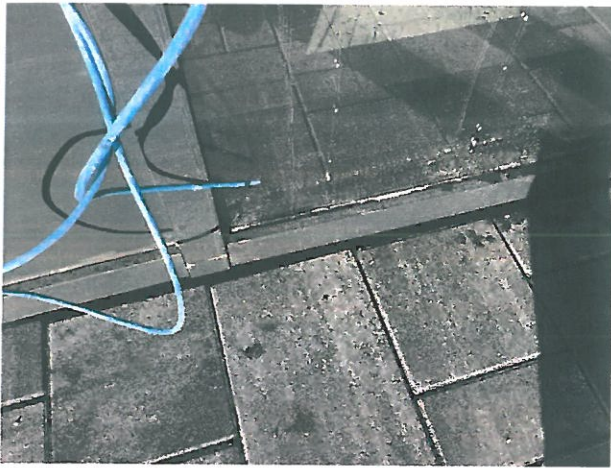

Zdjęcie 66, Opis jak dla Zdjęcia 60



● Zdjęcie 67, Zasypywanie muru oporowego odbywa się nieprawidłowym materiałem z użyciem gruzu – usunąć gruz i zastosować odpowiedni materiał




● Zdjęcie 68, Opis jak dla Zdjęcia 67



Zdjęcie 69, Posprzątać teren inwestycji, usunąć materiał przeznaczony dla budowy sąsiedniego obiektu KOMFORT

BURGER KING

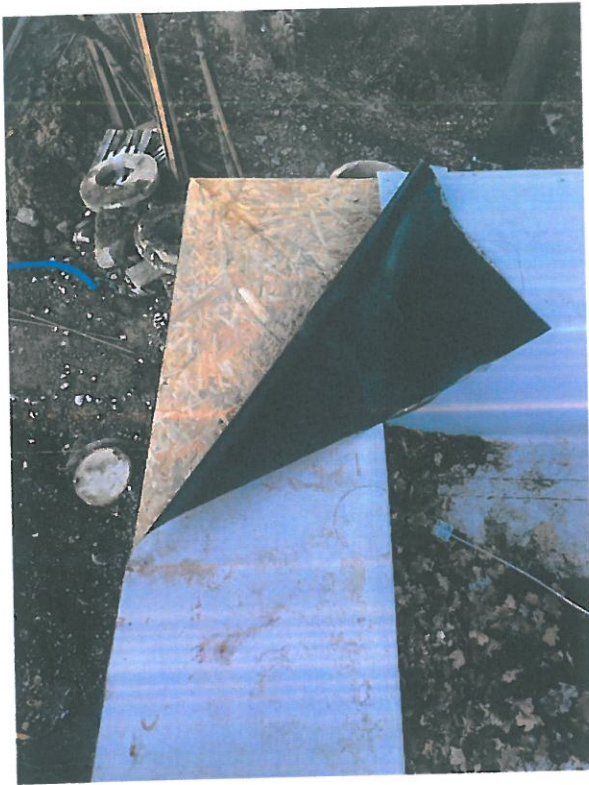


Zdjęcie 70, Brak obróbek attyk na dachu
↓
WYKONANO



Zdjęcie 71, Opis jak dla Zdjęcia 70
↓
WYKONANO



● Zdjęcie 72, Opis jak dla Zdjęcia 70
 WYKONANO

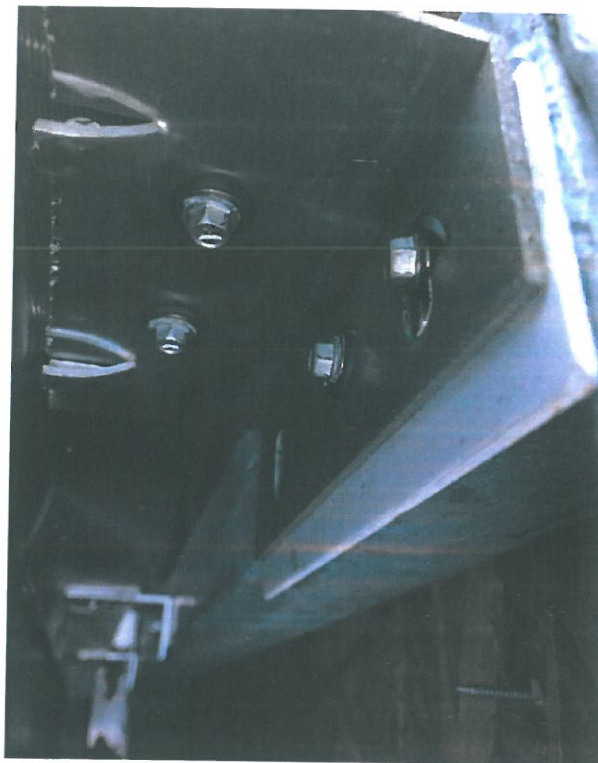


● Zdjęcie 73, Do wyjaśnienia prawidłowości montażu konsol elewacji wentylowanej. Szczegóły według odrębnego zgłoszenia email inspektora nadzoru inw.



● Zdjęcie 74, Opis jak dla Zdjęcia 73



● Zdjęcie 75, Opis jak dla Zdjęcia 73

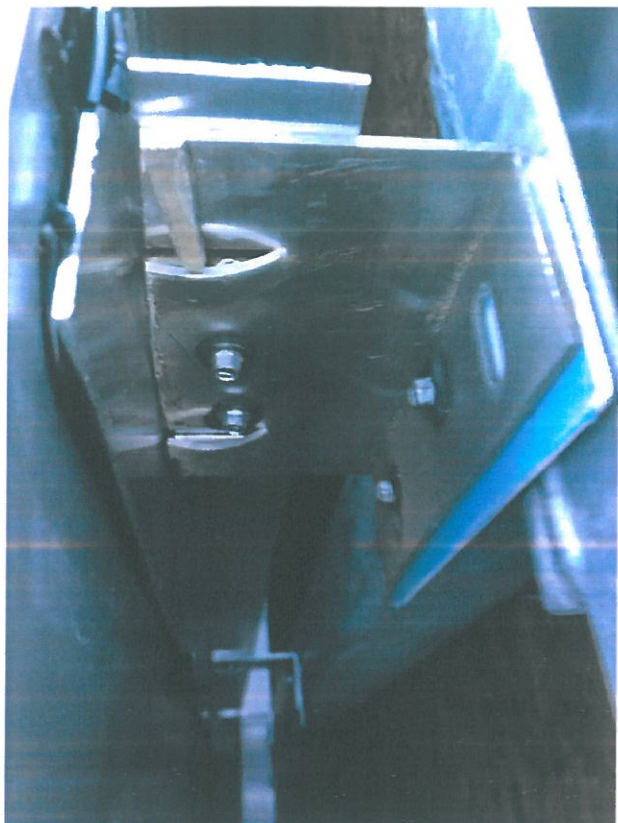

● Zdjęcie 76, Opis jak dla Zdjęcia 73



● Zdjęcie 77, Opis jak dla Zdjęcia 73

Załącznik 3 do protokołu z odbioru wstępnego


Piotr Andrzejczak

Od: Piotr Andrzejczak <p.andrzejczak@projcare.com>
Wysłano: 15 listopada 2024 09:00
Do: 'grzegorz.bal@daldehog.pl'; 'hubert.nabozny@daldehog.pl'
DW: 'szymon szkaradek'; 'k.chilimoniuk@projcare.com'
Temat: BIELSKO_przegląd pylonu - uwagi

Cześć

Przesyłam uwagi po przeglądzie pylonu:

1. Proszę dostarczyć kompletną kartę materiałową (zawartość jak wskazywałem w przypadku B8).
2. Do uzupełnienia brakujące śruby M16 w węzłach narożnych ram, stanowiących podkonstrukcję pod siatki, tj. w poniższych miejscach (ekipa montażowa czeka na dostawę krótszych śrub, które się zmieszczą w tym miejscu) – dotyczy wszystkich węzłów narożnych:

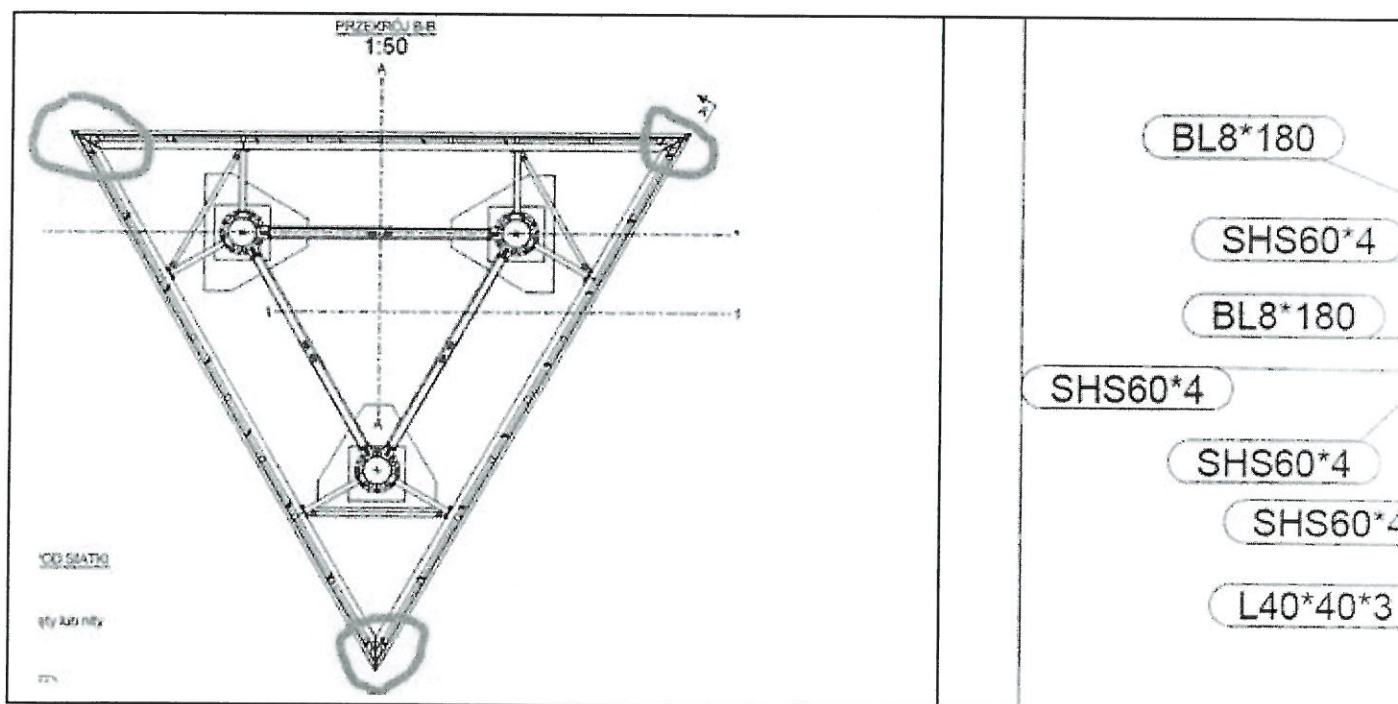

3. We wszystkich węzłach opisanych w punkcie 2 powyżej należy sprawdzić i dokręcić połączenia śrubowe. Stwierdzono przypadki niedokręcenia.
4. Do wymiany zbyt krótkie śruby w jednym węźle konstrukcyjnym – pracownik, z którym dokonywałem przeglądu wie o tym i ma wymienić.

Piotr Andrzejczak

Project Manager

Tel. +48 609 356 837

p.andrzejczak@projcare.com

ProjCare Poland sp. z o.o.

Aleja Wilanowska 5/28

02-765 Warszawa

Załącznik 3 DO PROTOKOŁU Z ODBIORU WSTĘPNEGO

Piotr Andrzejczak

Od: Piotr Andrzejczak <p.andrzejczak@projcare.com>
Wysłano: 22 listopada 2024 17:53
Do: 'Mateusz.siaraka@daldehog.pl'; 'hubert.nabozny@daldehog.pl'
DW: 'szymon.szkaradek@daldehog.pl'; 'k.chilimoniuk@projcare.com'; 'Mateusz Miszczyk'
Temat: BIELSKO_montaż konsol elewacji BURGER KING
Załączniki: 20241121_Uwagi z budowy, BURGER KING elewacja.pdf


Witam

Proszę o wyjaśnienie montażu elewacji wentylowanych na budynku BURGER KING. Według projektu każda konsola dolna i górna, montowana do profili aluminiowych, powinna być przesuwna. Proszę wyjaśnić jak jest zapewniony przesuw tych konsol.

Ponadto:

- niektóre wkręty są zamontowane zbyt blisko krawędzi konsol;
- Niektóre konsole są pocięte;
- W niektórych miejscach konsole są łączone do profili za pośrednictwem innych konsol – niezgodnie z projektem.

W zał. zdjęcia

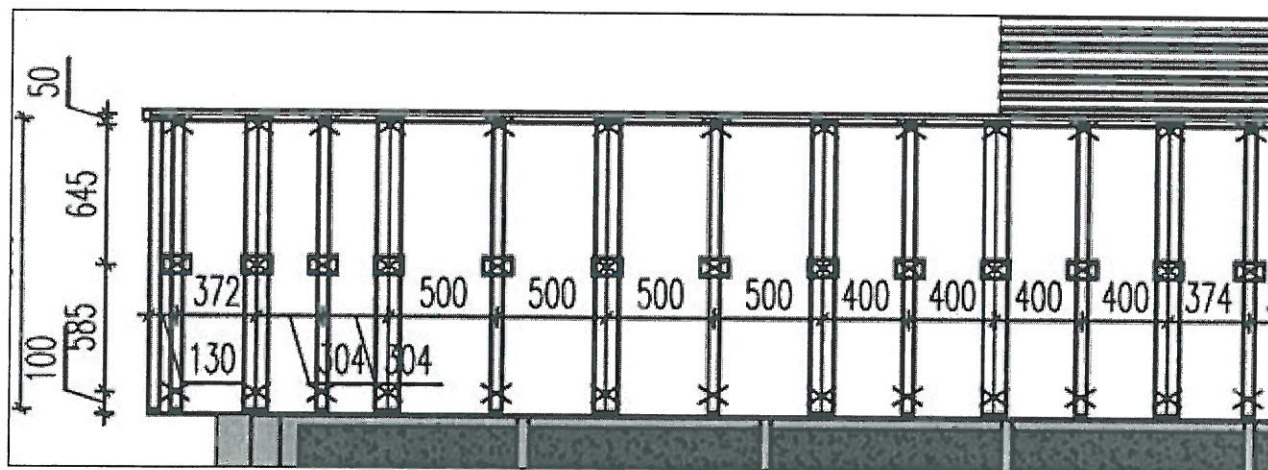

LEGENDA:

- | | |
|---|-----------------------|
|  | - profil aluminiowy T |
|  | - profil aluminiowy L |
|  | - konsola stała |
|  | - konsola przesuwna |

Piotr Andrzejczak
Project Manager

Tel. +48 609 356 837
p.andrzejczak@projcare.com

Załącznik 3 do protokołu z odbioru wstępnego

REDKOM PARK Bielsko
Uwagi bieżące do aktualnie realizowanych Robót

31.10.2024

Inspektor nadzoru robót bud.
Piotr Andrzejczak


P. Andrzejczak
Upr. Bud. nr LOD/2572/PWOK/15

11.12.2024

USTERKI OZNACZONE ● SĄ AKTUALNE.

De *ili*

Roboty ogólnobudowlane

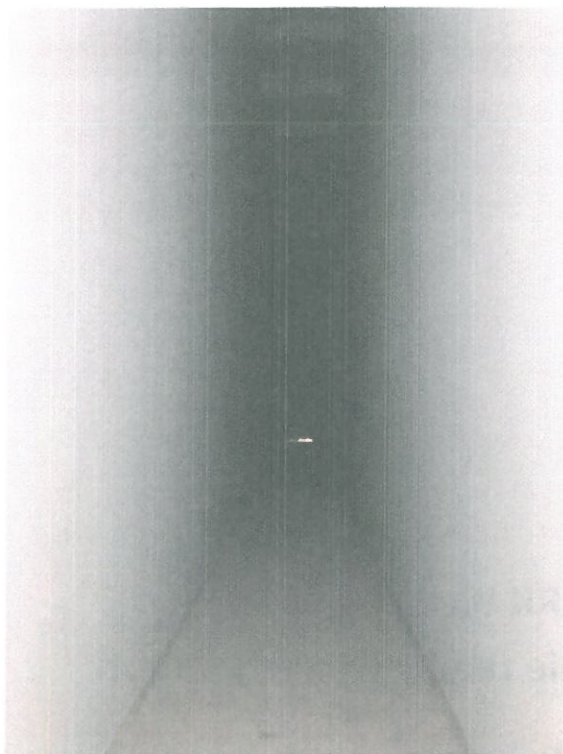

Zdjęcie 1 – Przygotować korytarz do lokalu L09a zgodnie z Umową – oświetlenie podst. i awaryjne, ogrzewanie, wentylacja, hydrant, posadzka



Zdjęcie 2 – Wykonać posadzkę w korytarzu do lokalu L09a zgodnie z Umową – lastryko


↓
WYKONANO



● Zdjęcie 3 – Brak mocowania konstrukcji stalowej do podwaliny.
Korytarz do lokalu L09a




Zdjęcie 4 – jak zdjęcie 3

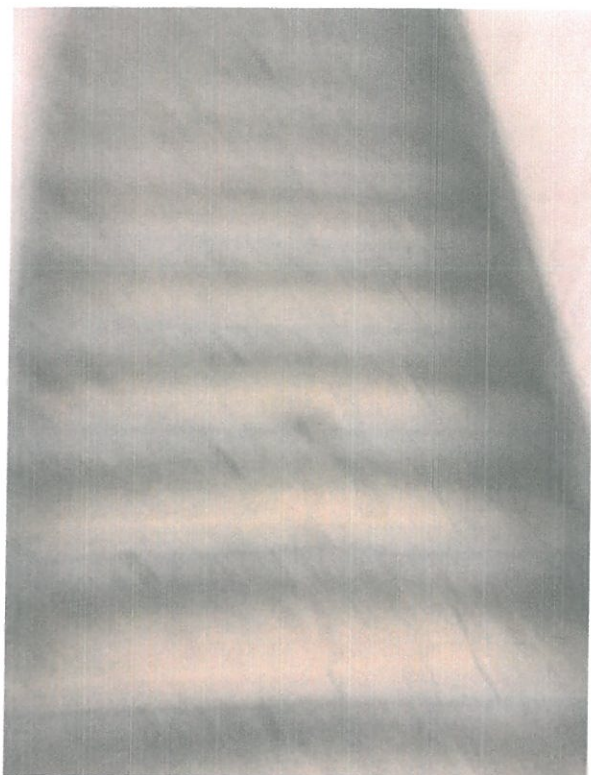


● Zdjęcie 5 – Odtworzyć (odświeżyć) schody w budynku technicznym (uszkodzenia i zabrudzenia powstałe w trakcie budowy)

● Zdjęcie 6 – Naprawić uszkodzenia ścian w bud. Technicznym
↓ WYKONANO

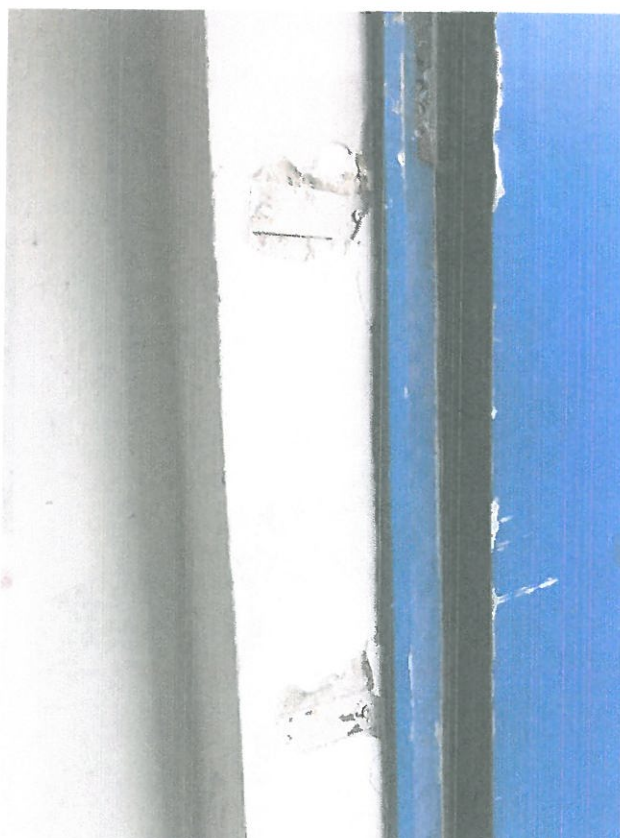

● Zdjęcie 7 – jak zdjęcie 7
↓ WYKONANO

● Zdjęcie 8 – jak zdjęcie 7 oraz wykonać serwis drzwi (w tym naprawę uszkodzeń powstałych w czasie budowy)
↓ WYKONANO

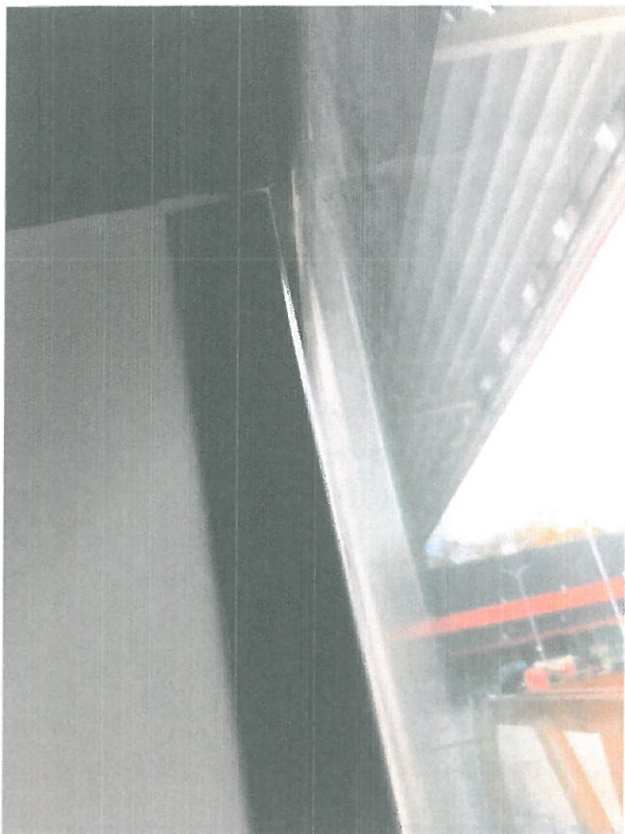

● Zdjęcie 9 – Prześwit pomiędzy witryną a czołem ściany międzylokalowej. Dotyczy wszystkich ścian międzylokalowych.



● Zdjęcie 10 – Uzupełnić i wyrównać posadzki w niewynajętych lokalach



● Zdjęcie 11 – Uzupełnić posadzkę w lokalu L.05d



● Zdjęcie 12 – Podłączyć hydrant do instalacji w lokalu L.05d




Zdjęcie 13 – Podłączyć hydrant do instalacji w lokalu L.05c



● Zdjęcie 14 – Pęknięcie posadzki w lokalu L.05d. Należy naprawić i wykonać dylatację wzdłuż dylatacji konstrukcyjnej budynku.



● Zdjęcie 15 – Uszkodzone ściany GW w lokalu L02

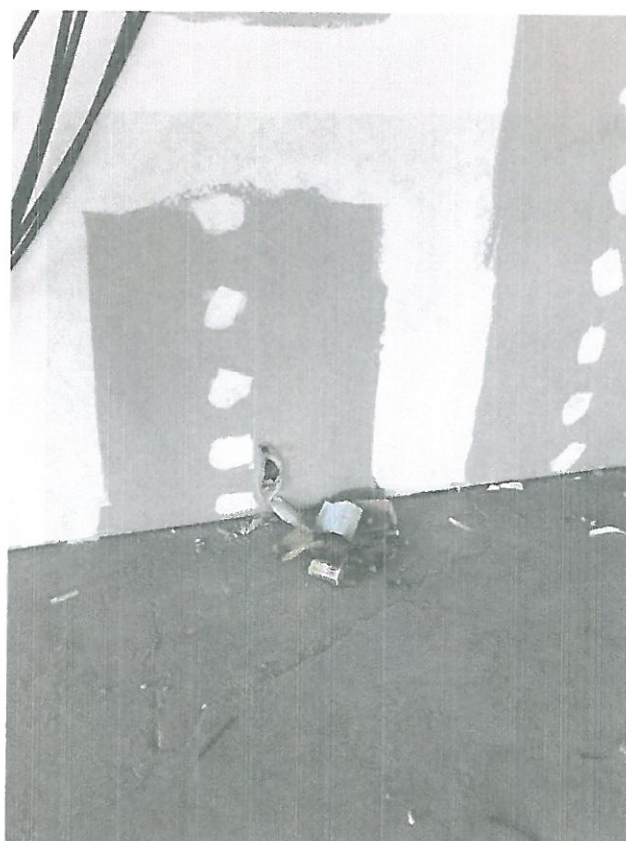

● Zdjęcie 16 – jak zdjęcie 15




● Zdjęcie 17 – Wyrównać posadzkę w lokalu L02 i pozostałych lokalach niewynajętych



● Zdjęcie 18 – Usunąć pozostałości starych instalacji z dachu




● Zdjęcie 19 – Posprzątać niewynajęte lokale

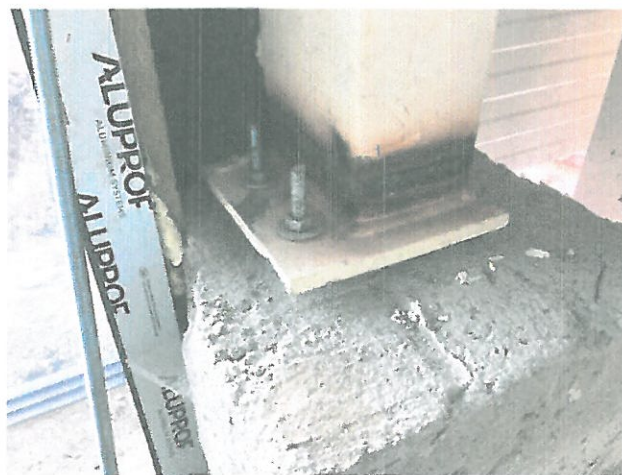

● Zdjęcie 20 – (a) Brak podlewki pod konstrukcją stalową, (b) Element cięty i spawany na budowie niezgodnie z projektem – uzgodnić z projektantem lub wymienić. Lokal L01.



● Zdjęcie 21 – Brak przegrody w narożniku. Lokal L01.

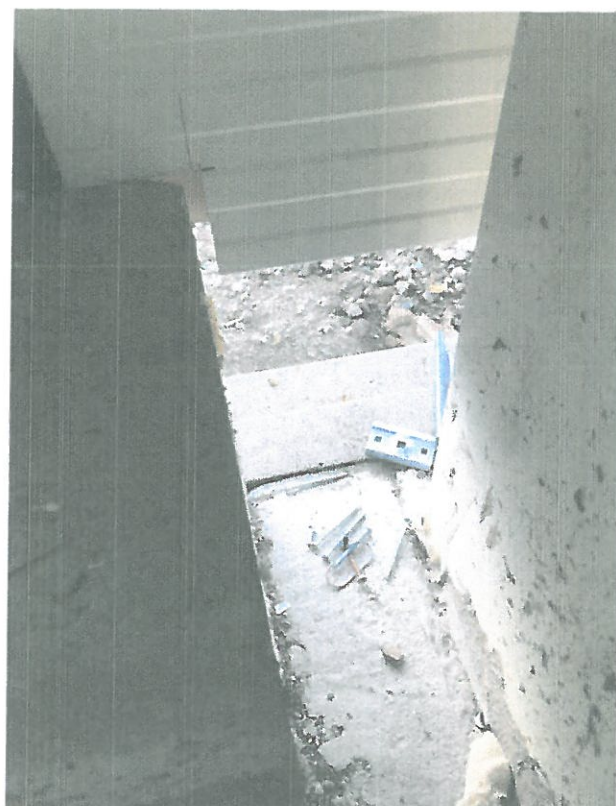

● Zdjęcie 22 – jak zdjęcie 21



● Zdjęcie 23 – jak zdjęcie 21



● Zdjęcie 24 – Prześwit pomiędzy witryną a czołem ściany międzylokalowej. Dotyczy wszystkich ścian międzylokalowych



● Zdjęcie 25 – Usunąć wystający element z posadzki. Lokal L01




● Zdjęcie 26 – Nadal na budowie występują niepomalowane elementy konstrukcji stalowej. Należy niezwłocznie uzupełnić powłoki malarskie.




● Zdjęcie 27 – jak zdjęcie 26




● Zdjęcie 28 – Nierówności posadzki i wystające zbrojenie podwalin. Lokale L20, L21.

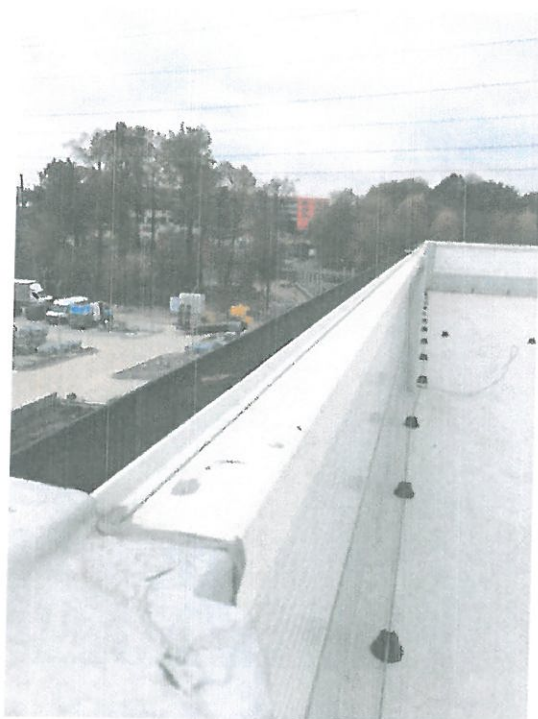


● Zdjęcie 36 – Brak opierzenia (obróbek) attyk zgodnie z projektem

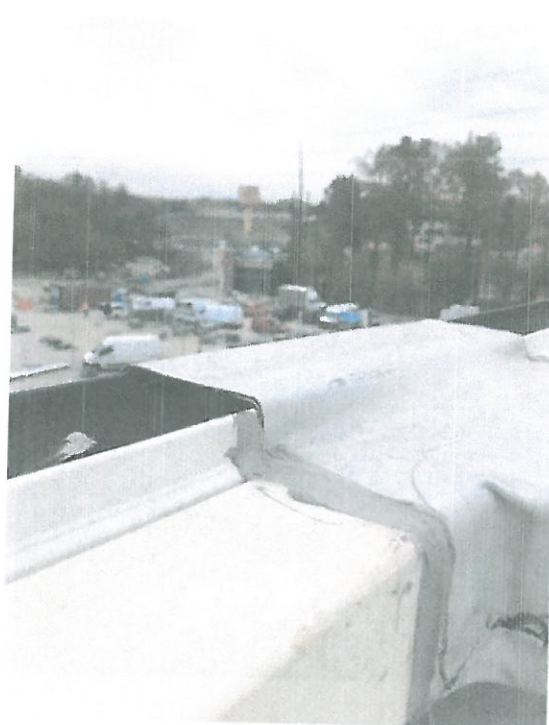

● Zdjęcie 37 – jak zdjęcie 36

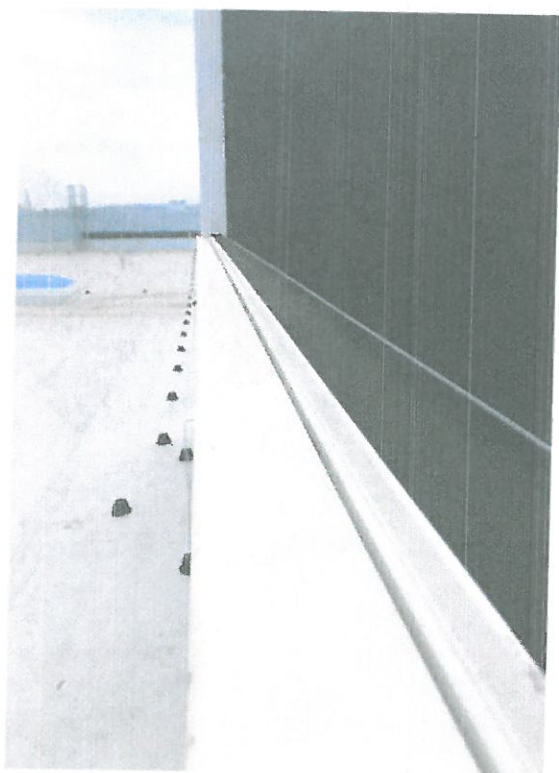


● Zdjęcie 38 – jak zdjęcie 36

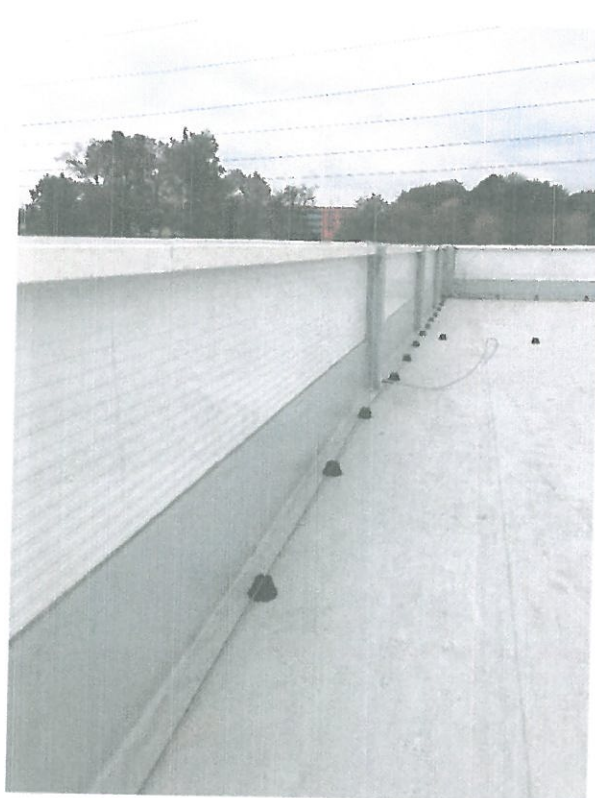

● Zdjęcie 39 – brak przelewów awaryjnych




● Zdjęcie 40 – lokalne niedokładności uszczelnienia przy słupach konstrukcyjnych

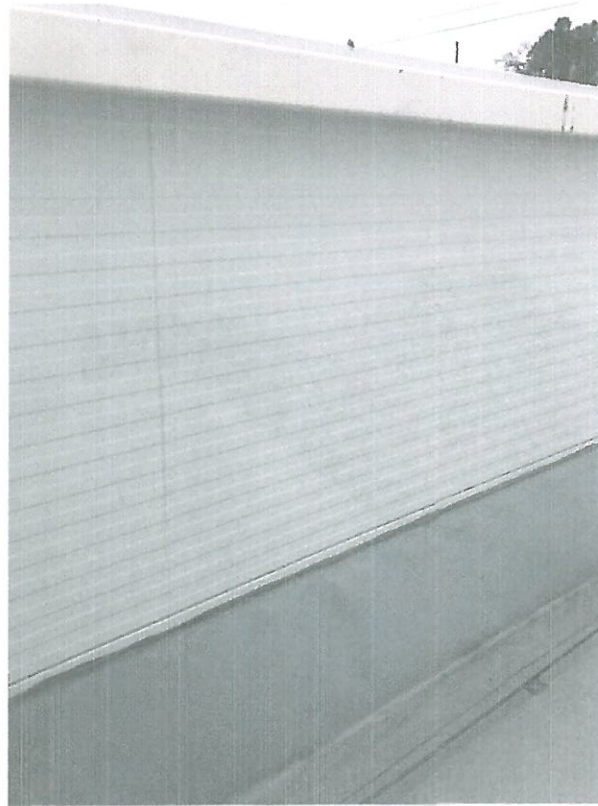

● Zdjęcie 41 – brak wywinięcia membrany na attykę zgodnie z projektem



● Zdjęcie 42 – lokalne niedokładności uszczelnienia przy słupach konstrukcyjnych, niedokładności zgrzania membrany

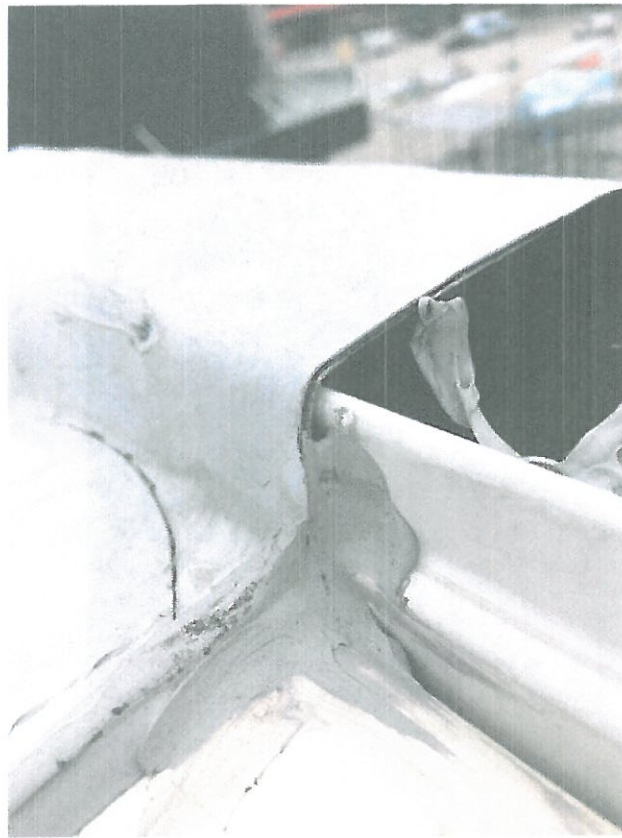


● Zdjęcie 43 – jak zdjęcie 42




● Zdjęcie 44 – jak zdjęcie 42




● Zdjęcie 45 – jak zdjęcie 42

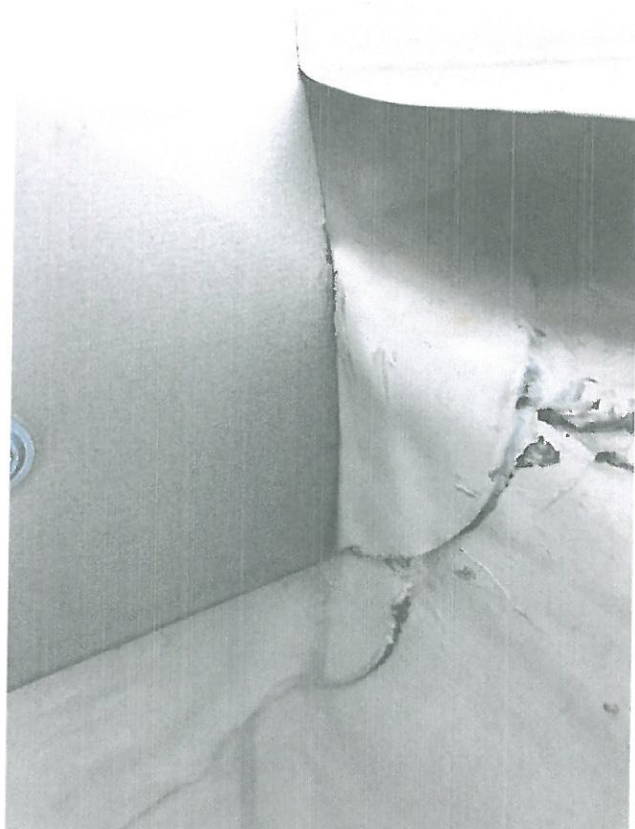


● Zdjęcie 46 – nieprawidłowo docięte i spasowane obróbki attyk – ostre krawędzie wrzynają się w membranę, powodując jej uszkodzenie. Z uwagi na rozszerzalność termiczną metalu, blacha będzie pracować i powodować dalsze uszkodzenia. Dotyczy w szczególności osi 1.

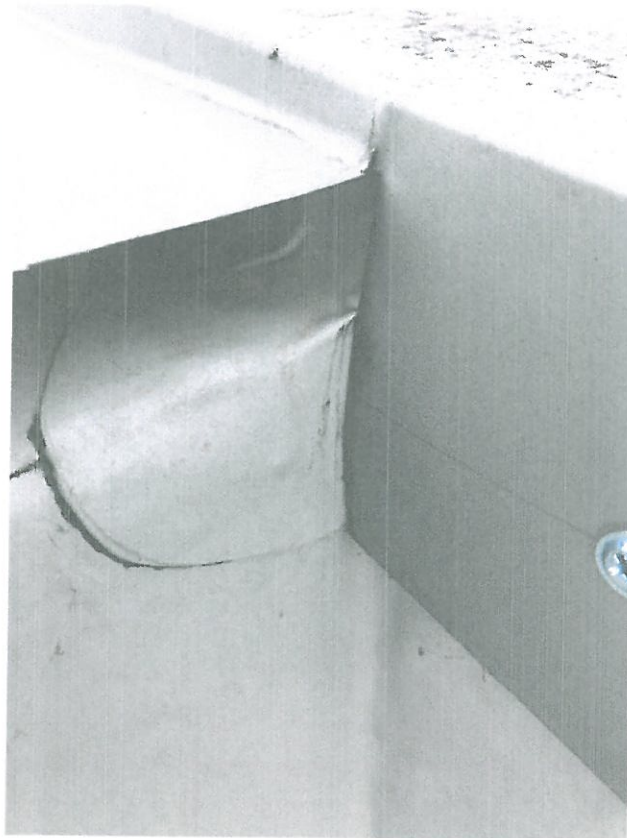

● Zdjęcie 47 – jak zdjęcie 46

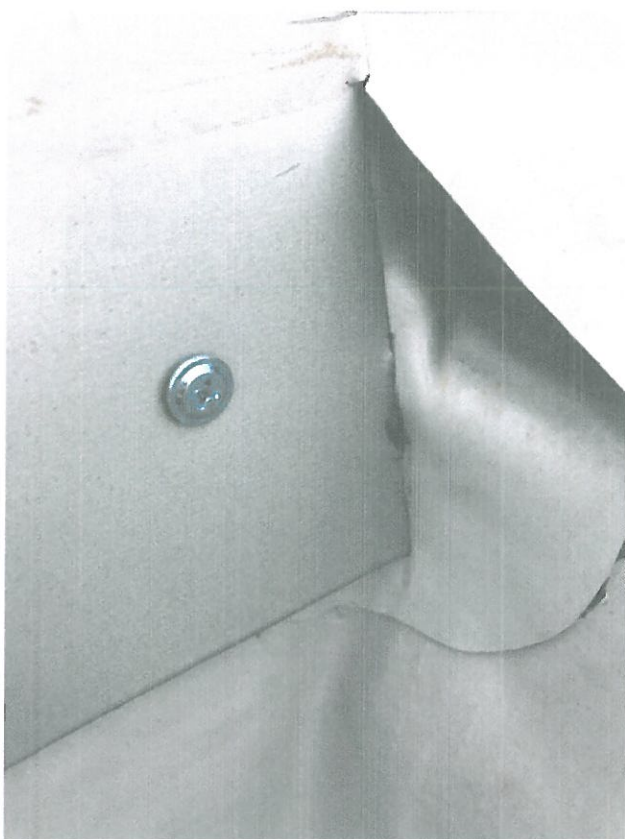


● Zdjęcie 48 – jak zdjęcie 46. Ponadto, wkręty do blach powinny być z uszczelką.

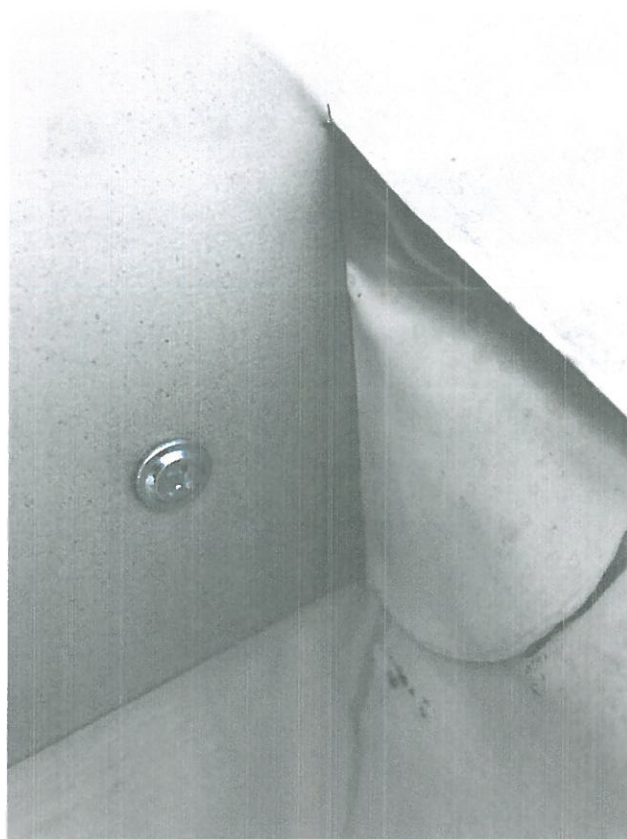


● Zdjęcie 49 – jak zdjęcie 48




● Zdjęcie 50 – jak zdjęcie 48

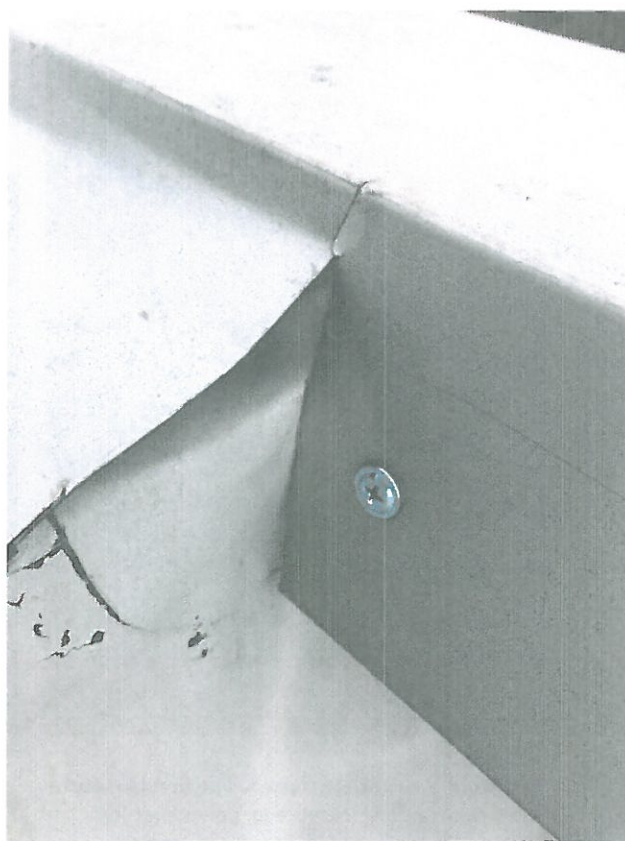


● Zdjęcie 51 – jak zdjęcie 48

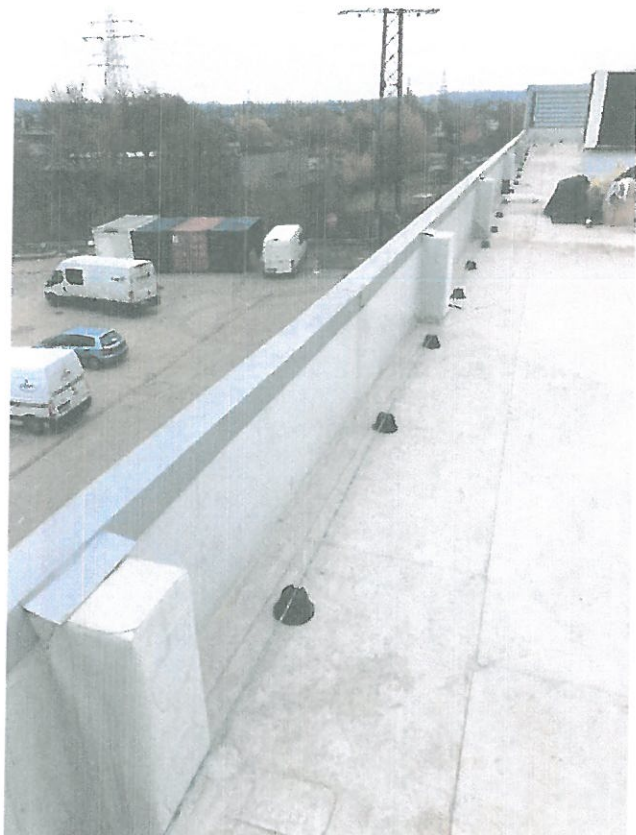


● Zdjęcie 52 – lokalizacja zdjęć 46-51

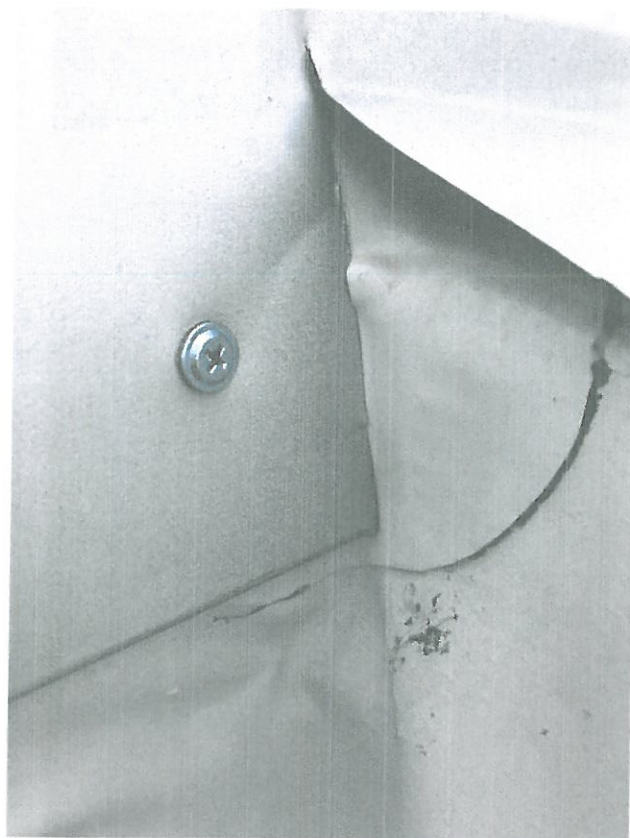


● Zdjęcie 53 – jak zdjęcie 48

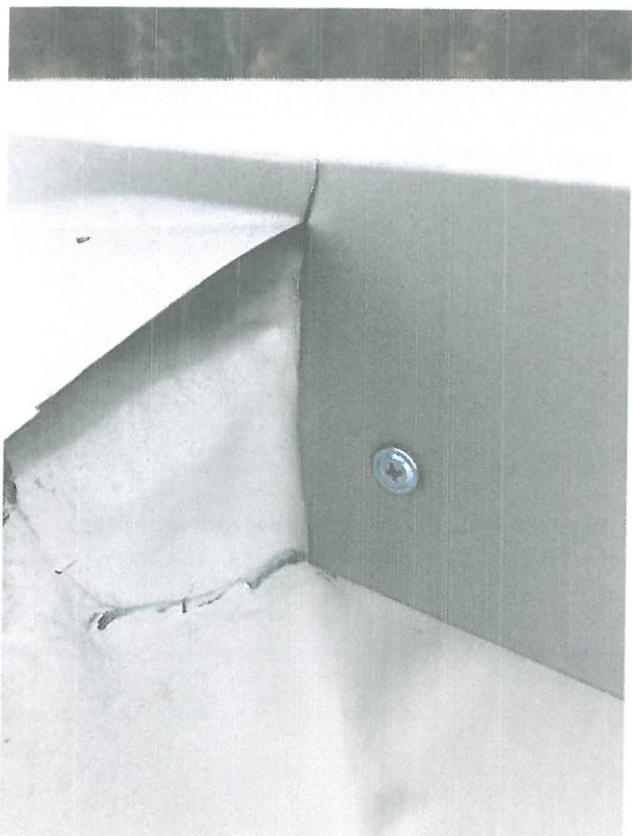

● Zdjęcie 54 – jak zdjęcie 48

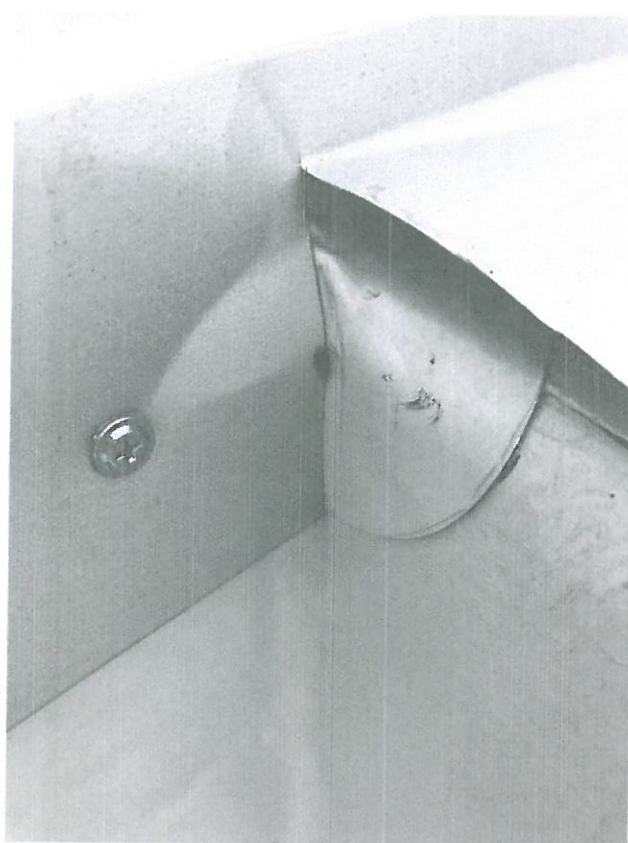


● Zdjęcie 55 – jak zdjęcie 48

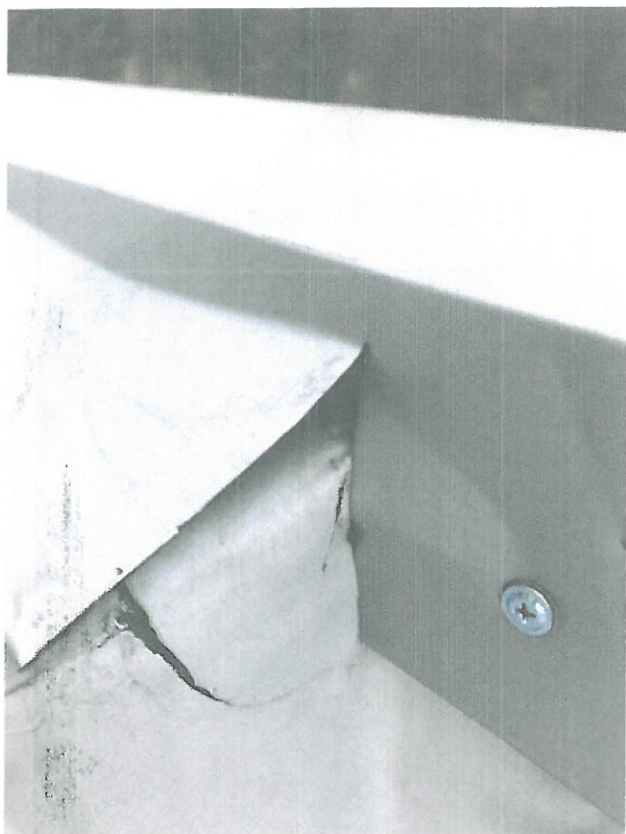


● Zdjęcie 56 – jak zdjęcie 48




● Zdjęcie 57 – jak zdjęcie 48

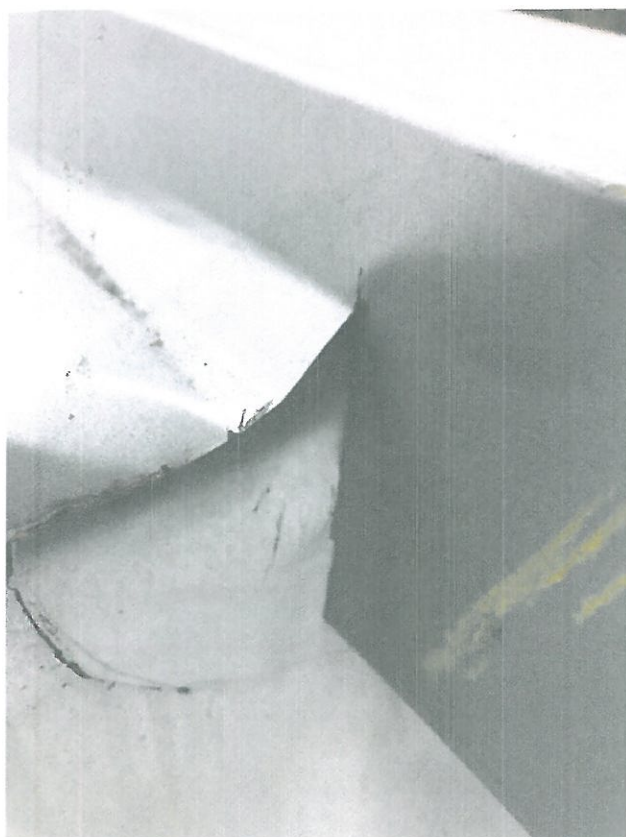


● Zdjęcie 58 – jak zdjęcie 48

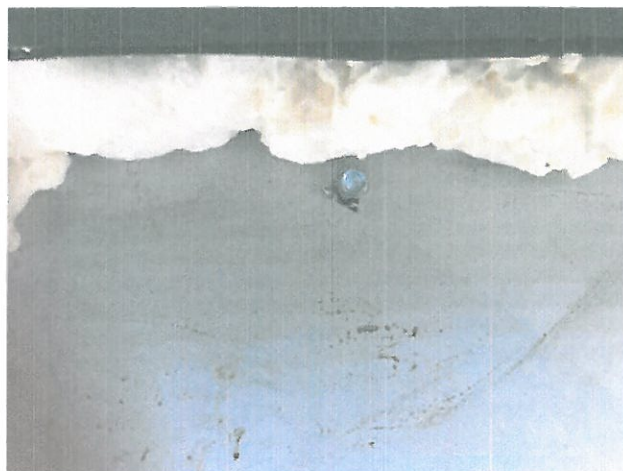


● Zdjęcie 59 – Dziura w membranie pod rooftopem nad KAUFland

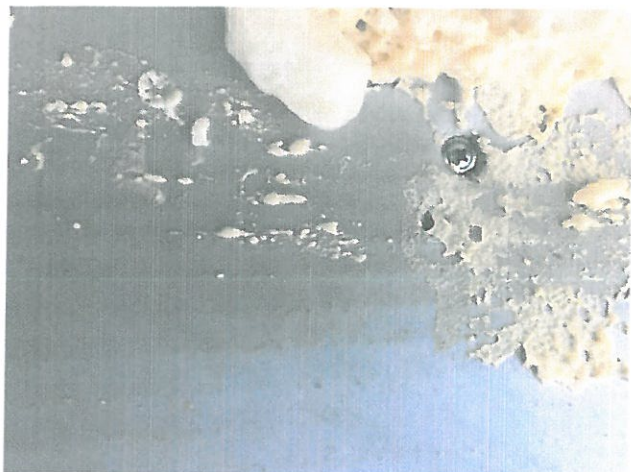


● Zdjęcie 60 – Dziury w membranie pod rooftopem nad KAUFland

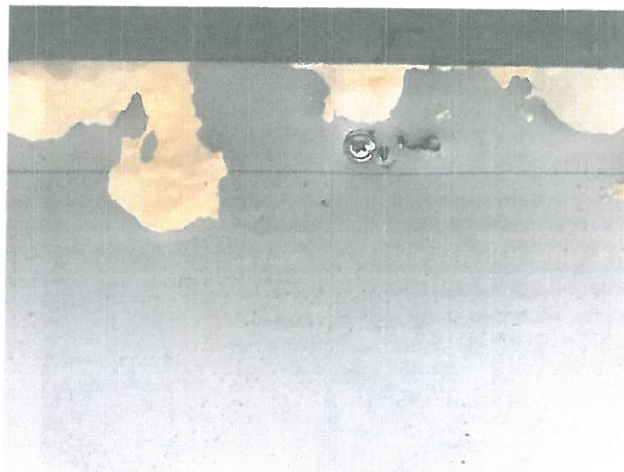

● Zdjęcie 61 – Dziury w membranie pod rooftopem nad KAUFland

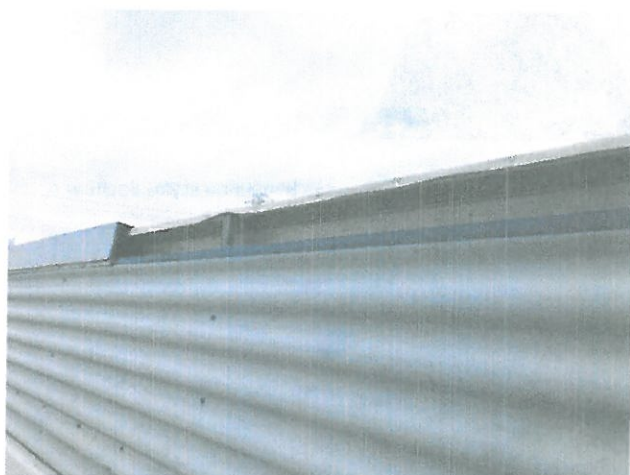

● Zdjęcie 62 -Brak fragmentu obróbki attyki

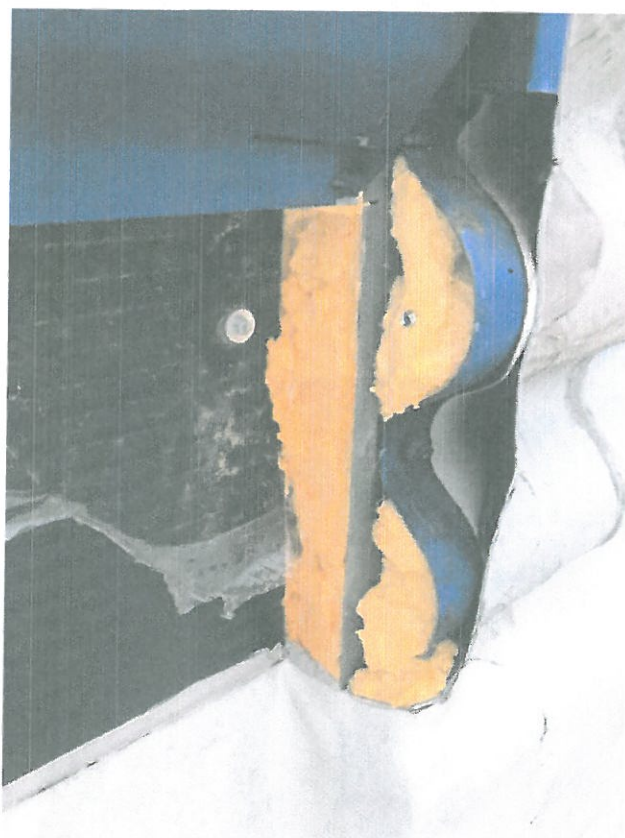

● Zdjęcie 63 – Na styku dachów o różnej wysokości dokończyć/obrobić ucięte odcinki ścian



● Zdjęcie 64 – jak zdjęcie 63




● Zdjęcie 65 – Luźna, nieprzymocowana blacha na styku dachów o różnej wysokości nad KAUFLAND



● Zdjęcie 66 – jak zdjęcie 63



● Zdjęcie 67 – lokalizacja zdjęć 53-66

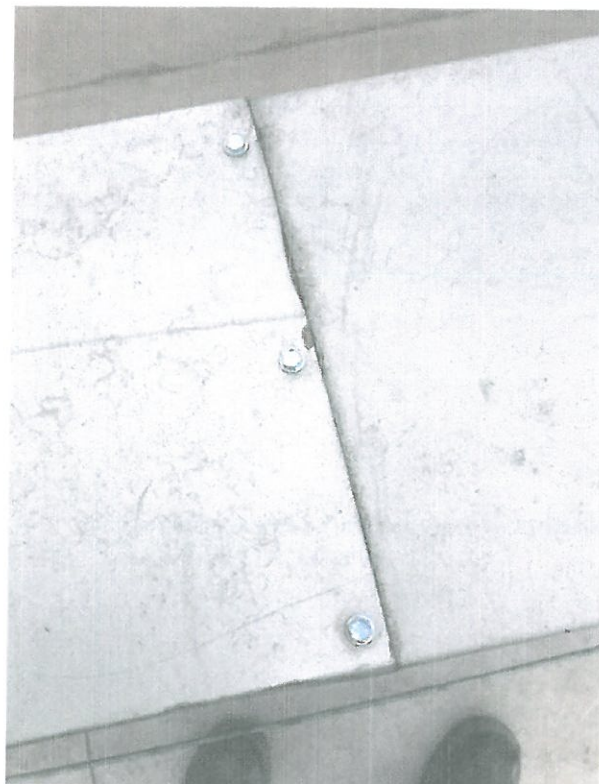

● Zdjęcie 68 – Dokręcić wszystkie nakrętki w systemie asekuracji. Dostarczyć protokół odbioru montażu przez producenta.


● Zdjęcie 69 – Wkręty do blach na attykach powinny być z uszczelką

USUNIĘTE


Zdjęcie 70




● Zdjęcie 71 – Wkręty do blach na attykach powinny być z uszczelką. Uszczelnić dziury w obróbkach.

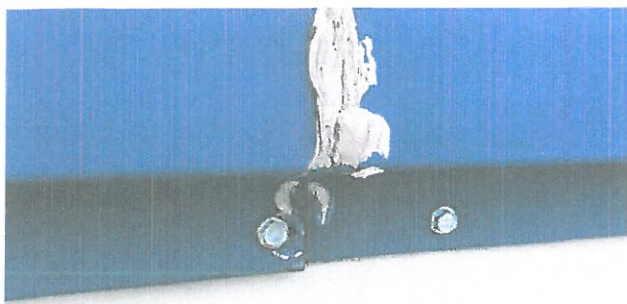

● Zdjęcie 72 – Wkręty do blach na attykach powinny być z uszczelką

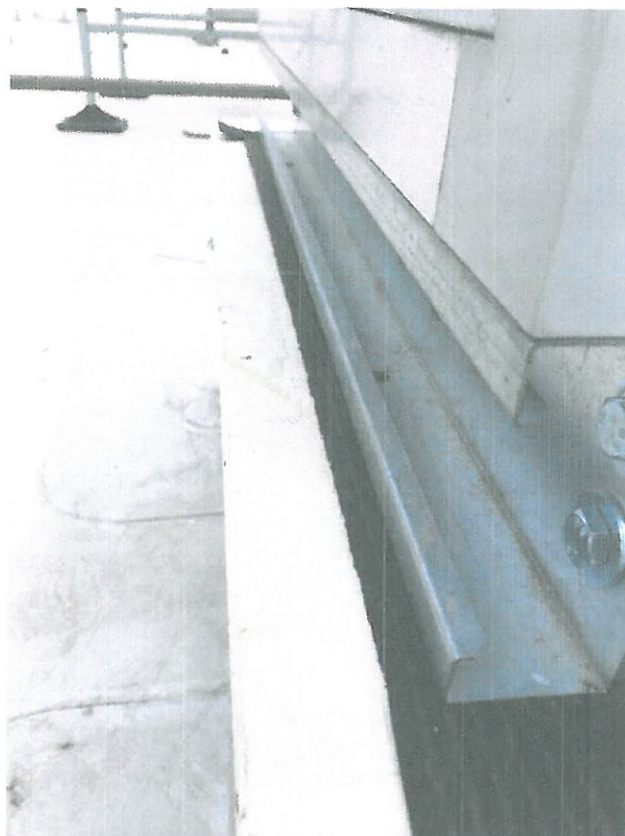


● Zdjęcie 73 – Brak mocowania central wentylacyjnych do podkonstrukcji. Dotyczy wszystkich central

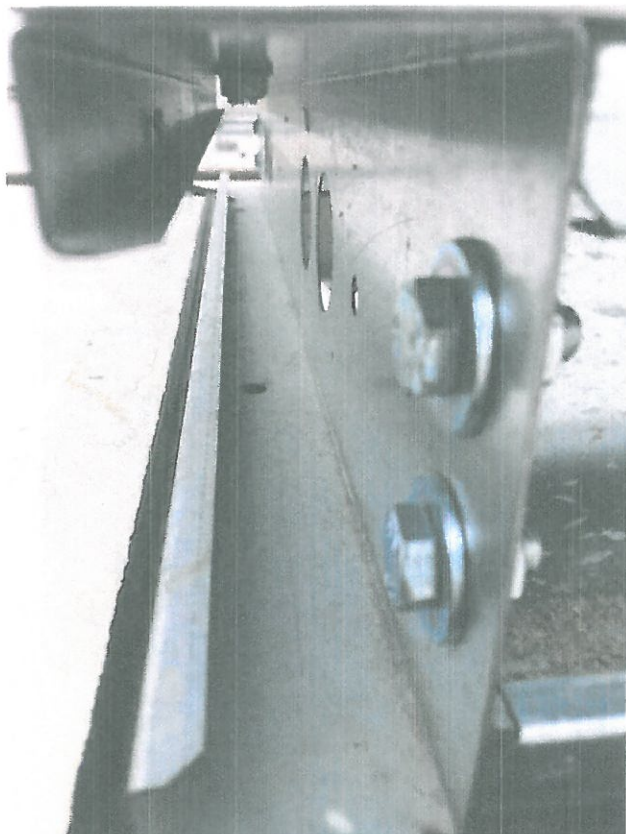


● Zdjęcie 74 – Jak zdjęcie 73




● Zdjęcie 75 – Jak zdjęcie 73

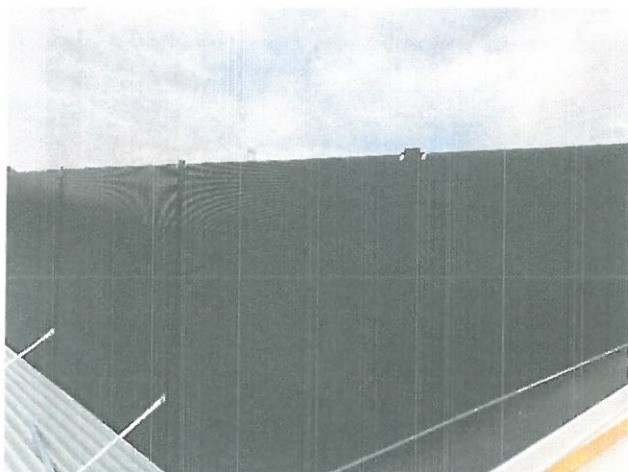

● Zdjęcie 76 – Usunąć wystające na elewacji fragmenty membrany dachowej

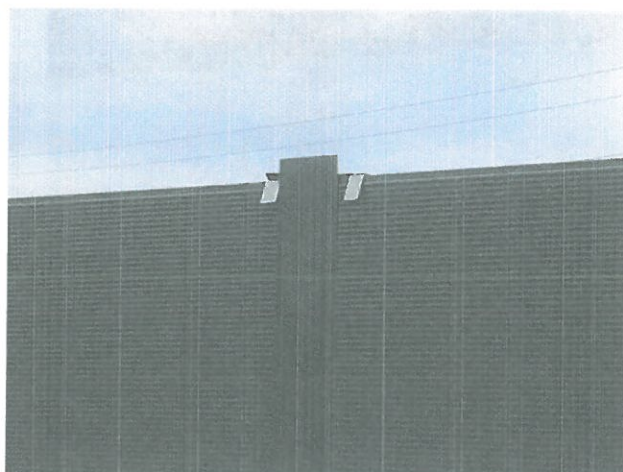


● Zdjęcie 77 – Jak zdjęcie 76

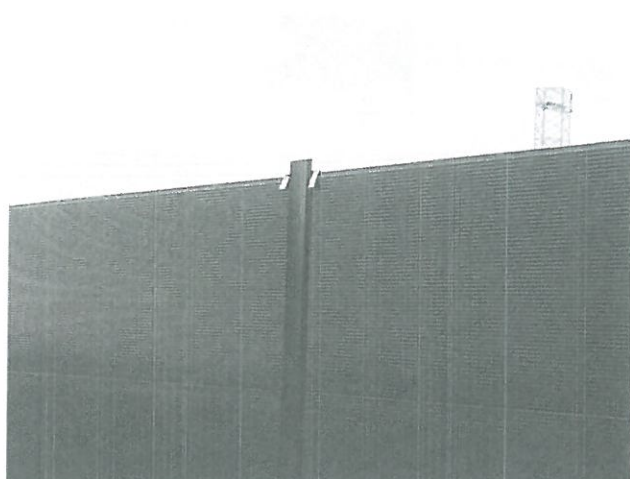

● Zdjęcie 78 – Jak zdjęcie 76



● Zdjęcie 79 – Skorodowana nowa konstrukcja attyk – oczyścić i pomalować zgodnie z Umową

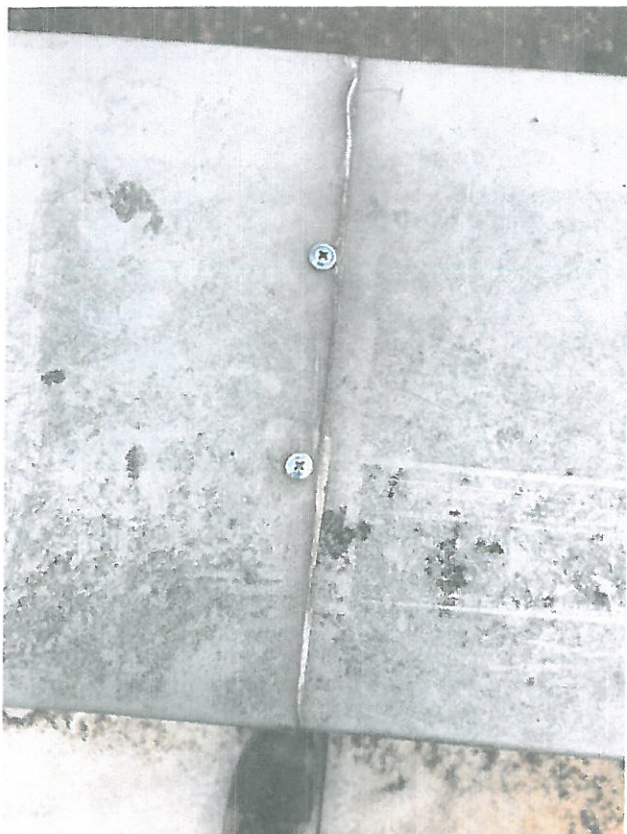

● Zdjęcie 80 – Wkręty do blach na attykach powinny być z uszczelką



● Zdjęcie 81 – Niezakończony fragment ściany zewn. – Etap 1, oś 14 na styku dachów o różnej wysokości



● Zdjęcie 82 83 – Skorodowana nowa konstrukcja attyk – oczyścić i pomalować zgodnie z Umową



● Zdjęcie 84 85 – Skorodowana nowa konstrukcja attyk – oczyścić i pomalować zgodnie z Umową




● Zdjęcie 86 – Brak opierzenia (obróbki) attyk i przelewów awaryjnych zgodnie z projektem.



● Zdjęcie 87 – jak zdjęcie 84



Fasady szklane

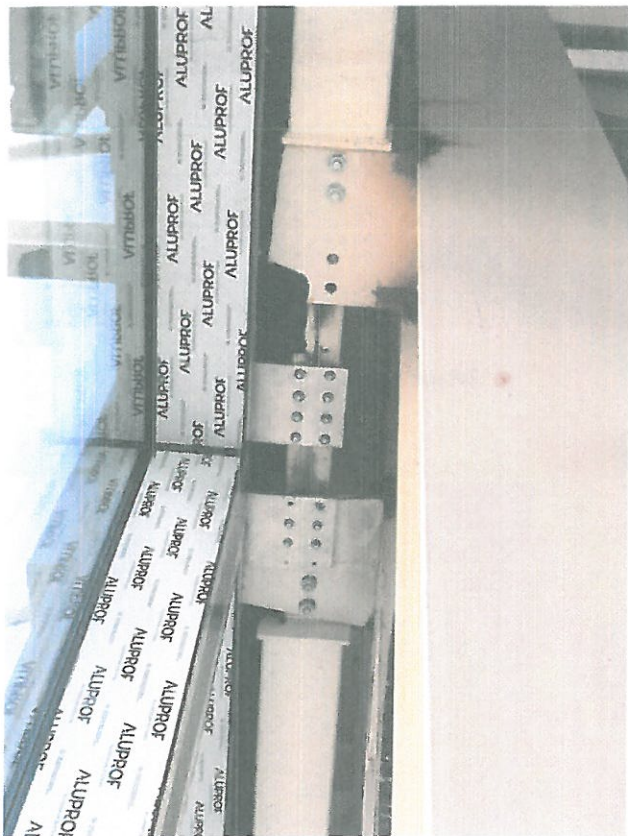

● Zdjęcie 88 – Fasada przy dylatacji konstrukcyjnej powinna być zamontowana w sposób umożliwiający przesuw. W tej chwili profil, do którego są zamontowane konsole fasady jest połączony na sztywno z oboma słupami po dwóch stronach dylatacji konstrukcyjnej. Oś 11/A-H.


● Zdjęcie 89 – Nadal brak przekładek pomiędzy stalową konstrukcją budynku a aluminiową podkonstrukcją fasad w niektórych miejscach. Tutaj zdjęcie z lokalu L13. Zgłaszane dawno temu na budowie.

Elewacje – ściany zewn.

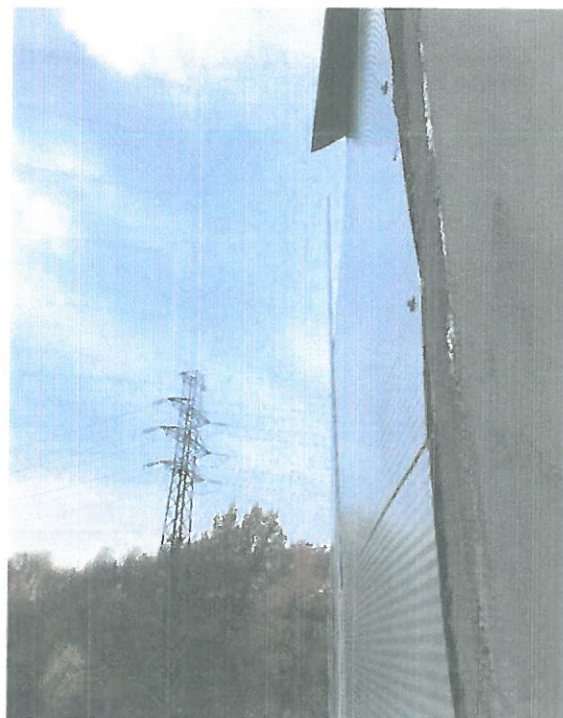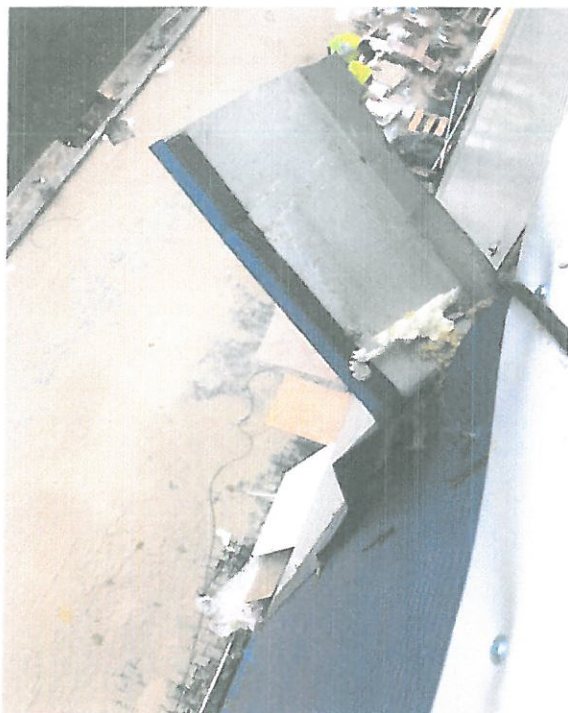


● Zdjęcie 90 – Usunąć luźne blachy i naprawić wygięte fragmenty blach na elewacjach istniejących

● Zdjęcie 91 – (1) Obrobić narożnik na osi 14 przy Etapie 2, (2) Duża odchyłka pionowości ściany zewnętrznej Etap 2, oś 14.

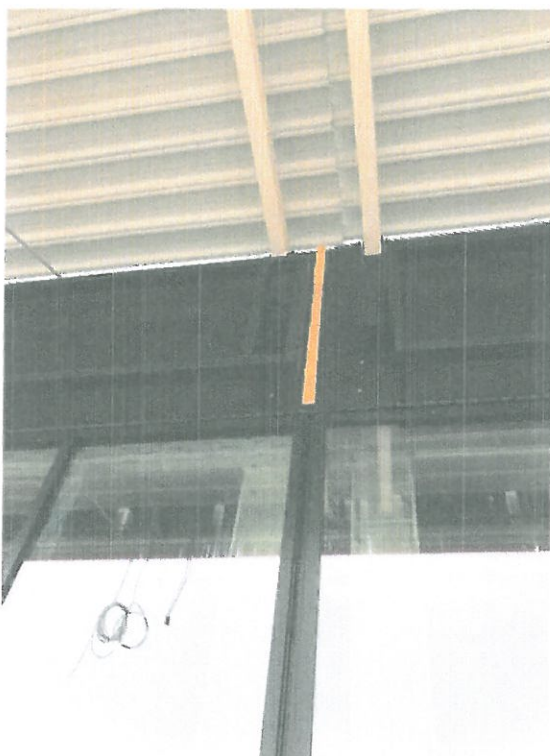

● Zdjęcie 92 – Brak obróbki na dylatacji konstrukcyjnej. Obróbka powinna umożliwiać przesuw. Oś 5.

● Zdjęcie 93 – Brak wykończenia i izolacji ściany zewn. przy dylatacji konstrukcyjnej. Oś 11.

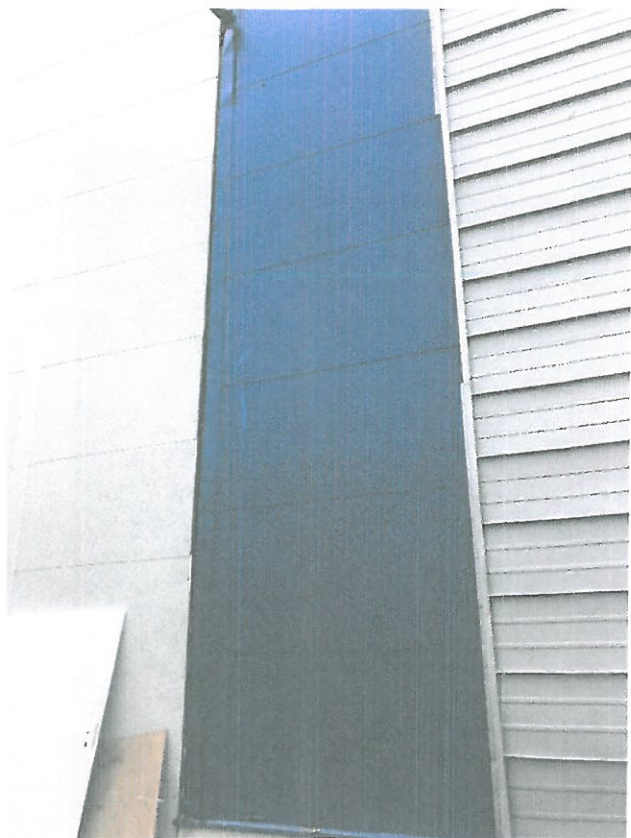

 Zdjęcie 94 – Pas elewacji na osi 14, wymagający dostosowania zgodnie z projektem (w tym kolorystycznego – RAL7035).

Zadaszenie nad witrynami




Zdjęcie 95 – Uzupełnić wszelkie brakujące łączniki (zgłoszono na budowie)




Zdjęcie 96 – Brak przekładek pomiędzy aluminiową podkonstrukcją płyt kompozytowych a konstrukcją stalową



● Zdjęcie 97 – Jak zdjęcie 96

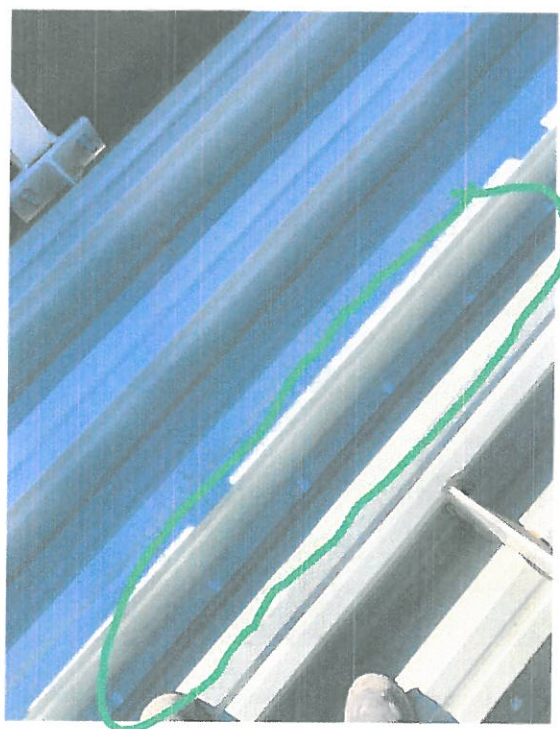


Zdjęcie 98 – Uzupełnić wszelkie brakujące łączniki (zgłoszono na budowie)

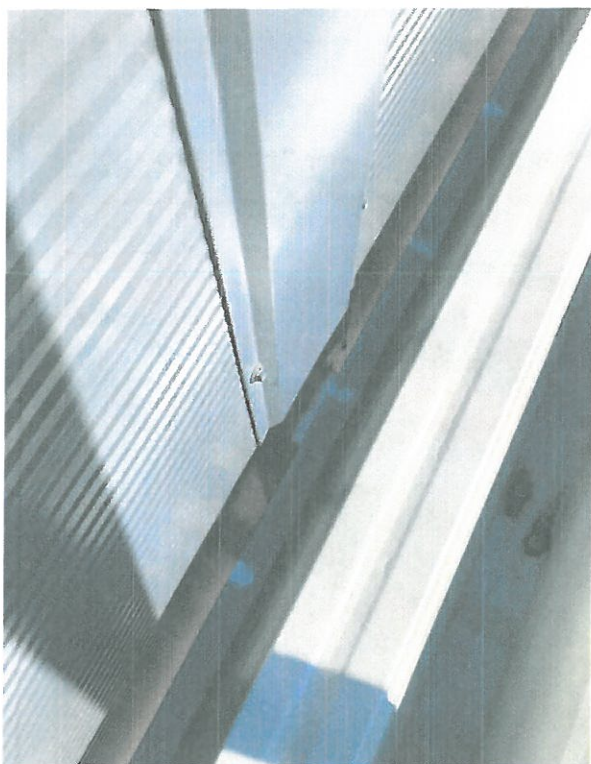

Zdjęcie 99 – Uzupełnić wszelkie brakujące łączniki (zgłoszono na budowie). Tutaj obszar przy fasadzie.



Zdjęcie 100 – Uzupełnić wszelkie brakujące łączniki (zgłoszono na budowie)

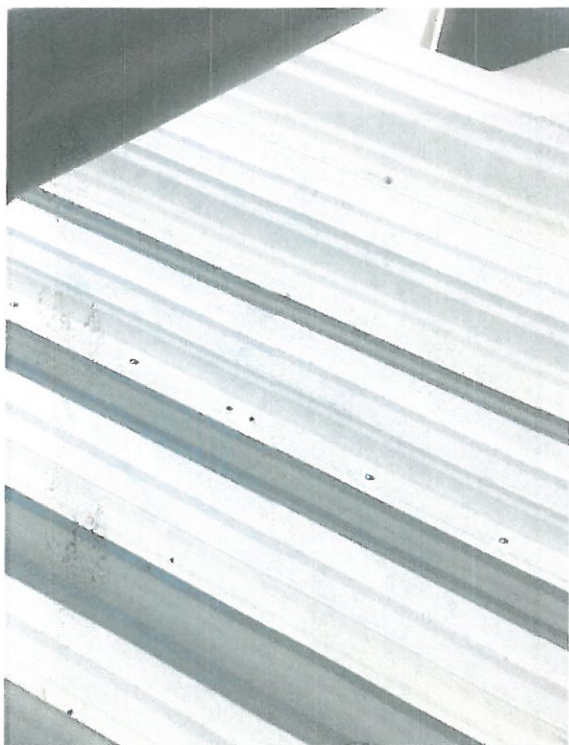

Zdjęcie 101 – Uzupełnić wszelkie brakujące łączniki (zgłoszono na budowie)


Ochrona ppoż.



● Zdjęcie 102 – Wykonać niezbędne przejścia pożarowe w pomieszczeniach T.02 SECURITY



● Zdjęcie 103 – Jak zdjęcie 102

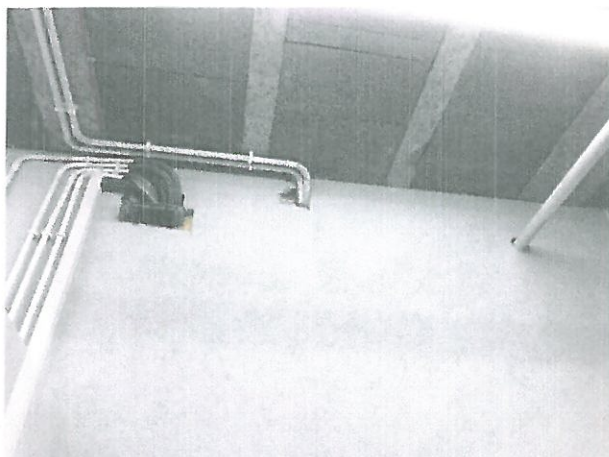


● Zdjęcie 104 – Jak zdjęcie 102


Tereny zewnętrzne



● Zdjęcie 105 – Niestarannie docięte stopnie schodów terenowych – nierówne, wyszczerbione krawędzie

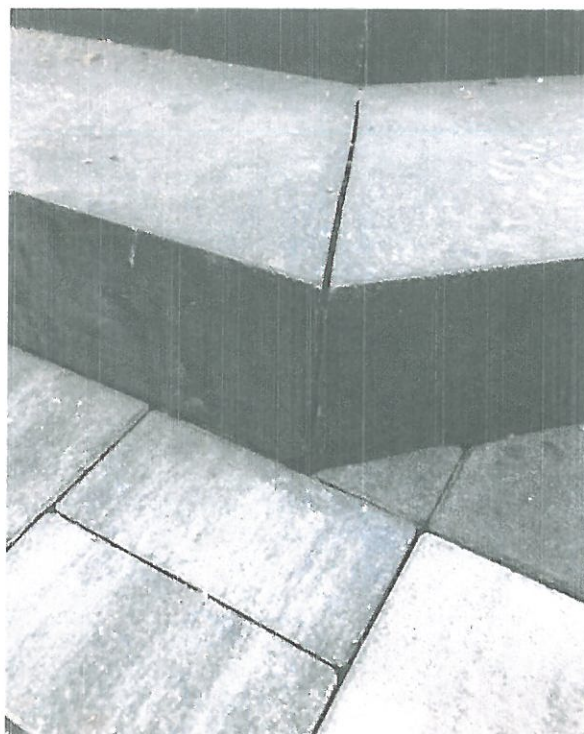

● Zdjęcie 106 – jak zdjęcie 105

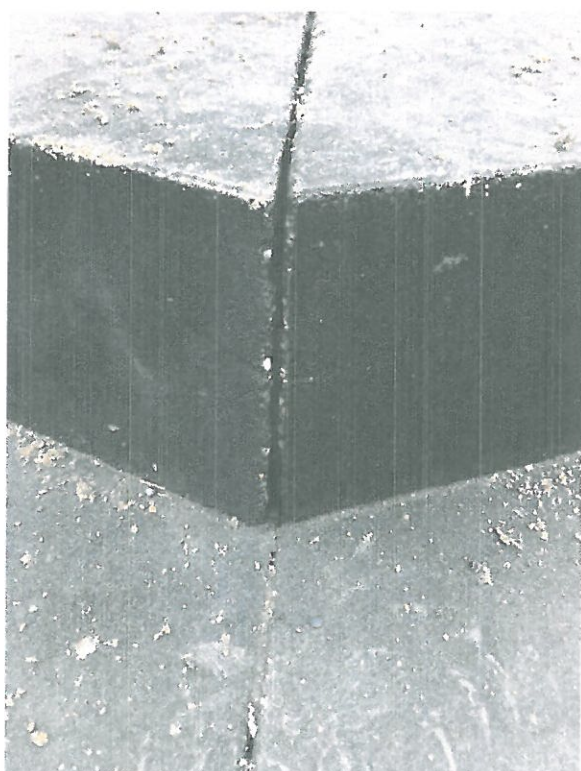

● Zdjęcie 107 – jak zdjęcie 105



● Zdjęcie 108 – jak zdjęcie 105



● Zdjęcie 109 – Uprzątnąć teren budowy

WYKONANO




● Zdjęcie 110 – usunąć pozostałości (słupki) po szlabanach




● Zdjęcie 111 – usunąć pozostałości (słupki) po szlabanach

BURGER KING

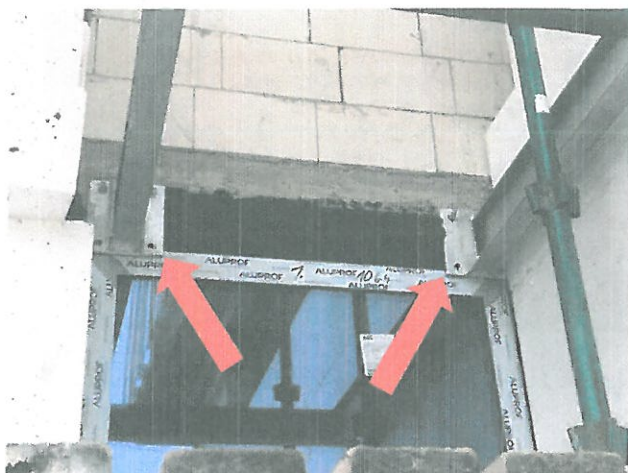

Zdjęcie 112 – Nadal brak łączników do wieńca w węźle podkonstrukcji zadaszenia nad drzwiami szklanymi (zgłoszone wcześniej na budowie).

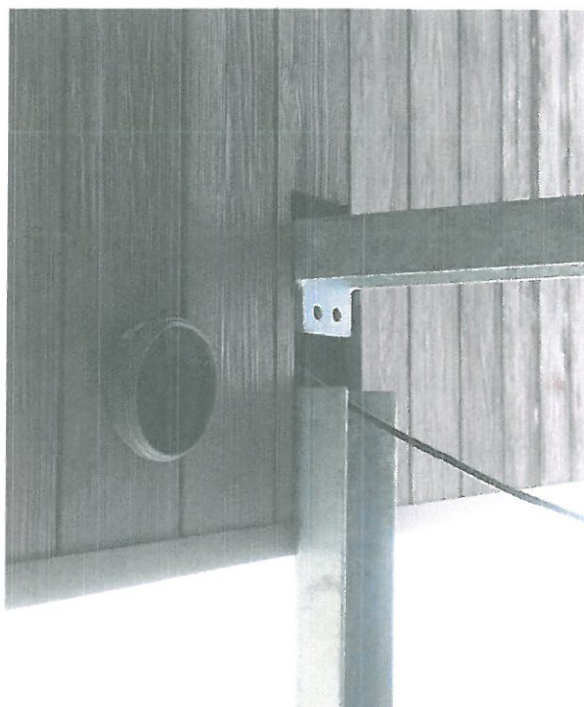

● Zdjęcie 113 – Nieskręcona konstrukcja, zbyt krótki profil



● Zdjęcie 114 – Zbyt krótka konstrukcja w narożniku zadaszenia, brak skrócenia.



Zdjęcie 115 – Uzupełnić przekładki pomiędzy aluminium podkonstrukcją obudowy elewacji a konstrukcją stalową



Zdjęcie 116 – Jak zdjęcie 115



Zdjęcie 117 – Jak zdjęcie 115

Załącznik 3 do protokołu z odbioru wstępnego

Piotr Andrzejczak

Od: Piotr Andrzejczak <p.andrzejczak@projcare.com>
Wysłano: 23 października 2024 17:01
Do: 'hubert.nabozny@daldehog.pl'; 'grzegorz.bal@daldehog.pl';
'szymon.szkaradek@daldehog.pl'; 'mateusz.siaraka@daldehog.pl'
DW: 'Kewin Chilimoniuk'; 'Mateusz Miszczyk'
Temat: BIELSKO_wstrzymanie prac ulegających zakryciu
Załączniki: 20241023_Uwagi z budowy.pdf
Ważność: Wysoka

Panowie

Wstrzymuję wszystkie prace na elewacji BURGER KING, które prowadzą do zakrycia węzłów montażowych podkonstrukcji stalowej zadaszeń. Są dwa problemy:

~~– Niedokręcone kotwy i połączenia śrubowe, czyli standard...~~ → NIEAKTUALNE

• Brak podkładek pomiędzy aluminiową podkonstrukcją obudowy fasad a stalową podkonstrukcją. Głównie od strony parkingu i terenu zielonego.

Jedna z kotew do betonu luźna – można kręcić ręką. Jutro mogę pokazać na budowie, ew. jeszcze dzisiaj.

Po wykonaniu poprawek, przed zakryciem, proszę o zgłoszenie do przeglądu.

Załączam zdjęcia kontrolowanych dzisiaj miejsc.

Piotr Andrzejczak

Project Manager

Tel. +48 609 356 837

p.andrzejczak@projcare.com

ProjCare Poland sp. z o.o.


Aleja Wilanowska 5/28

02-765 Warszawa

www.projcare.com




Picture 9

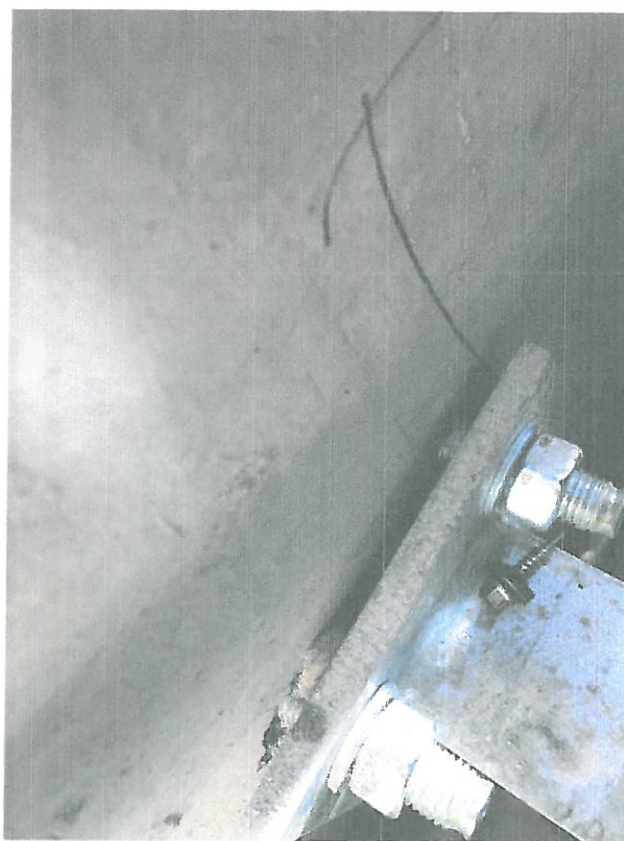


Picture 10



Picture 11

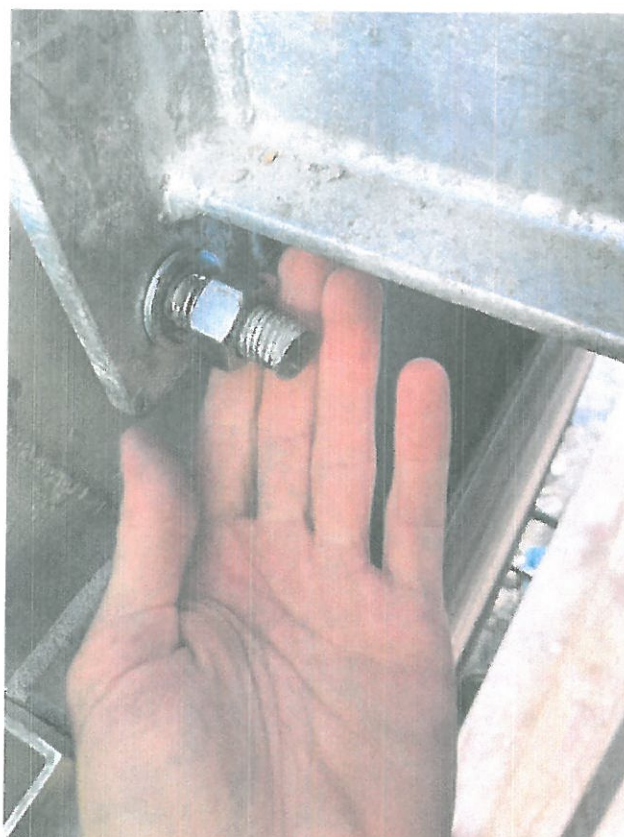

Picture 12

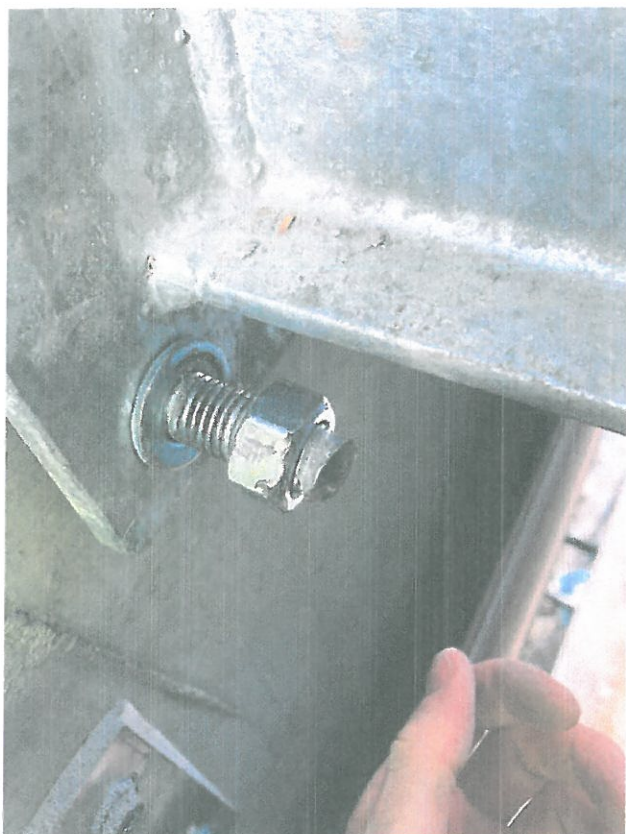

Picture 13



Picture 14



Picture 15



Picture 1



Picture 2




Picture 3



Picture 4



Picture 5

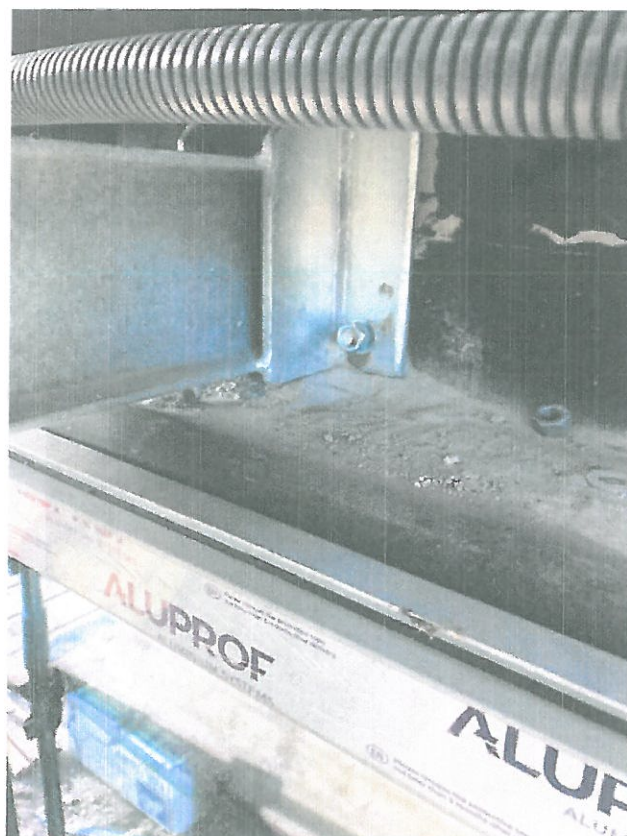

Picture 6



Picture 7




Picture 8



Picture 16



Picture 17

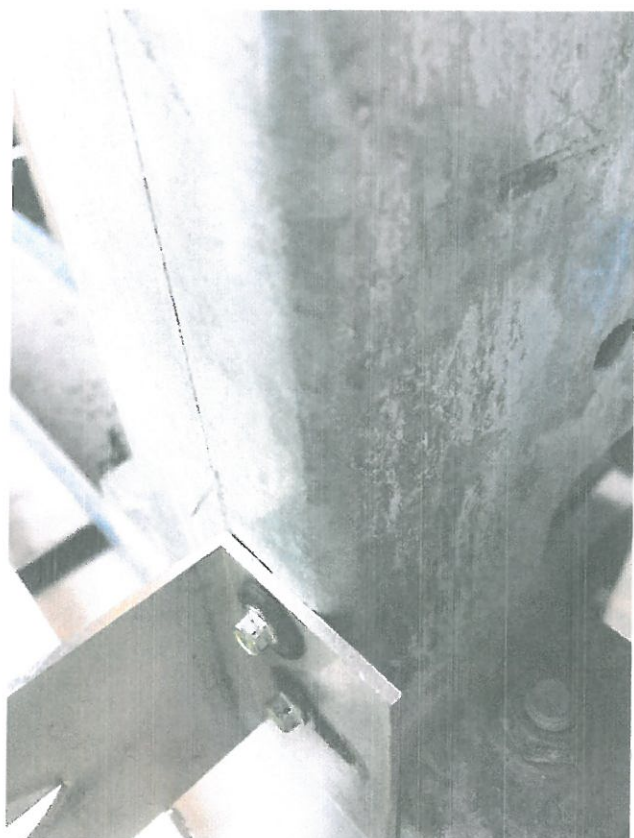

Picture 18




Picture 19



Picture 20



Picture 21

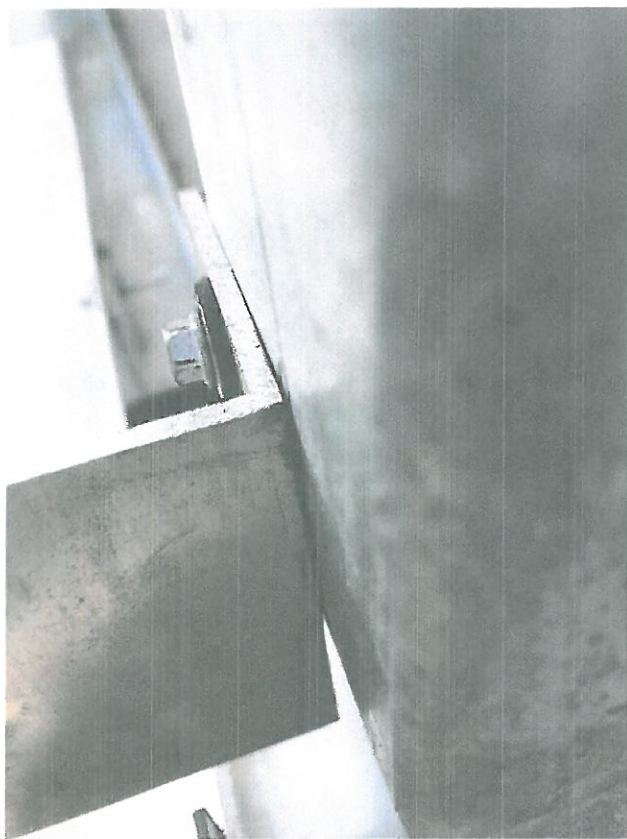

Picture 22



Picture 23



Picture 24

ZAt. 3 DO PROTOKOŁU Z ODBIORU WSTĘPNEGO

REDKOM PARK Bielsko
Uwagi bieżące do aktualnie realizowanych Robót

18.10.2024

Inspektor nadzoru robót bud.
Piotr Andrzejczak

P. Andrzejczak
Upr. Bud. nr LOD/2572/OWOK/15

11.12.2024

USTERKI OZNACZONE ● SĄ AKTUALNE.

[Signature]

Roboty ogólnobudowlane



● Zdjęcie 1 – Usunąć pozostałości po rozbiórkach (tutaj fragment płyty warstwowej) – lokalizacja KAUF LAND




● Zdjęcie 2 – Usunąć pozostałości po rozbiórkach – luźna blacha trapezowa, lokalizacja KAUF LAND przy dylatacji konstrukcyjnej



● Zdjęcie 3 – jak zdjęcia 1 i 2, lokalizacja KAUF LAND





● Zdjęcie 4 – jak zdjęcie 3

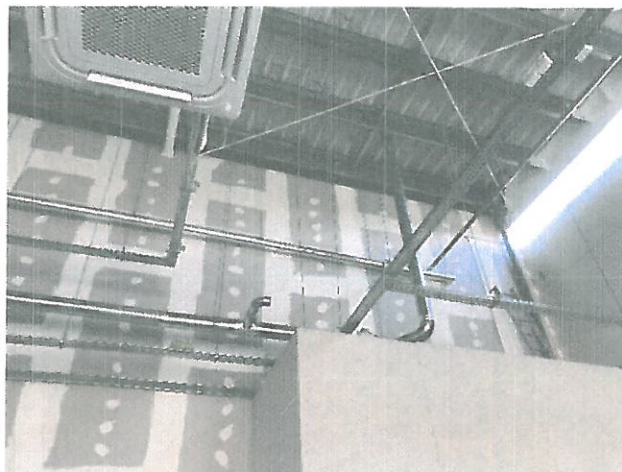

● Zdjęcie 5 – Nieukończona ściana międzylokalowa – pusta przestrzeń pod dachem, Etap 2


● Zdjęcie 6 – Jak zdjęcie 5

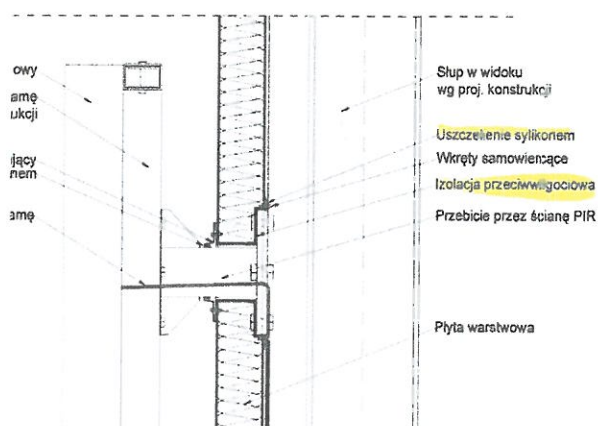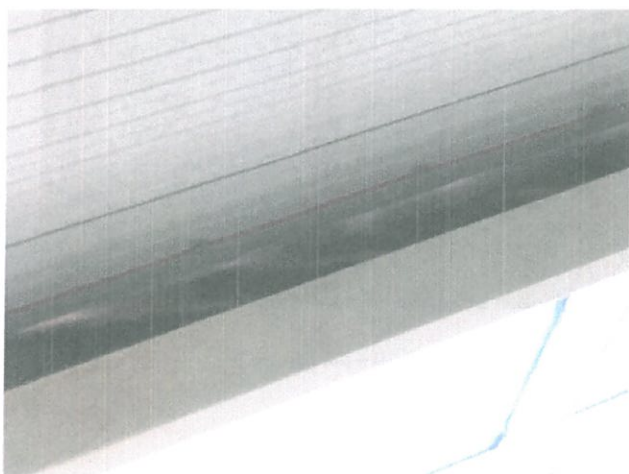

● Zdjęcie 7 – Szczelina na styku fasad i płyty warstwowej – brak ciągłości przegrody z izolacją termiczną. Dotyczy całej linii fasad aluminiowo-szklanych

● Zdjęcie 8 – Brak projektowanych uszczelnień i izolacji przy przebiciach przez ściany osłonowe. Dotyczy wszystkich przejść przez ściany zewn.

Fasady aluminiowe

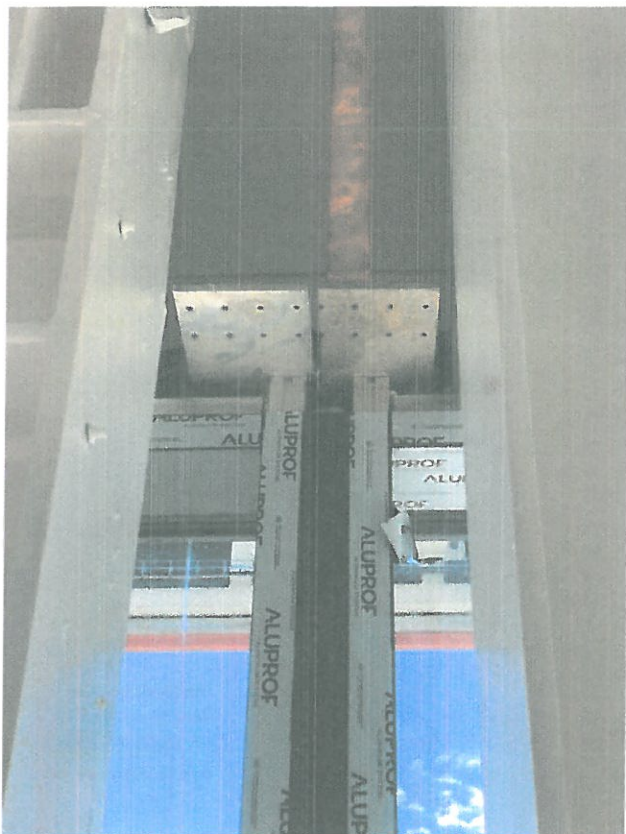


Zdjęcie 9 – Brak podkonstrukcji i oparcia dla konsoli montażowych fasad szklanych – Etap 1, oś 5, przy dylatacji konstrukcyjnej



Zdjęcie 10 – jak zdjęcie 9

Konstrukcja stalowa

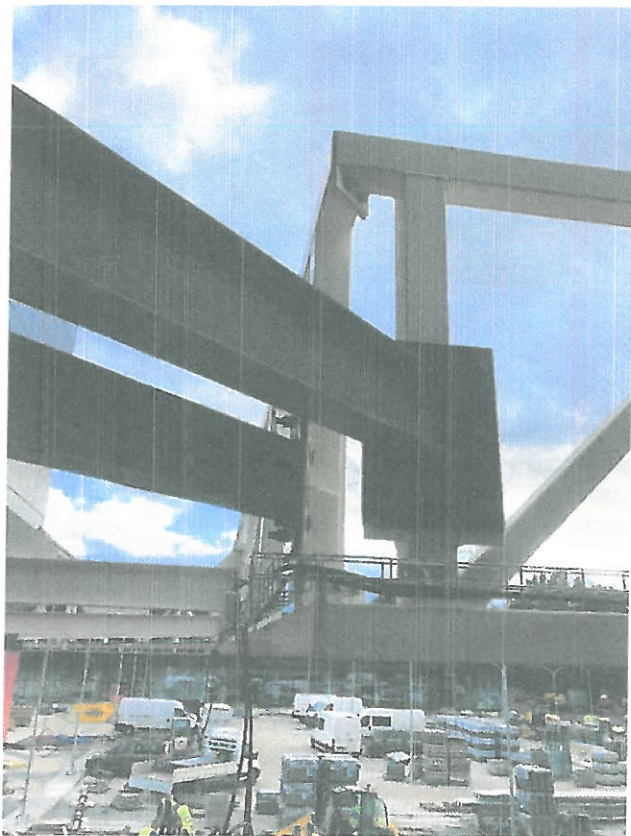

Zdjęcie 11 – Pomalować wszystkie elementy konstrukcji, które nie są pokryte powłokami malarskimi



Zdjęcie 12 – Za krótkie śruby montażowe – do wymiany. Przykładowa lokalizacja na zdjęciu, oś 11, lokal L13. Należy wymienić wszystkie śruby o nieprawidłowej długości.

Etap 3b, BURGER KING




Zdjęcie 13 – Należy poprawić montaż podkonstrukcji zadaszeń – cały budynek, przed zakryciem zgłosić do przeglądu (przykładowe zdjęcie z elewacji ptn, od str. FTF)



Zdjęcie 14 – jak zdjęcie 13




Zdjęcie 15 – Wszelkie poprawki skrócenia konstrukcji ostatecznie zgłosić przed zakryciem.

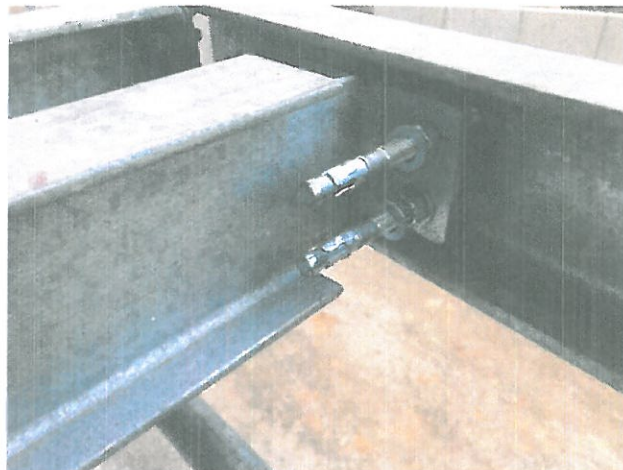


Zdjęcie 16 – jak zdjęcie 15




Zdjęcie 17 – jak zdjęcie 15

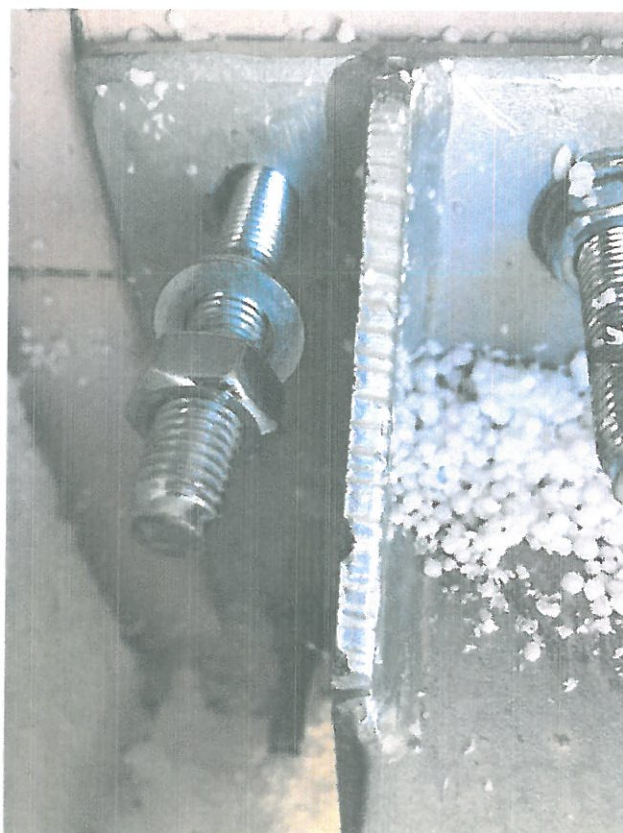

Zdjęcie 18 – jak zdjęcie 15

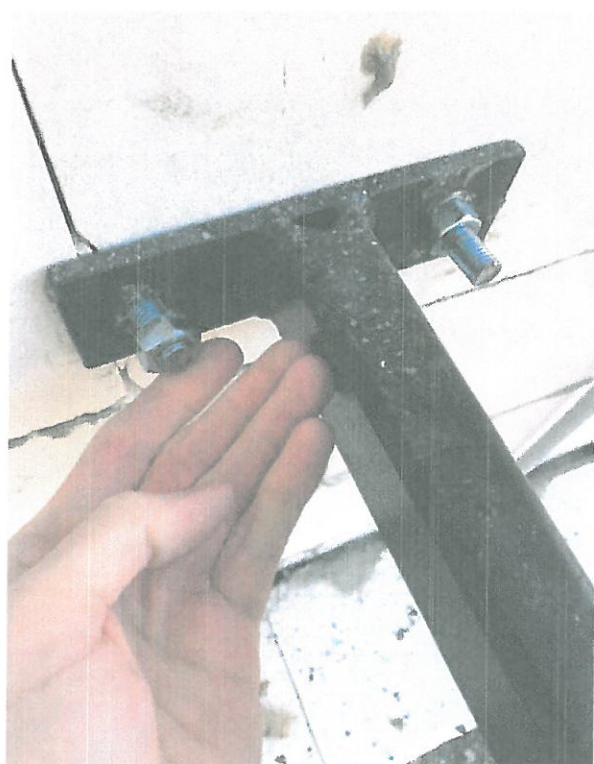


Zdjęcie 19 – Montaż drabiny na dach – przed zakryciem zapewnić poprawność dokręcenia i zgłosić do przeglądu

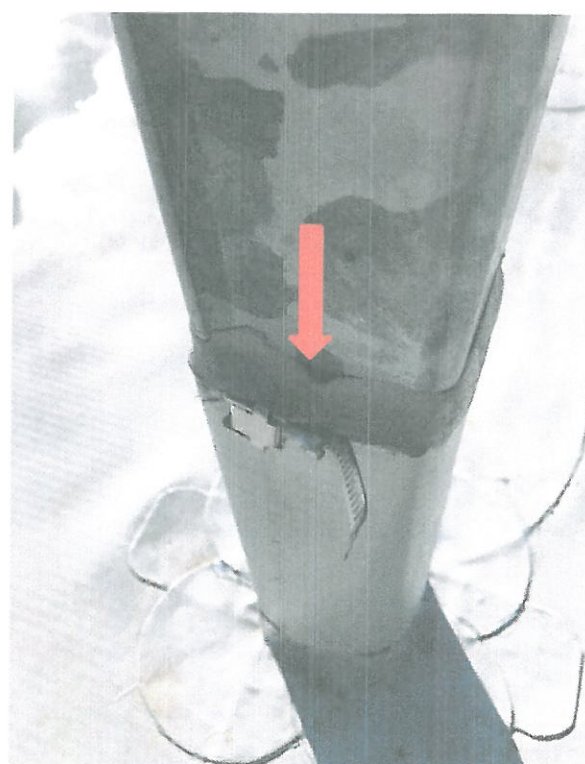

● Zdjęcie 20 – Niedokładności uszczelnień słupków na dachu, Należy wyeliminować wszelkie dziury, zagłębienia, kawerny, w których może zbierać się woda i zamarzać



● Zdjęcie 21 – jak zdjęcie 20

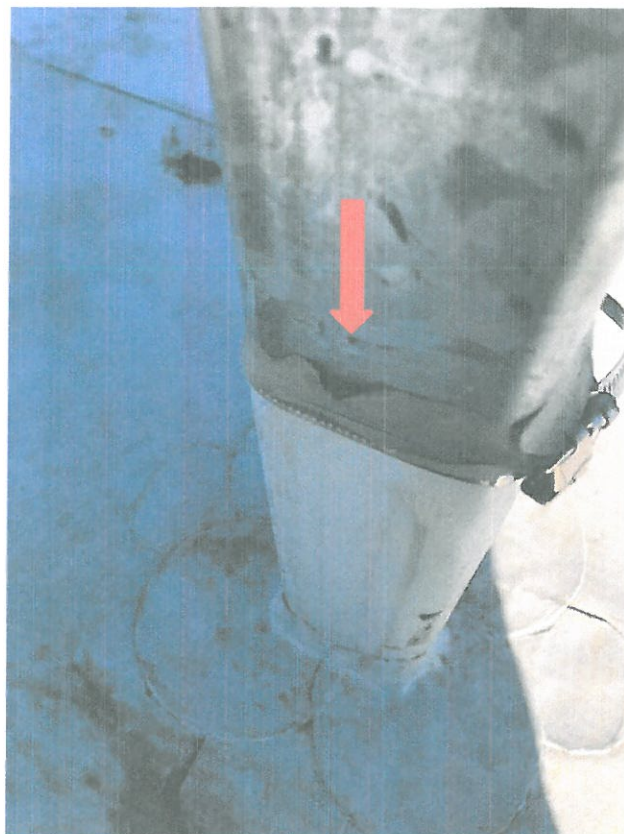

● Zdjęcie 22 – jak zdjęcie 20



Zdjęcie 23 – jak zdjęcie 15




Zdjęcie 24 – jak zdjęcie 15

Ochrona ppoż



● Zdjęcie 25 – Przed zakryciem sufitów, wykonać przejścia ppoż., lokalizacja – pom. techniczne

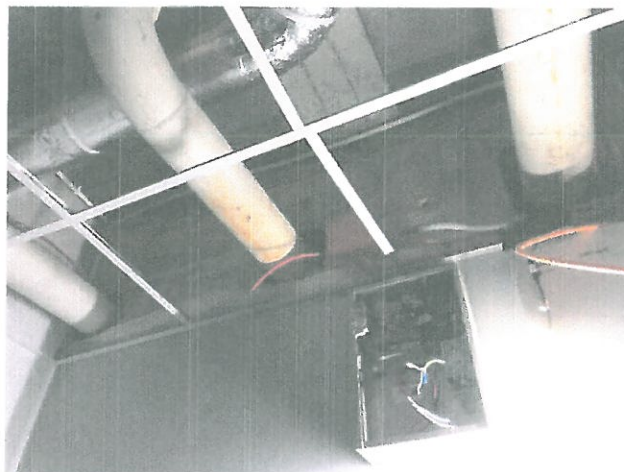

● Zdjęcie 26 – jak zdjęcie 25



● Zdjęcie 27 – jak zdjęcie 15

Załącznik 3 do protokołu z odbioru wstępnego

Piotr Andrzejczak

Od: Piotr Andrzejczak <p.andrzejczak@projcare.com>
Wysłano: 9 października 2024 19:19
Do: 'Hubert Nabożny'
DW: grzegorz.bal@daldehog.pl; szymon.szkaradek@daldehog.pl;
Mateusz.siaraka@daldehog.pl; 'Kewin Chilimoniuk'
Temat: FW: BIELSKO_uszczelnienie fasad

Poniżej informacja od waszego podwykonawcy.

Nie wiem w zakresie którego podwykonawcy to jest, ale trzeba uzupełnić. Obecnie to rozwiązanie wadliwe.

Natomiast nie sądzę by było to poza zakresem firmy BUKOWIEC. Nie chodzi tu o miejsce progu, tylko wyżej.

Piotr Andrzejczak

Project Manager

Tel. +48 609 356 837

p.andrzejczak@projcare.com

ProjCare Poland sp. z o.o.

Aleja Wilanowska 5/28

02-765 Warszawa

www.projcare.com

From: m.trojan@elewacje-bukowiec.pl <m.trojan@elewacje-bukowiec.pl>

Sent: Wednesday, October 9, 2024 8:09 AM

To: 'Piotr Andrzejczak' <p.andrzejczak@projcare.com>

Subject: RE: BIELSKO_uszczelnienie fasad

Dzień dobry

P. Piotrze zgodnie z ustaleniami mieliśmy robić drzwi bezprogowe i nie mamy możliwości wykleić membrany EPDM uszczelnienie w strefie cokołowej jest poza zakresem firmy Bukowiec.

Z poważaniem

Trojan Marek

e-mail: m.trojan@elewacje-bukowiec.pl

tel: 515 166 646

Adres Firmy

P.P.H.U. Bukowiec, Mariusz Bukowiec

Kobylec 144

32-740 Łapanów

NIP 868-174-53-07

<http://www.elewacje-bukowiec.pl>

Jesteś uczestnikiem Programu

RZETELNA Firma

Sprawdź naszą rzetelność na

<https://wizytowka.rzetelnafirma.pl/RWPVFCNN>



Informujemy, że Administratorem wszelkich danych osobowych uzyskanych na drodze niniejszej wiadomości jest: PPHU Bukowiec Mariusz Bukowiec Kobylec 144 32-740 Łapanów.

Dane przetwarzane są w celach i na podstawie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

Informujemy również o możliwości przetwarzania przez nas danych niezidentyfikowanych.

Więcej szczegółów dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj:

www.elewacje-bukowiec.pl

Jednocześnie informujemy, że powyższa wiadomość wraz z załącznikami zawiera informacje poufne i jest przeznaczona wyłącznie dla jej adresata.

Jakiegolwiek ujawnianie, kopiowanie lub rozpowszechnianie niniejszej wiadomości przez osoby do tego nieuprawnione jest zabronione i stanowi naruszenie obowiązujących przepisów prawa.

Jeżeli nie jesteś adresatem tej wiadomości lub otrzymałeś ją przez pomyłkę prosimy o natychmiastowe powiadomienie nadawcy a następnie całkowite jej zniszczenie

From: Piotr Andrzejczak <p.andrzejczak@projcare.com>

Sent: Tuesday, October 8, 2024 4:12 PM

To: m.trojan@elewacje-bukowiec.pl; hubert.nabozny@daldehog.pl

Cc: grzegorz.bal@daldehog.pl; mateusz.siarka@daldehog.pl; szymon.szkaradek@daldehog.pl;

k.chilimoniuk@projcare.com

Subject: BIELSKO_uszczelnienie fasad

Dzień dobry

Jak będą uszczelniane fasady w strefie cokołowej przy drzwiach wejściowych do lokali? Aktualnie te miejsca są pozbawione izolacji z membrany – jak na załączonych zdjęciach.

Piotr Andrzejczak

Project Manager

Tel. +48 609 356 837


p.andrzejczak@projcare.com

ProjCare Poland sp. z o.o.

Aleja Wilanowska 5/28

02-765 Warszawa

www.projcare.com

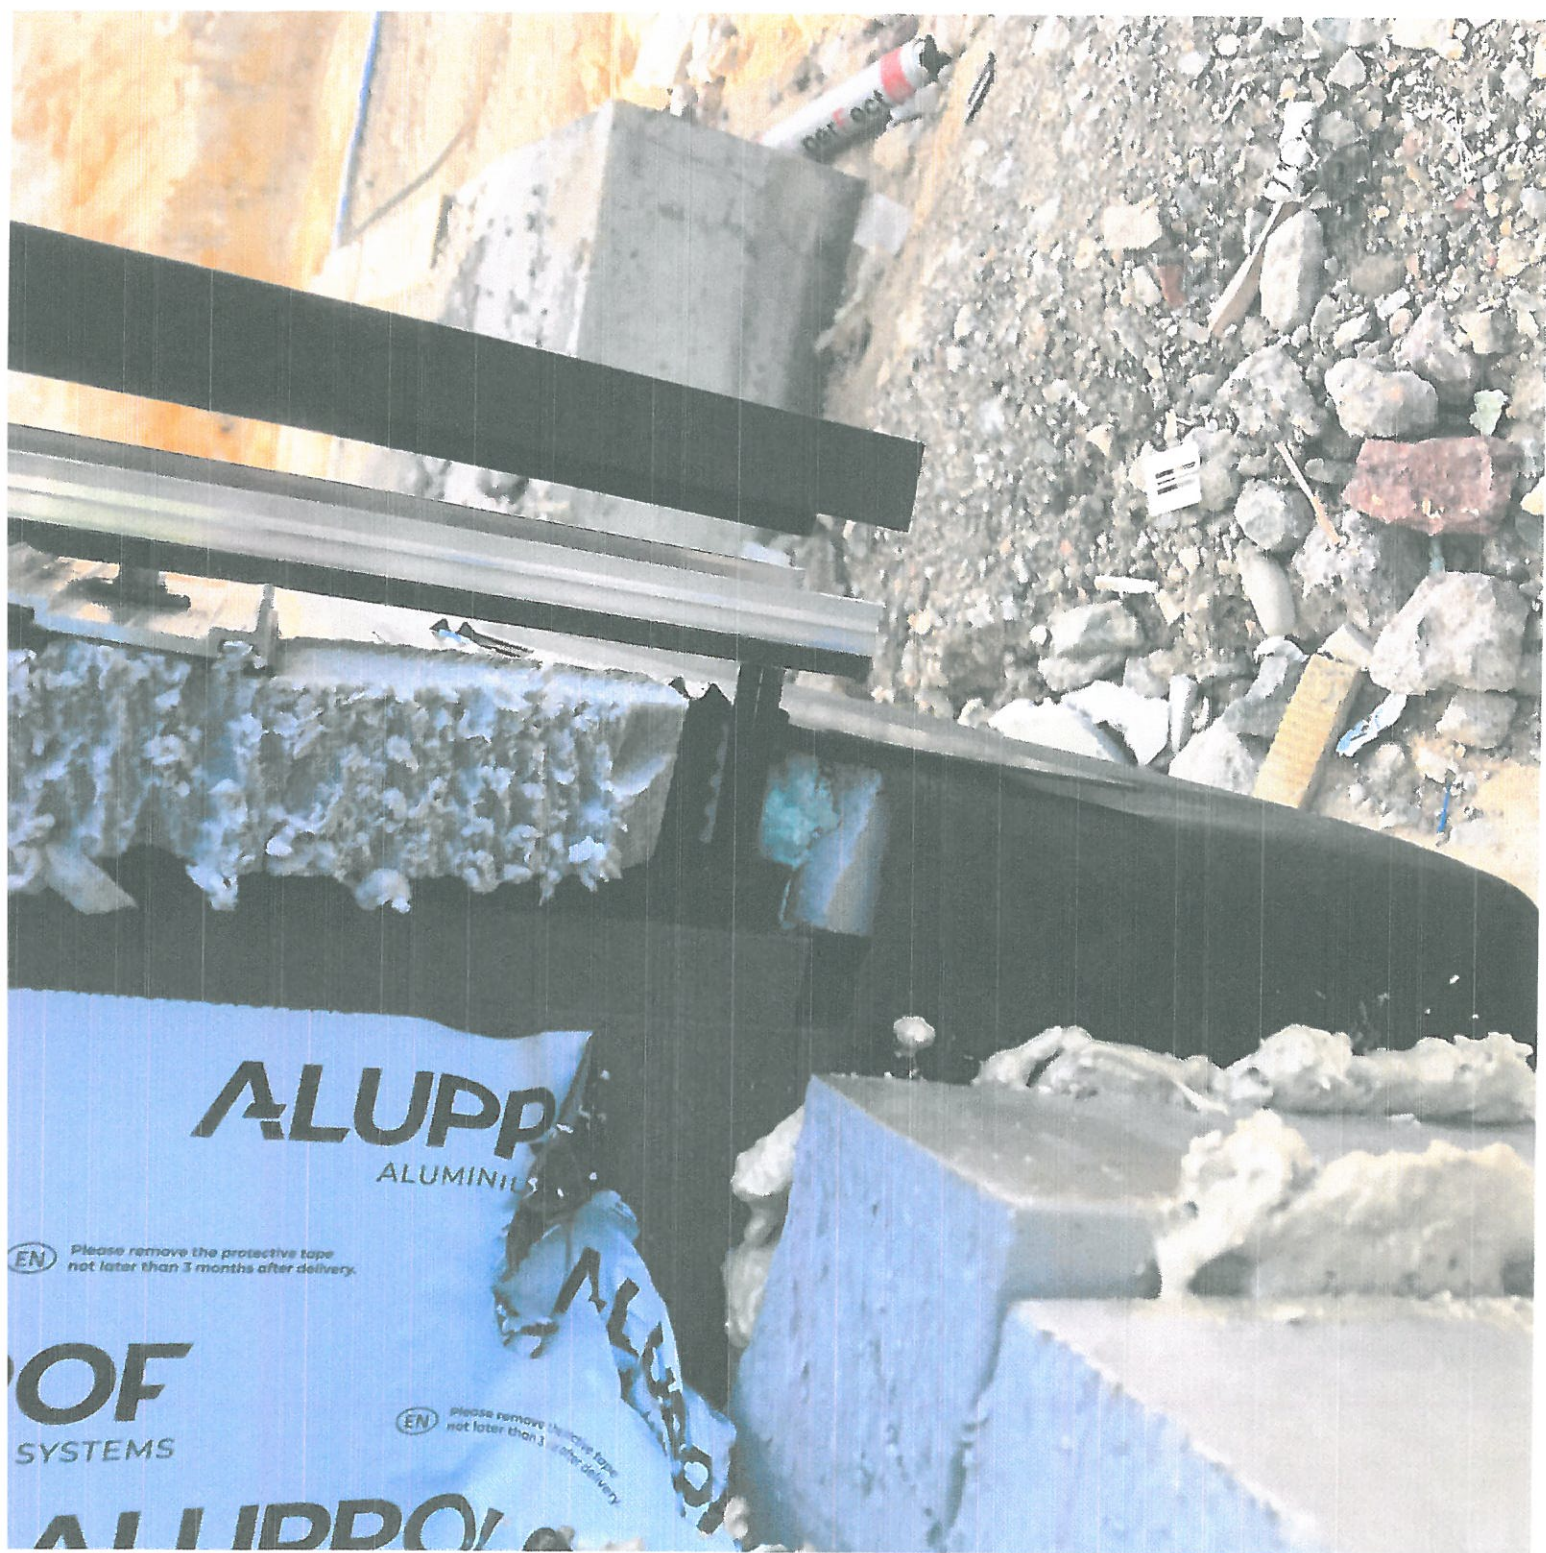

Załącznik 3 do Protokołu z odbioru wstępnego

REDKOM PARK Bielsko
Uwagi bieżące do aktualnie realizowanych Robót

07.10.2024

Inspektor nadzoru robót bud.
Piotr Andrzejczak


P. Andrzejczak
Upr. Bud. nr LOD/2572/PWOK/15

11.12.2024

USTERKI OZNACZONE ● SĄ AKTUALNE

ul

Konstrukcje stalowe

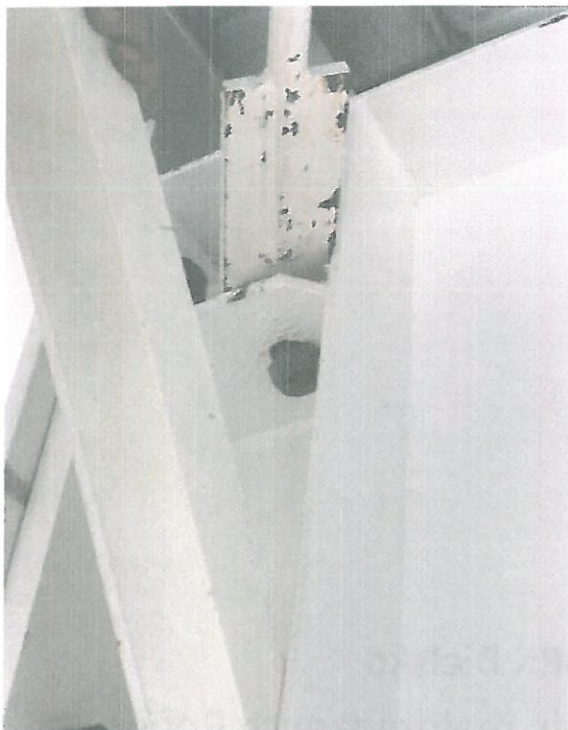

Zdjęcie 1 – Niedokręcone stężenie, Etap 2



Zdjęcie 2 – Uszkodzenia powłoki malarskiej konstrukcji, dotyczy całej budowy




Zdjęcie 3 – jak w zdjęciu 2



Zdjęcie 4 – jak w zdjęciu 2



● Zdjęcie 5 – Konieczność potwierdzenia z projektantem modyfikacji geometrii stężenia portalowego (KAUFLAND) – zmieniono lokalizację zastrzału z uwagi na kolizję

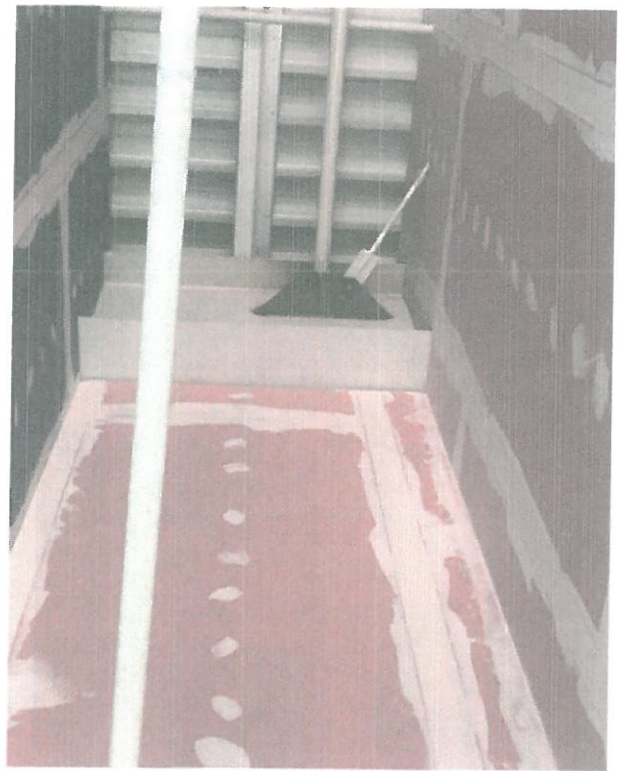

Zdjęcie 6 – Niepomalowane elementy stalowe, przykład z toalet ogólnodostępnych, dotyczy całej budowy



Zdjęcie 7 – jak w zdjęciu 6




Zdjęcie 8 – jak w zdjęciu 6



Zdjęcie 9 – – jak w zdjęciu 6



Zdjęcie 10 – Brak podlewki pod słupkiem ryglówki, przykład z KAUFLAND

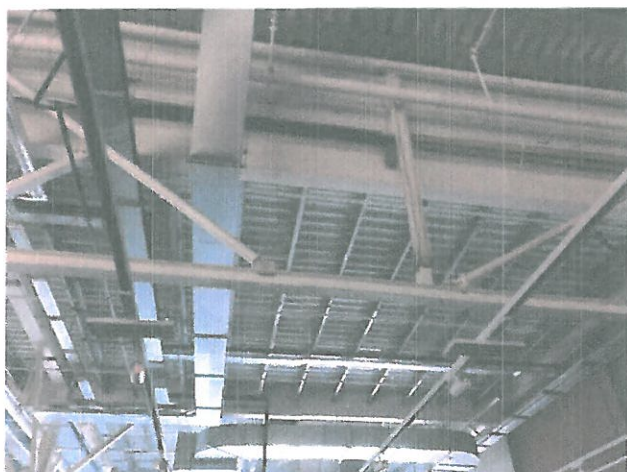

Zdjęcie 11 – – jak w zdjęciu 5, ta sama lokalizacja



Zdjęcie 12 – brak stężenia połaciowego nad JYSK, szczegóły w odrębnym email



● Zdjęcie 13 – przekięty słupek podkonstrukcji zadaszenia, Etap 2
strona zachodnia budynku




● Zdjęcie 14 – jak w zdjęciu 13





● Zdjęcie 15 – Brak łączników w profilu zadaszenia, Etap 2,
zachodnia strona budynku



Zdjęcie 16 – Brakujące stężenia połączeniowe, dotyczy całej
budowy

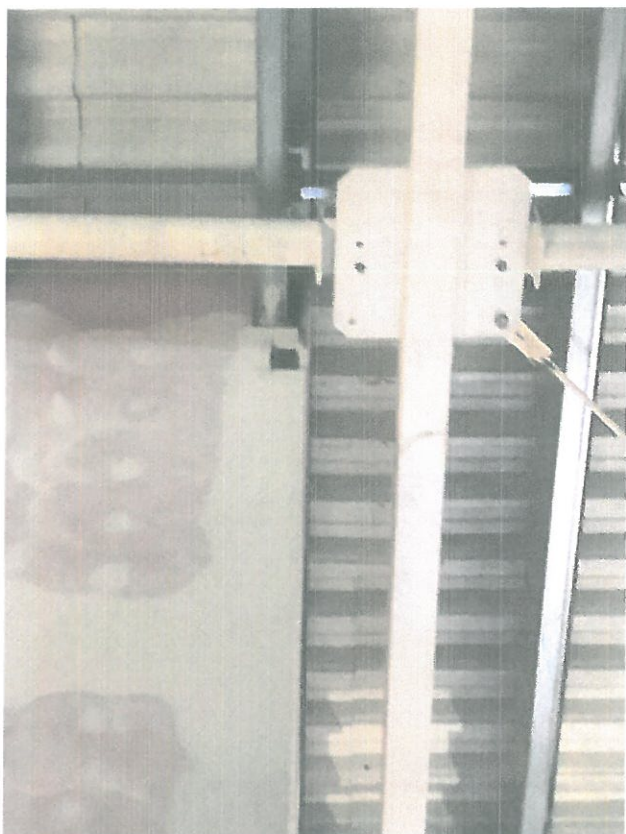


Zdjęcie 17 – jak w zdjęciu 16

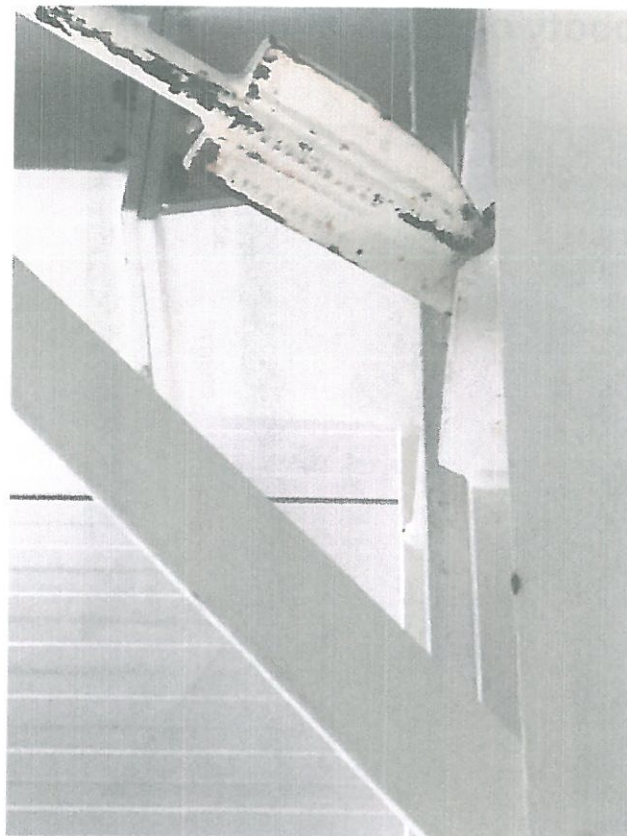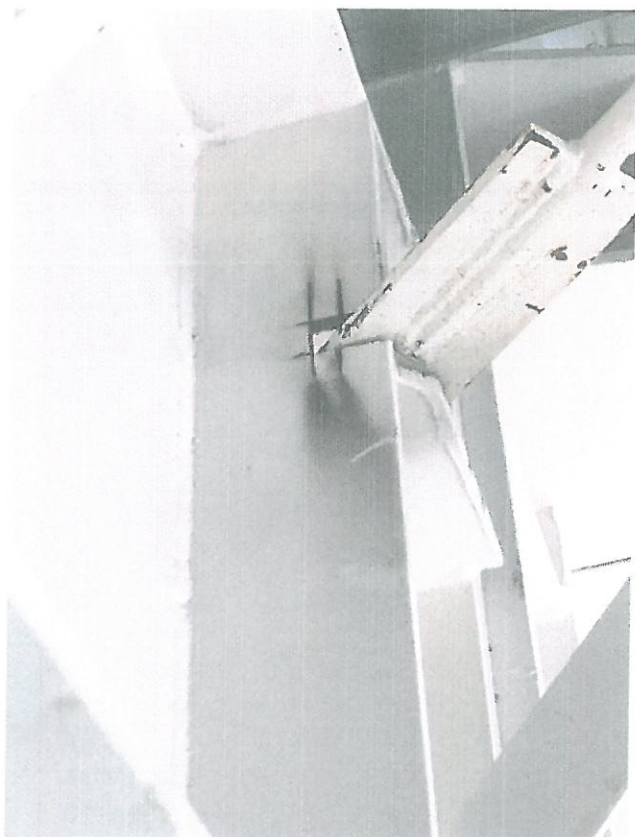


● Zdjęcie 18 – Wycięte fragmenty blach, Etap 2, zachodnia strona budynku. Wymaga potwierdzenia przez GW z projektantem

● Zdjęcie 19 – jak w zdjęciu 18

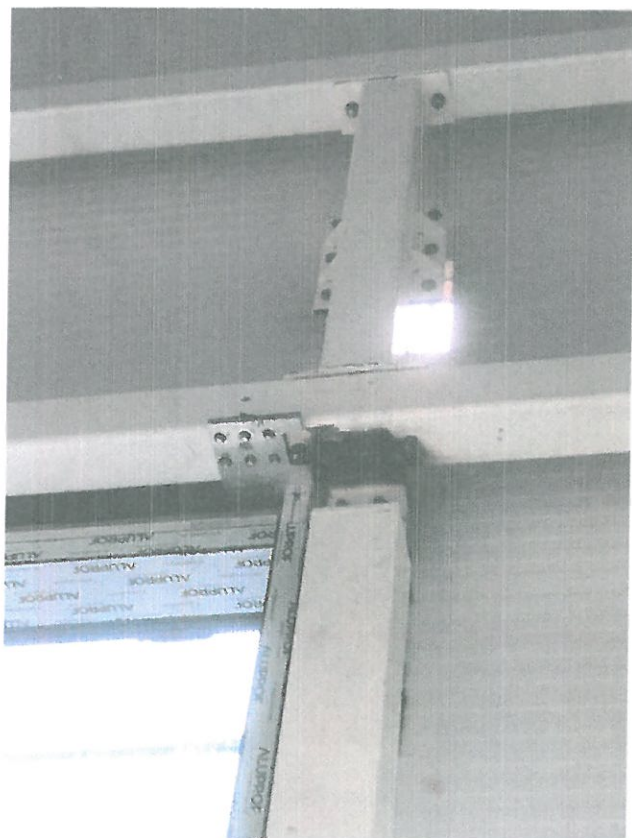

Zdjęcie 20 – jak w zdjęciu 16

Roboty ogólnobudowlane

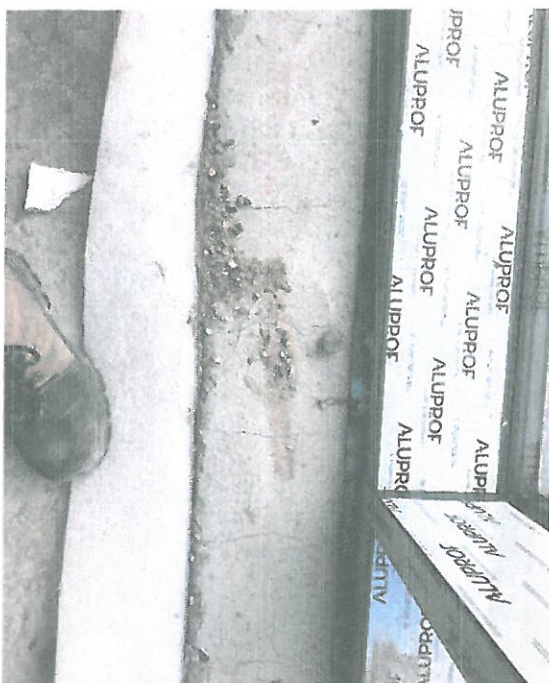


● Zdjęcie 21 – Spękane podwaliny, Etap 2

Zdjęcie 22 – nieaktualne



● Zdjęcie 23 – uzupełnić przegrodę budowlaną, Etap w przy narożnikach, aktualnie tylko styrodur

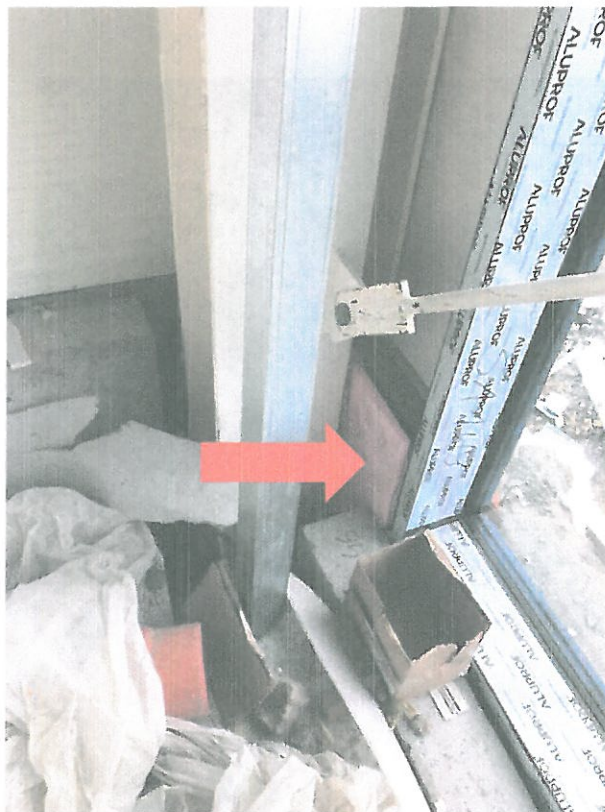

● Zdjęcie 24

Fasady szklane



● Zdjęcie 25 – brak uszczelnienia fasad w strefie cokołowej –
szczegóły wg odrębnego email



● Zdjęcie 26 – jak w zdjęciu 25




● Zdjęcie 27 – jak w zdjęciu 25



● Zdjęcie 28 – jak w zdjęciu 25



● Zdjęcie 29 – jak w zdjęciu 25

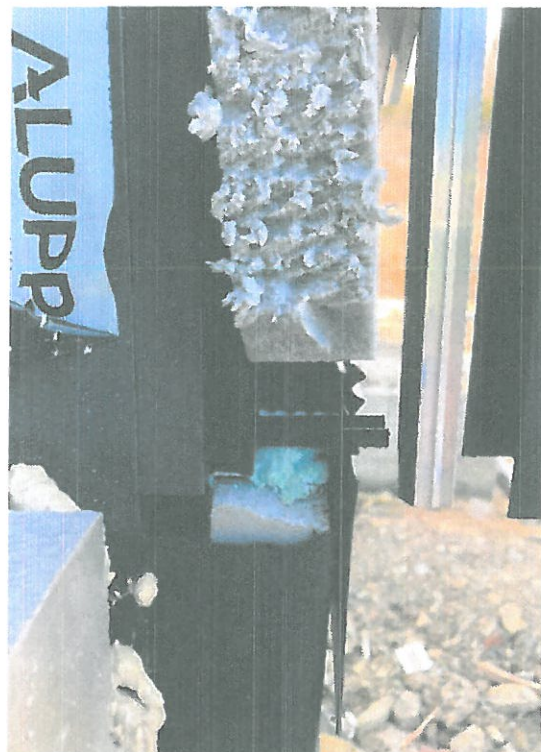

● Zdjęcie 30 – jak w zdjęciu 25




● Zdjęcie 31 – jak w zdjęciu 25



● Zdjęcie 32 – do wyjaśnienia wysokość montażu drzwi. Aktualnie występuje duża szpara pod skrzydłami drzwi. Docelowo nie może być takiej przestrzeni ani progu.

Dach

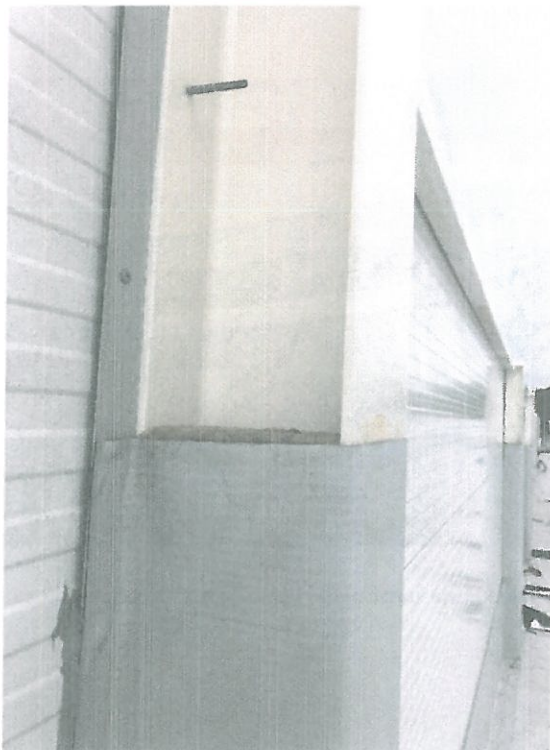

● Zdjęcie 33 – Brak uszczelnienia przy słupach attyk, zamknięta wełna do wymiany




● Zdjęcie 34 – jak w zdjęciu 33



● Zdjęcie 35 – jak w zdjęciu 33



● Zdjęcie 36 – Niezgodność z projektem. Na elewację zastosowano styropian EPS 70, w projekcie jest EPS 80.

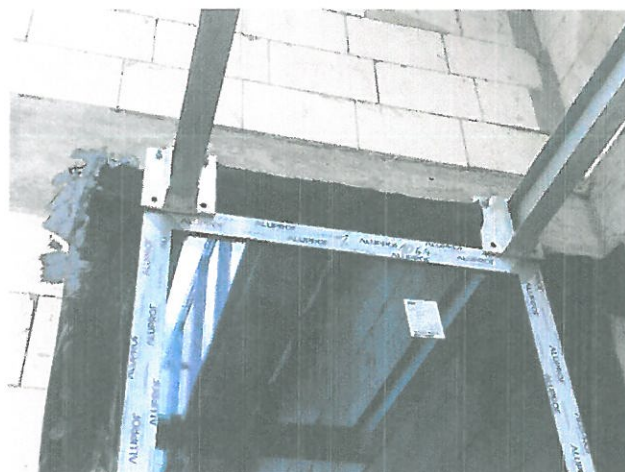

Zdjęcie 37 – Kolizja konstrukcji stalowej zadaszenia z profilami drzwi




Zdjęcie 38 – Niedokręcone profile konstrukcji zadaszeń – zgłoszone na budowie



Zdjęcie 39 – jak w zdjęciu 38



Zdjęcie 40 – montaż bezpośrednio do ściany murowanej
powinien być z użyciem kotwy chemicznej

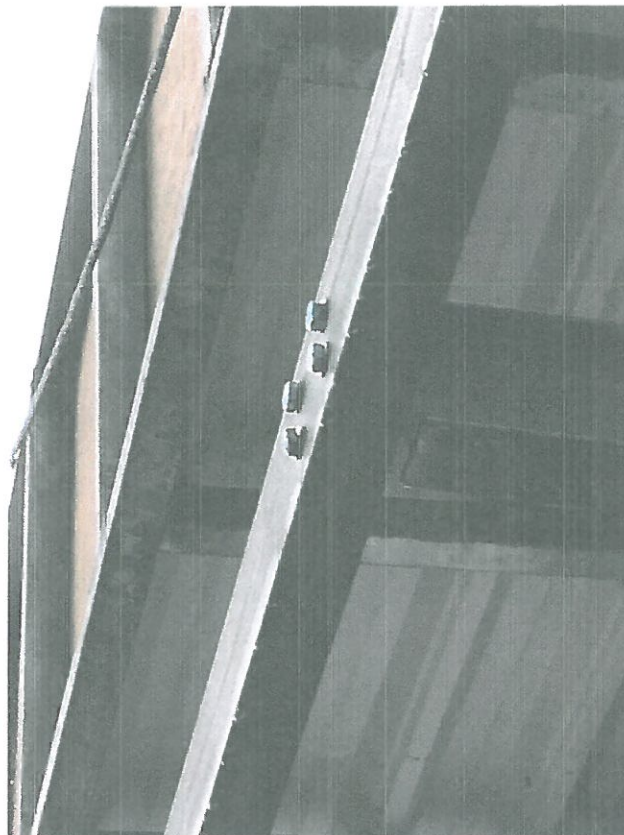

Zdjęcie 41 – jak w zdjęciu 38



Zdjęcie 42 – proszę dostarczyć protokoły z badania podłoża pod mur oporowy oraz stwierdzeniem zgodności z projektem

ZAL. 3 DO PROTOKOŁU Z ODBIORU WSTĘPNEGO

REDKOM PARK Bielsko
Uwagi bieżące do aktualnie realizowanych Robót

20.09.2024


Inspektor nadzoru robót bud.
Piotr Andrzejczak

P. Andrzejczak
Upr. Bud. nr LOD/2572/OWOK/15


11.12.2024

USTERKI OZNACZONE ● SĄ AKTUALNE.


Wł

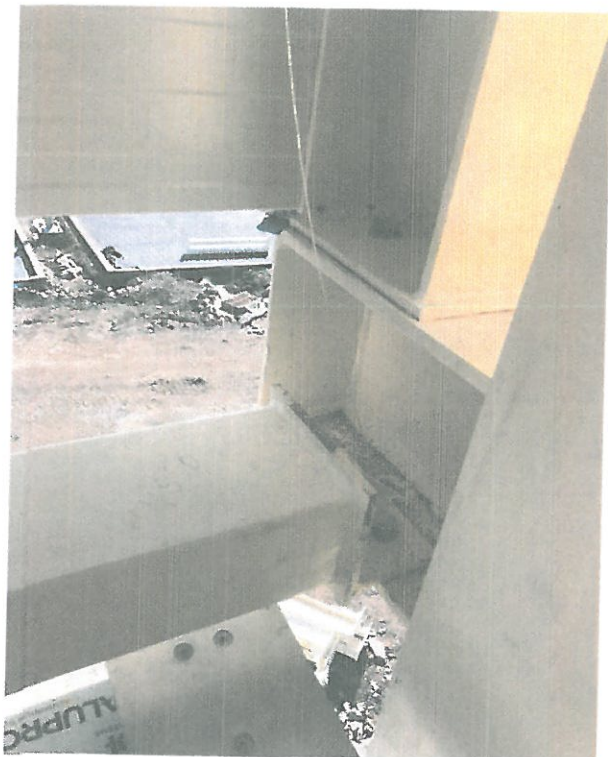


● Zdjęcie 9 – Ubytki powłoki malarskiej, korozja na elementach stalowych

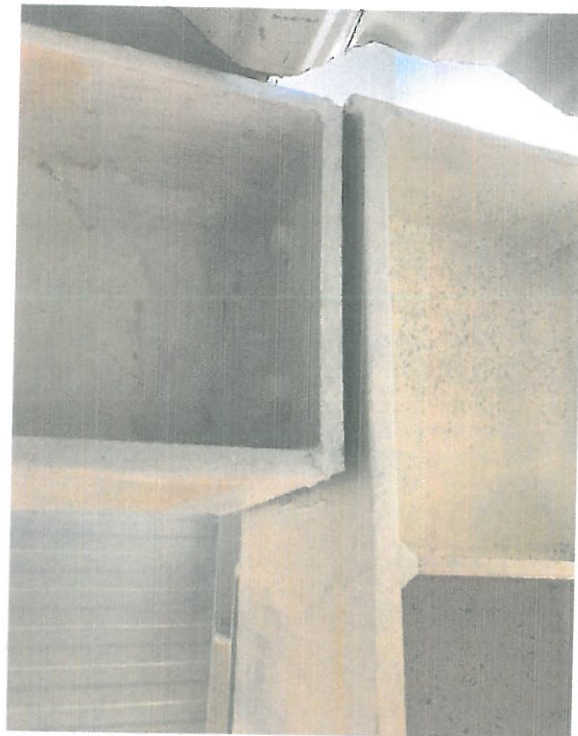


Zdjęcie 10 – Nieprawidłowe spasowanie ryglu ze słupem (strefa wejścia do KAUFland).

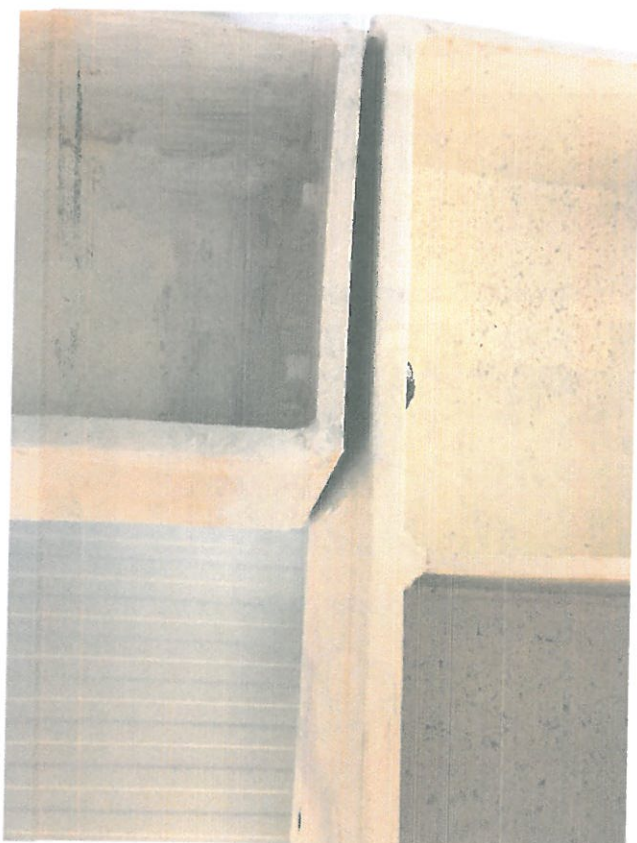

Zdjęcie 11 – Opis jak dla Zdjęcia 10

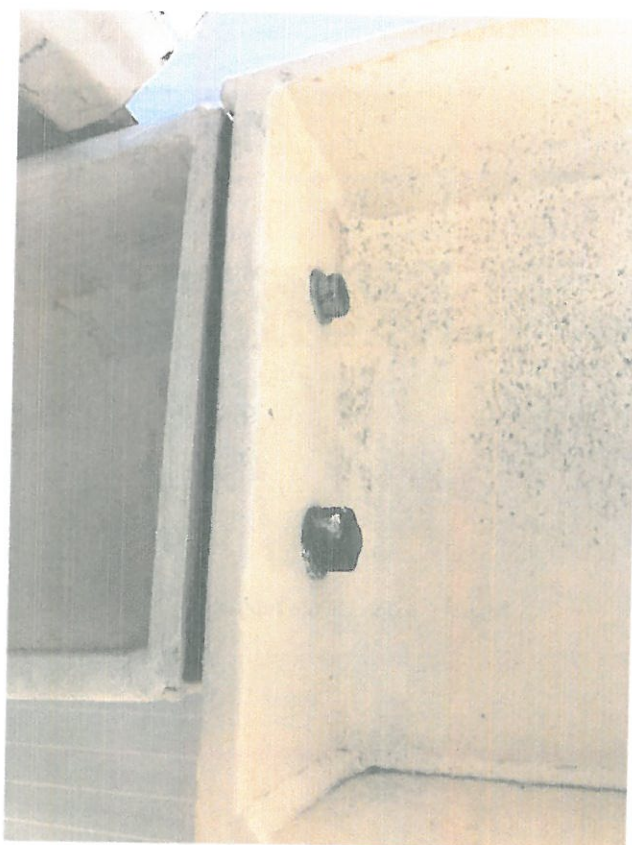


Zdjęcie 12 – Opis jak dla Zdjęcia 10. Ponadto zastosowanie dwóch różnych śrub, niezgodnie z projektem.

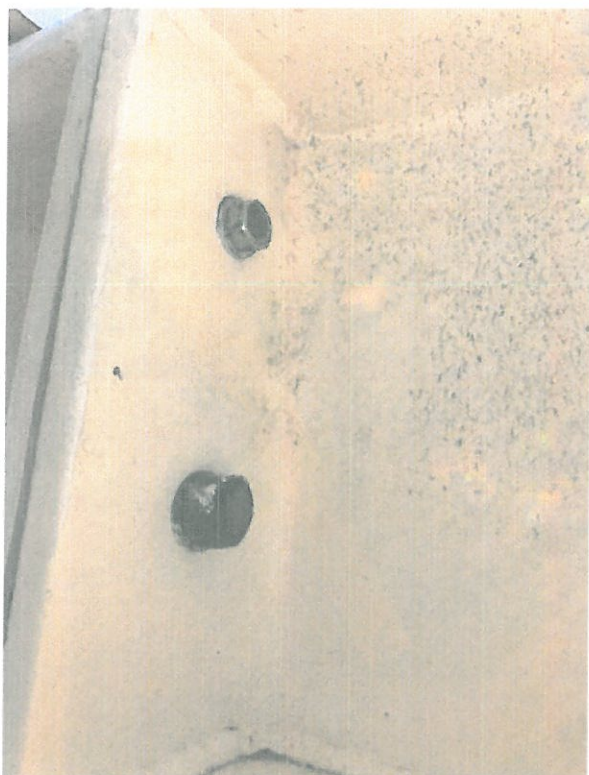

Zdjęcie 13 – Opis jak dla Zdjęcia 12



Zdjęcie 14 – Nie wymieniono podkładek na kotwach słupów stalowych Etap 2 – zgłaszano w poprzednim raporcie i na formularzu RFI.

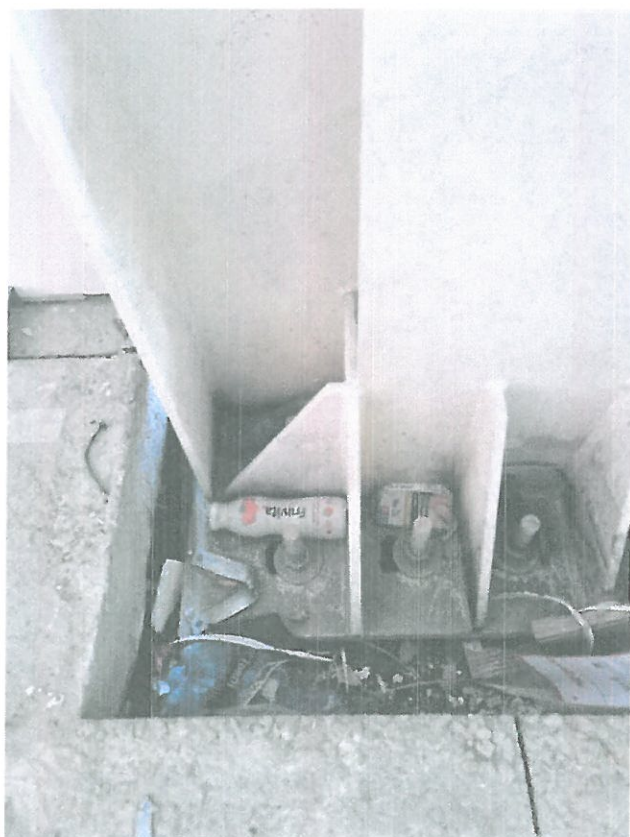


Zdjęcie 15 – Opis jak dla Zdjęcia 14

Prace ogólnobudowlane




● Zdjęcie 16 – Grubość płyty posadzki Etap 2 mniejsza niż w projekcie. W żadnym pomierzonym punkcie posadzka nie miała 16 cm grubości, jak określono w projekcie. Tutaj wg pomiaru 15 cm.

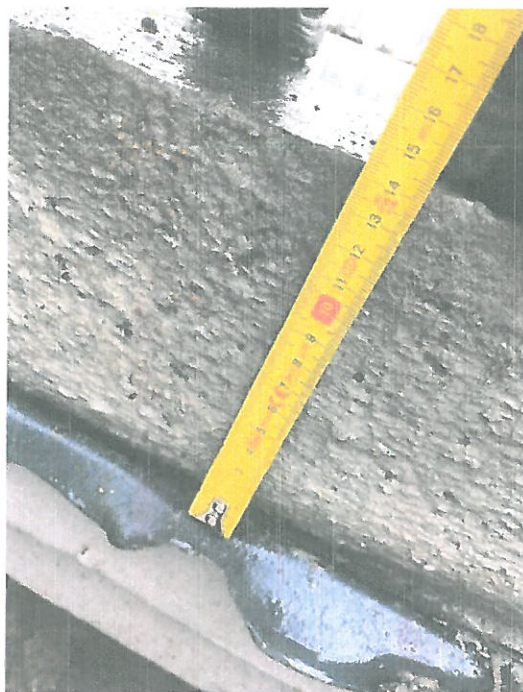


● Zdjęcie 17 – Opis jak dla Zdjęcia 16. Tutaj wg pomiaru 14,5 cm



● Zdjęcie 18 – Opis jak dla Zdjęcia 16. Tutaj wg pomiaru 14,5 cm

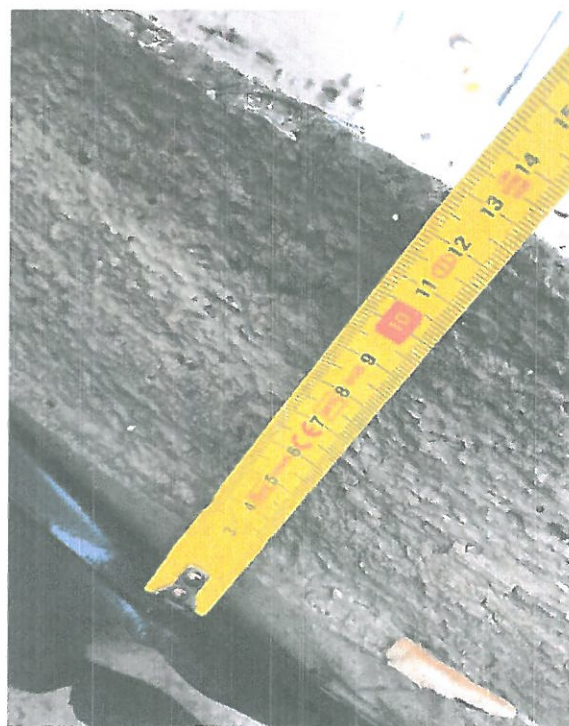

● Zdjęcie 19 – Opis jak dla Zdjęcia 16. Tutaj wg pomiaru 13,5 cm

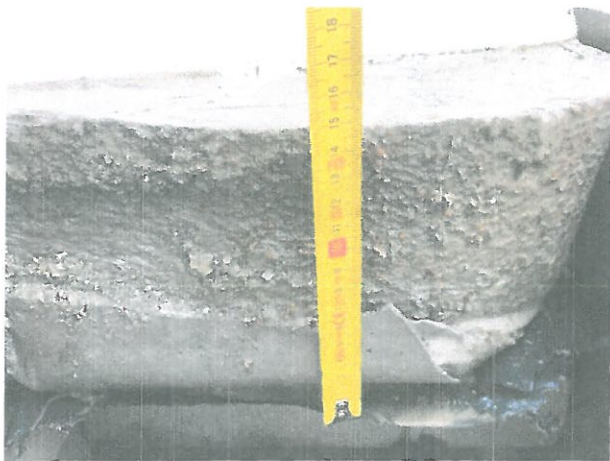

● Zdjęcie 20 – Opis jak dla Zdjęcia 16



● Zdjęcie 21 – Opis jak dla Zdjęcia 16



● Zdjęcie 22 – Wełna niezabezpieczona przed opadami. W przypadku stwierdzenia zbyt dużej wilgotności, wełna będzie do wymiany. Zastrzegam możliwość żądania odkrywek.



● Zdjęcie 23 – Opis jak dla Zdjęcia 22




● Zdjęcie 24 – Opis jak dla Zdjęcia 22



● Zdjęcie 25 – Opis jak dla Zdjęcia 2




● Zdjęcie 26 – Wypełnić dziurę przy posadzce w pom. technicznym przy lokalach L05

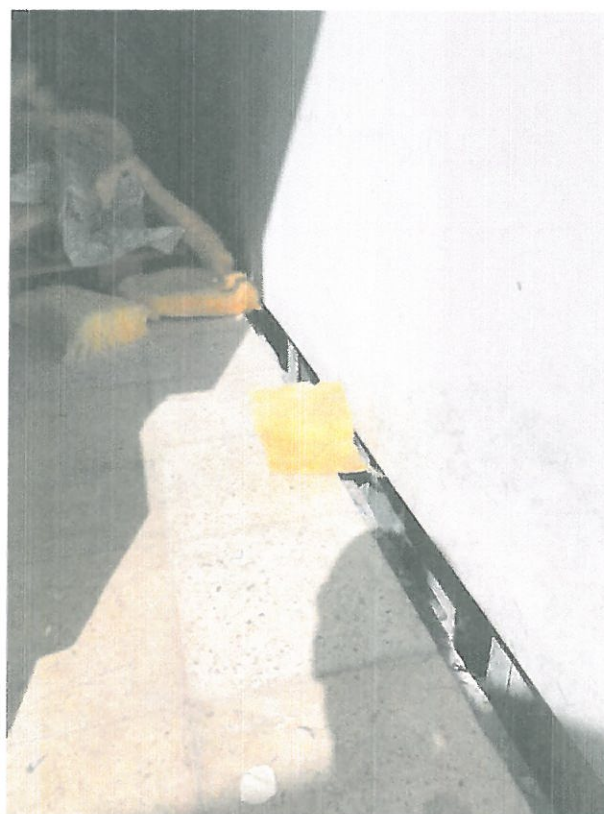

● Zdjęcie 27 – Opis jak dla Zdjęcia 26


Fasady szklane

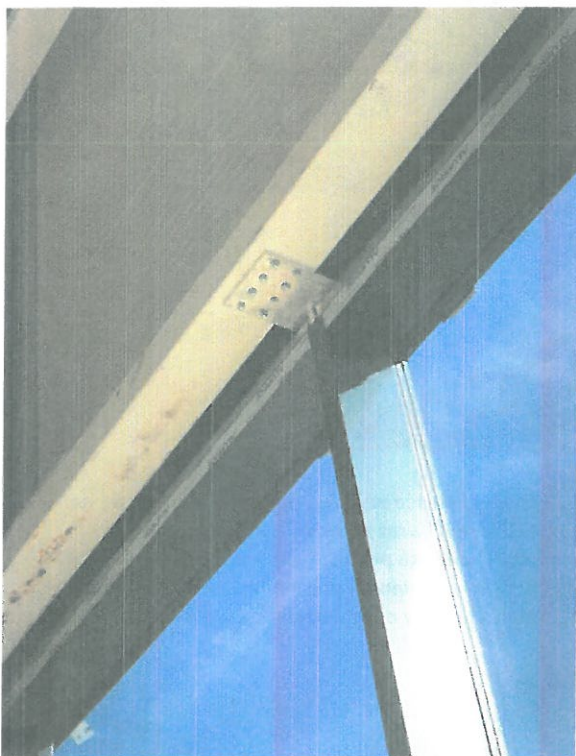


● Zdjęcie 28 – Brak przekładek pomiędzy konsolami montażowymi fasad a konstrukcją stalową. Problem zgłoszony na budowie na początku realizacji fasad.




● Zdjęcie 29 – Sposób montażu witryny 1 rozbieżny względem projektu warsztatowego – zgłoszone w email z 23-09-2024.

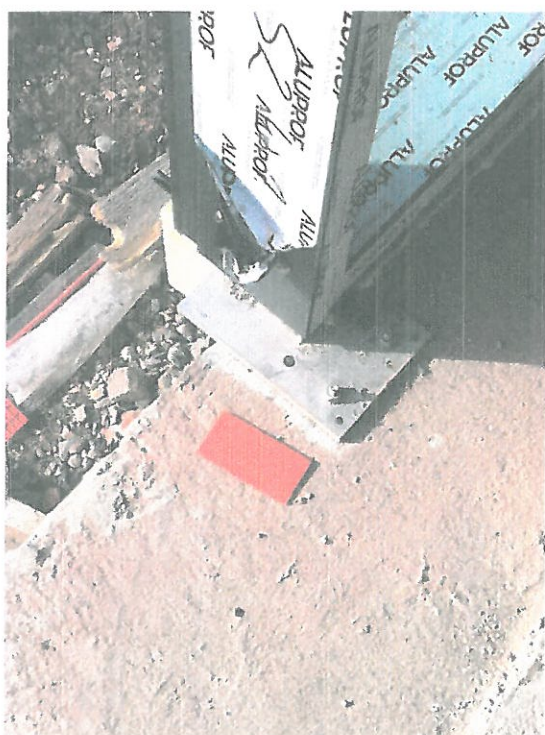

● Zdjęcie 30 – Opis jak dla Zdjęcia 29

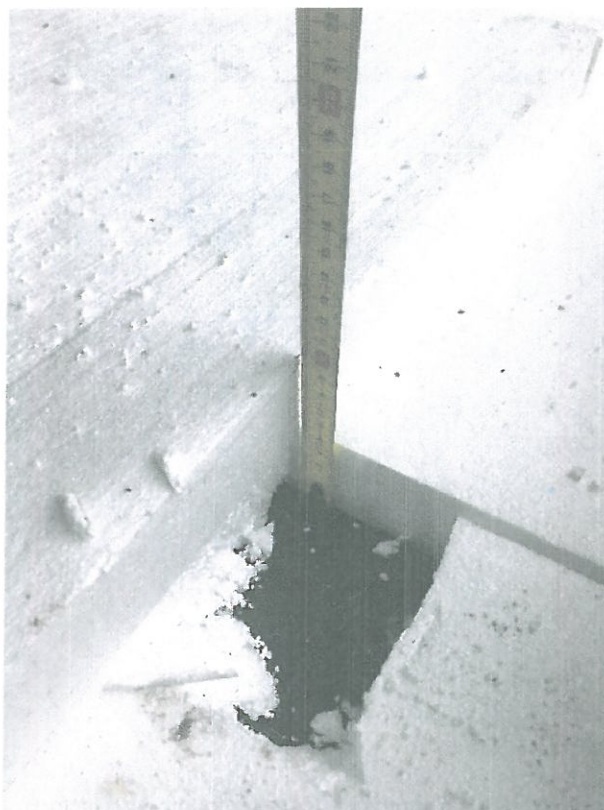


● Zdjęcie 31 – W posadzce budynku BURGER KING zastosowano styropian zamiast styroduru XPS według projektu.

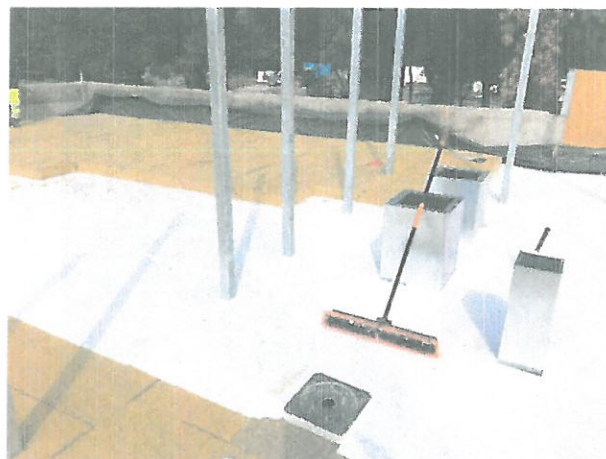

● Zdjęcie 32 – Możliwość zastosowania wełny z rozbiórki na dachu BURGER KING wraz z klinami spadkowymi ze styropianu EPS wymaga przedstawienia odpowiedniej dokumentacji i uzgodnienia z projektantem. Zagadnienie opisane szczegółowo w odrębnej korespondencji.

Zagospodarowanie terenu

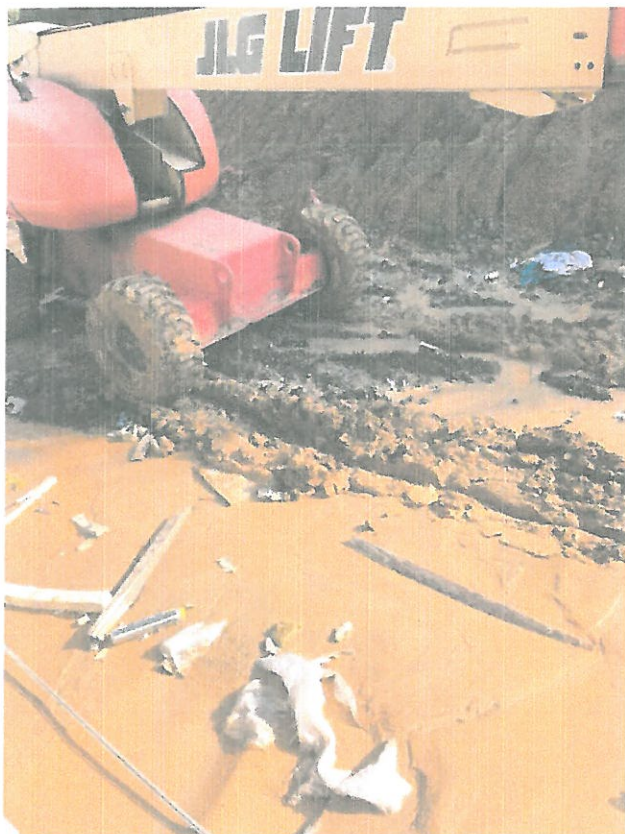

● Zdjęcie 33 – Skarpę należy zabezpieczyć na czas obfitych opadów deszczu z uwagi na spływanie gruntu i pogorszenie stateczności. Stateczność skarpy należy zbadać zgodnie z poleceniem z odrębnej korespondencji.



● Zdjęcie 34 – Opis jak dla Zdjęcia 33



● Zdjęcie 35 – Opis jak dla Zdjęcia 33

Załącznik 3 do protokołu z odbioru wstępnego

REDKOM PARK Bielsko
Uwagi bieżące do aktualnie realizowanych Robót

05.09.2024

Inspektor nadzoru robót bud.
Piotr Andrzejczak

P. Andrzejczak
Upr. Bud. nr LOD/2572/OWOK/15

11.12.2024

USTERKI OZNACZONE ● SA, AKTUALNE.

CE *celu*

Roboty ogólnobudowlane, konstrukcja



 Zdjęcie 1 – Wykonanie niezgodne z projektem – wyjaśnić z projektantem (rysunek stopy ST-14)




Zdjęcie 2 – Wykonanie niezgodne z projektem – wyjaśnić z projektantem (rysunek stopy ST-14)




Zdjęcie 3 – Wykonanie niezgodne z projektem – wyjaśnić z projektantem (rysunek stopy ST-14)

Dach – attyki

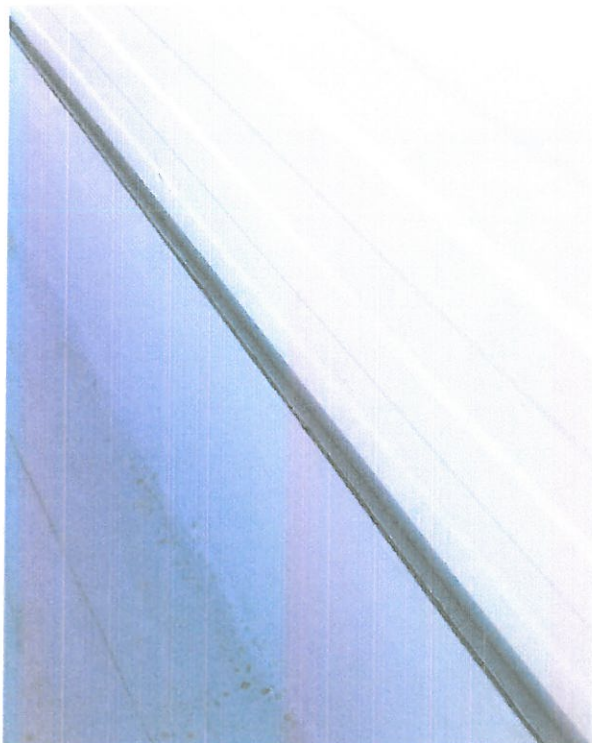


- Zdjęcie 4 – Konieczne uszczelnienie (zakrycie) odgiętego fragmentu listwy na attyce, do którego jest zgrzana membrana. Proszę przedstawić rozwiązanie – aktualnie nieakceptowalne, możliwość przecieków za membraną. Zastosowanie tylko masy uszczelniającej niewystarczające.


- Zdjęcie 5 – jak Zdjęcie 4

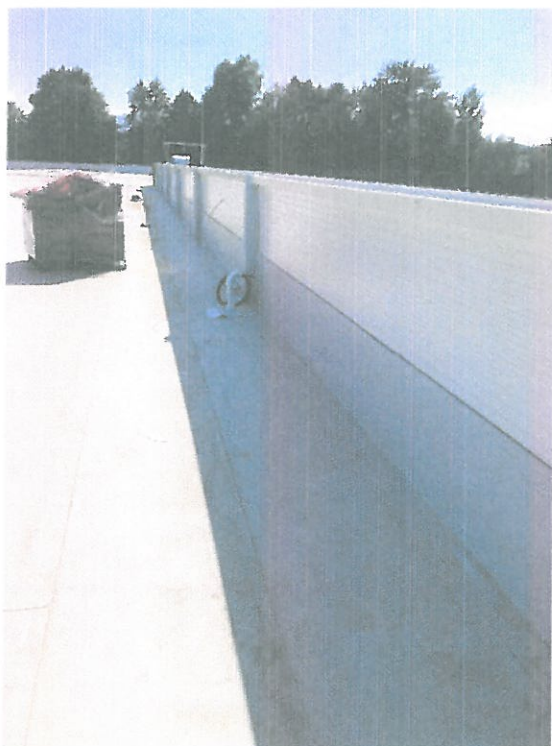

- Zdjęcie 6 – jak Zdjęcie 4

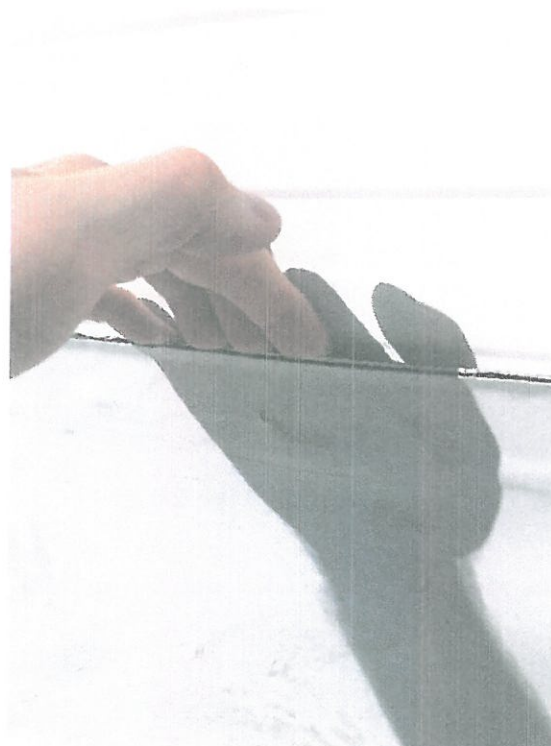


- Zdjęcie 7 – jak Zdjęcie 4

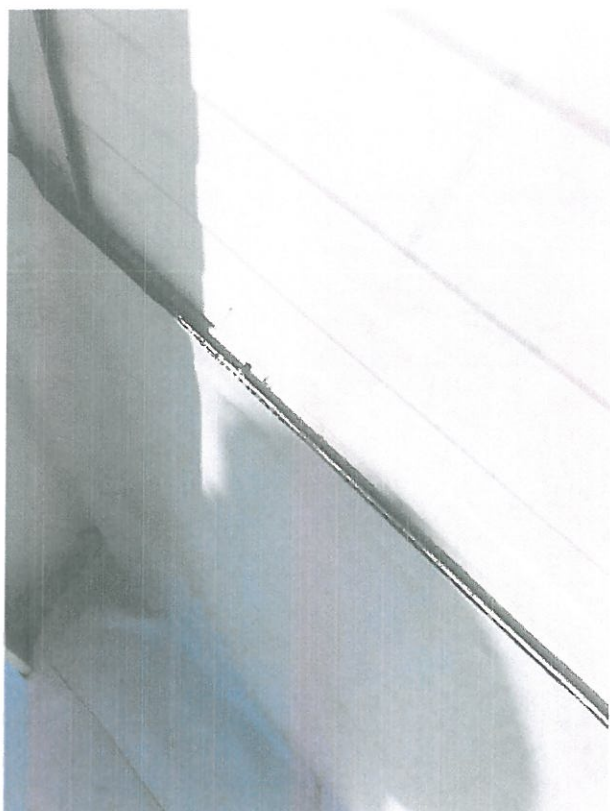


● Zdjęcie 8 – jak Zdjęcie 4

Konstrukcje stalowe

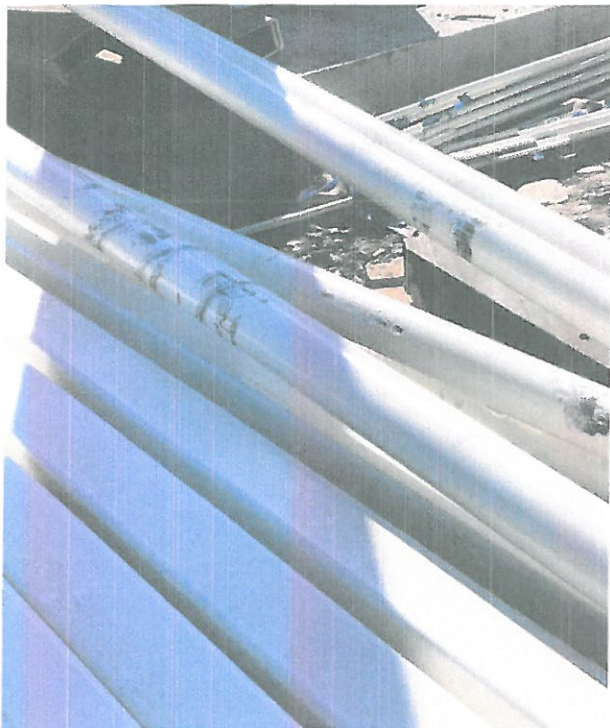

● Zdjęcie 9 – Nieprawidłowe składowanie materiału – liczne uszkodzenia powłoki malarskiej

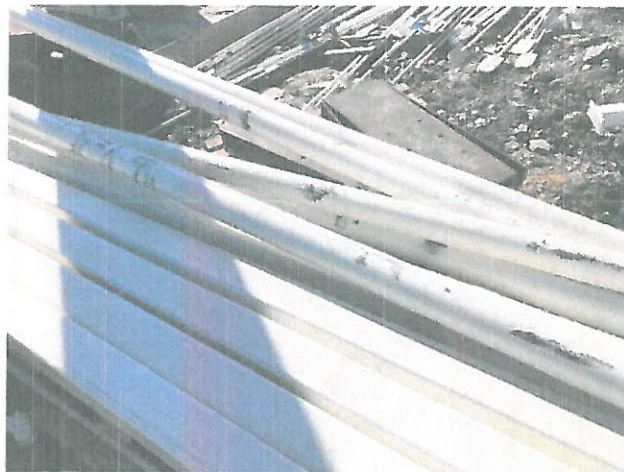

Zdjęcie 10 – jak zdjęcie 9



Zdjęcie 11 – (1) nieprawidłowe blachy (podkładki) pod nakrętkami – niezgodne z projektem, za małe, za cienkie. (2) Możliwość powiększania otworów uzgodnić z projektantem (wysłano RFI)



Zdjęcie 12 – jak zdjęcie 11



Zdjęcie 13 – jak zdjęcie 11



Zdjęcie 14 – jak zdjęcie 11



● Zdjęcie 15 – liczne uszkodzenia powłoki malarskiej (Etap 1 i Etap 2)




● Zdjęcie 16 – jak zdjęcie 15



● Zdjęcie 17 – jak zdjęcie 15



● Zdjęcie 18 – jak zdjęcie 15

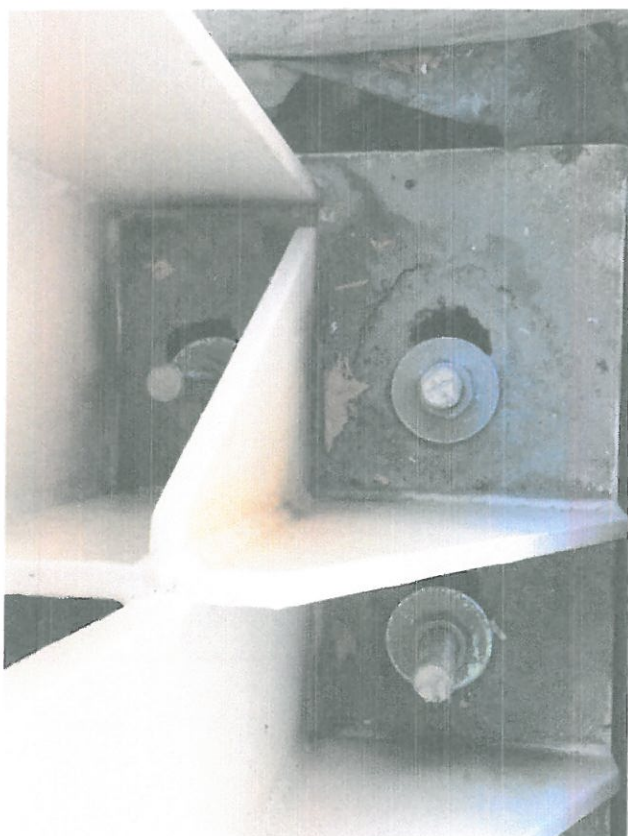

Zdjęcie 19 – jak zdjęcie 11



● Zdjęcie 20 – jak zdjęcie 15



● Zdjęcie 21 – Uszkodzona kotwa (oś 11)

ZaŁ. 3 DO PROTOKOŁU Z ODBIORU WSTĘPNEGO

REDKOM PARK Bielsko
Uwagi bieżące do aktualnie realizowanych Robót

29.07.2024

Inspektor nadzoru robót bud.
Piotr Andrzejczak

P. Andrzejczak
Upr. Bud. nr LOD/2572/OWOK/15

11.12.2024

USTERKI OZNACZONE ● SĄ AKTUALNE.

Zakres – fasady szklane

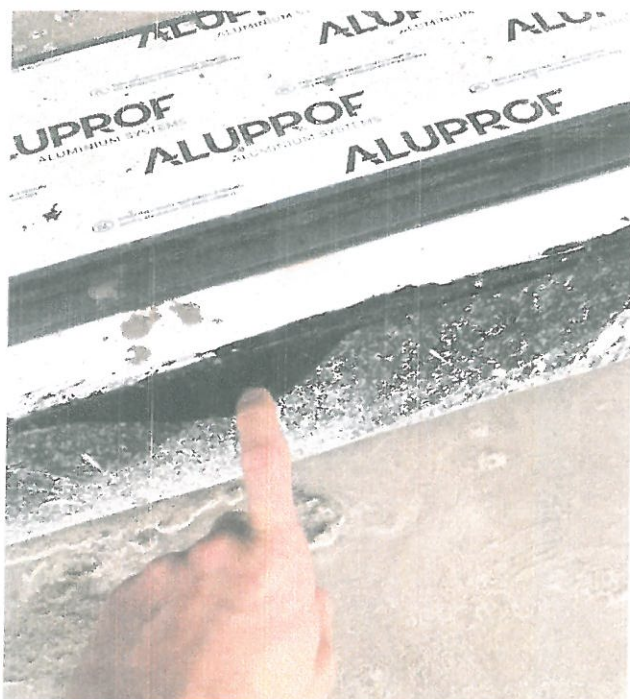


Foto 1 – niedokładnie sklefony EPDM, cała oś C3' do sprawdzenia



Foto 2 – worek utworzony z wody zebranej na membranie EPDM – takich miejsc jest kilka w osi C3'



Foto 3 – jak Foto 3

Zakres – konstrukcja, roboty ogólnobudowlane



Foto 4 – wycięte zbrojenie w osi C3'. Wymaga potwierdzenia z projektantem i naprawy



Foto 5 – jak foto 4



Foto 6 – możliwość powiększenia otworów w blachach podstaw słupów należy uzgodnić z projektantem.

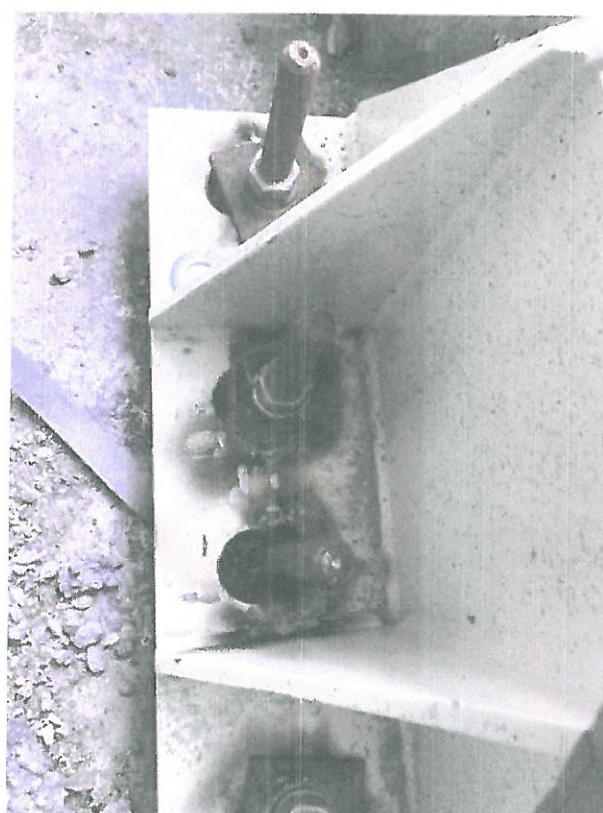


Foto 7 – jak foto 6



Foto 8 – wygięte pręty w podwalinie, oś P – do wymiany



Foto 9 – jak foto 8



Foto 10 – nieprawidłowe przewiązanie murarskie, oś K'



Foto 11 – powierzchnia doku przy KAUFLEND wymaga naprawy



● Foto 12 – jak foto 11



Foto 13 – konieczne monitorowanie stateczności słupa w doku KAUFLAND w celu zachowania bezpieczeństwa. Należy jak najszybciej wykonać docelową konstrukcję a do tego czasu zapewnić aby nie doszło do awarii.


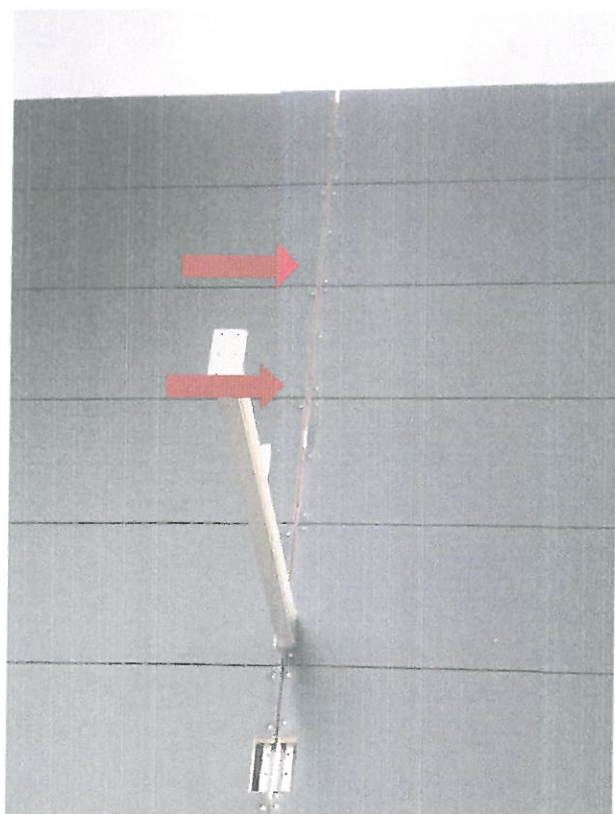


Foto 14 – brakujące łączniki płyt warstwowych do uzupełnienia – jeśli to w trakcie montażu to proszę pominąć uwagę

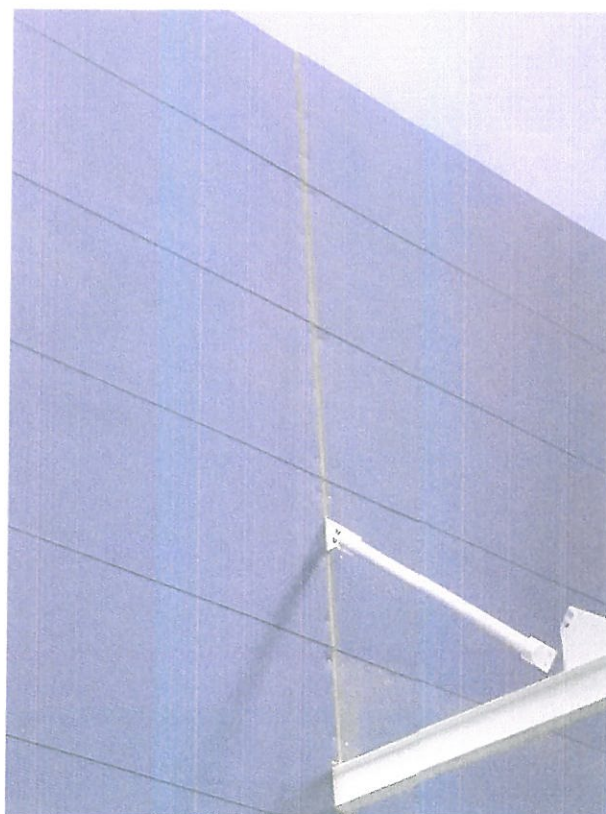

● Foto 15 – jak foto 14 + widoczne elementy konstrukcji powinny być w kolorze elewacji (np. odciągi zadaszenia)
WYKONANO



Foto 16 – spękana posadzka lokalu L10 (MARTES SPORT)

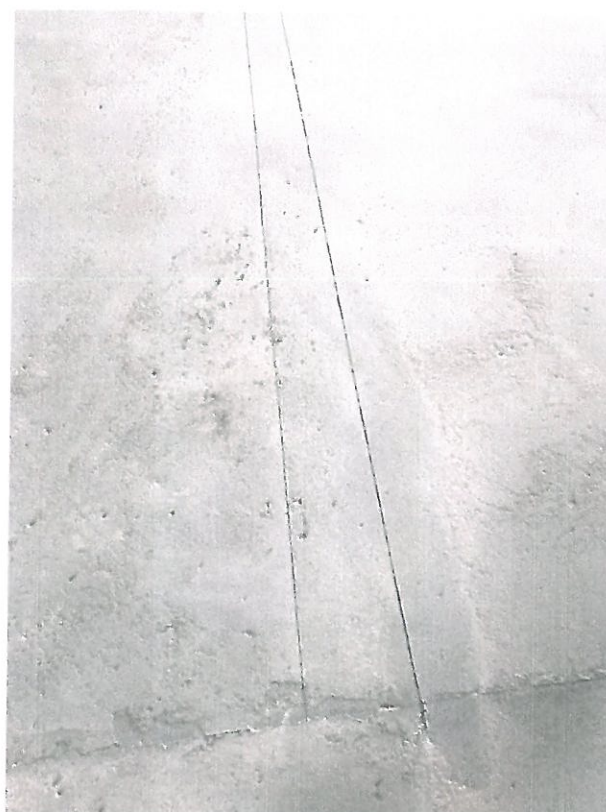


Foto 17 – dokończyć dylatacje na nowych posadzkach (np. brak przy słupach)



Foto 18 – spękana posadzka lokalu L10 (MARTES SPORT)



Foto 19 – spękana posadzka lokalu L10 (MARTES SPORT)



Foto 20 – spękana posadzka



Foto 21 – uszkodzone kotwy w stopie fundamentowej Etap 2.
Do czasu wyjaśnienia z Projektantem brak zgody na montaż
słupa na tych kotwach.



Foto 22 – uszkodzone kotwy w stopie fundamentowej Etap 2.
Do czasu wyjaśnienia z Projektantem brak zgody na montaż
słupa na tych kotwach.



Foto 23 – uszkodzone kotwy w stopie fundamentowej Etap 2.
Do czasu wyjaśnienia z Projektantem brak zgody na montaż
słupa na tych kotwach.

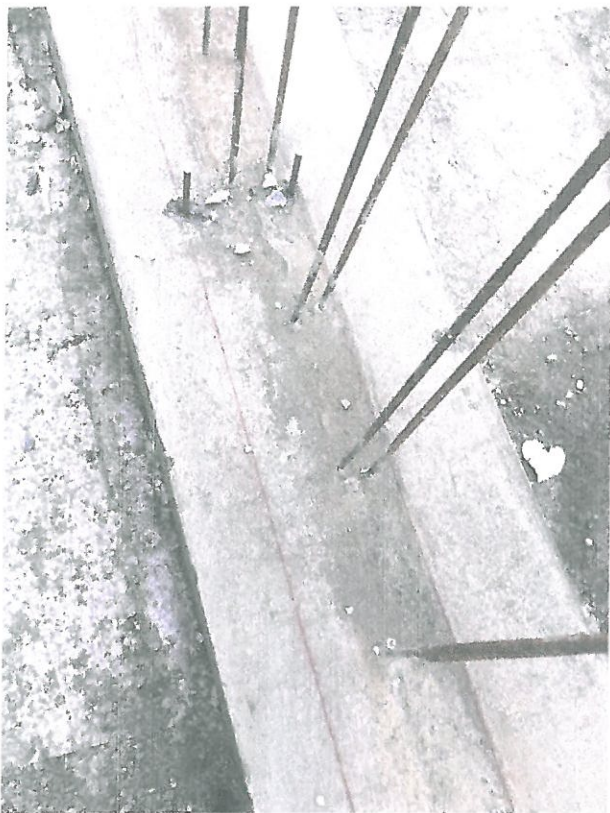


Foto 24 – nieprawidłowo wytrasowane pręty startowe rampy terenowej – zgłoszone na budowie

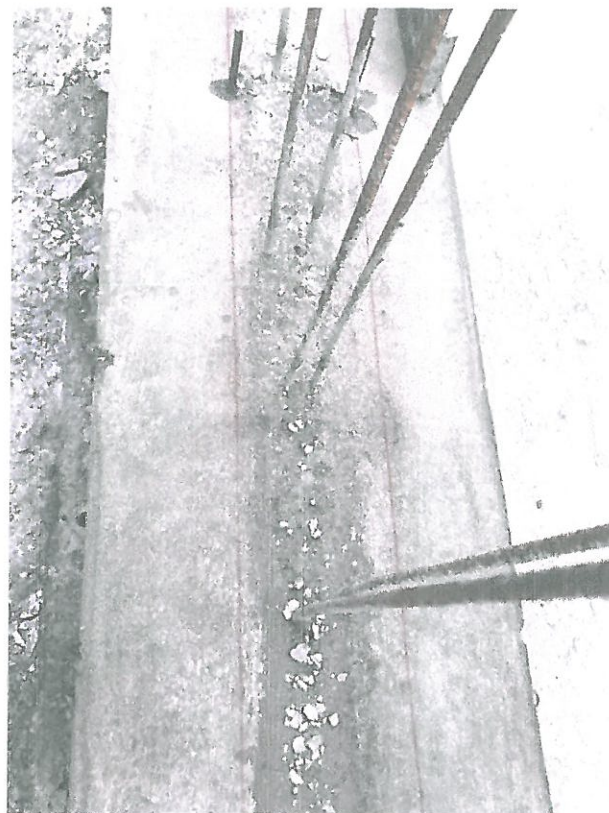


Foto 25 – jak zdjęcie 24

Zakres – teren zewnętrzny



Foto 26 – krawężniki uszkodzone przez składowanie materiału, do wymiany



Foto 27 – jak zdjęcie 26



Foto 28 – proszę wyjaśnić lokalizację studni w krawężniku. W projekcie nie wypada w krawężniku.

